



# CL2C 系列 驱控一体型闭环步进驱动器 (RS485)

## 用户手册 (手册版本号: V1.3 版)



- ◆ 非常感谢您本次购买雷赛产品
- ◆ 使用前请详细阅读此说明书，正确使用该产品
- ◆ 请妥善保管此说明书

## 手册版本说明：

手册版本	更新时间	更新内容	更新者
V1.0	20190428	初版	LYJ
V1.1	20190606	勘误	LYJ
V1.2	20210830	部分参数补齐，加入故障检测选择，加入 IO 组合触发，加入 S 码相关参数，增加回零说明；新版本下每转脉冲数说明； 插断功能值重新修改；更改产品图片；更改电流说明。 增加第四章常用功能章节； 补齐部分参数； 完善回零部分的内容； 增加安全注意事项内容；	LYJ
V1.3	20220902	增加实时速度反馈寄存器 0x1046/1047 修改电机电源端子描述； 修改故障检测部分；	LYJ
V1.4	20230323	勘误	LYJ

# 前 言

首先感谢您购买使用雷赛公司支持 RS485 网络的总线型开环步进驱动器 CL2C 系列。

CL2C 系列是雷赛在高性能数字驱动器基础上增加了总线通讯和单轴控制功能的产品。总线通讯采用 RS485 网络接口，基于 Modbus RTU 总线协议，实现步进系统的实时控制与数据传输。该产品还内部集成控制器，支持 16 段位置表功能（PR），在对驱动器编程后，通过 IO、触摸屏或者 RS485 通信触发后即可运转，具有使用简单、稳定可靠、功能丰富等特点。

本手册仅介绍驱控一体型开环步进驱动器的规格与应用。若对驱控一体功能使用有所疑惑，请咨询我公司的技术人员以获得帮助。

感谢您选用深圳市雷赛智能控制股份有限公司的驱控一体系列步进电机驱动产品，本手册提供了使用该产品的所需知识及注意事项。

**操作不当可能引起意外事故，在使用本产品之前，请务必仔细阅读本说明书**

由于产品的改进，手册内容可能变更，恕不另行通知。  
用户对产品的任何改动我厂将不承担任何责任，产品的保修单将因此作废。

阅读本手册时，请特别注意以下提示：

## 警 告



- 只有技术人员才能安装，调试或维护本产品
- 确保线路连接正确，方可通电测试
- 错误的电压或电源极性可能会损坏驱动器或造成其他事故

# 安全注意事项

## 整体注意事项



**危 险**

- 请勿在驱动器通电的状态下，拆下外壳、电缆、连接器及选购设备。
- 请在断开电源至少 2 分钟，确认电源指示灯已熄灭，再进行接线及检查作业。即使断开了电源，驱动器内部仍然可能残留电压。因此，在电源指示灯亮灯期间，请勿触摸电源端子。



**警 告**

- 请使用与产品相符的电源规格（相数、电压、频率、AC/DC）。
- 请务必将驱动器（安装面）及电机的接地端子与接地极连接。
- 请勿损伤或用力拖拉电缆，勿使电缆过度受力，勿在电缆上吊挂重物，或被柜门夹住。
- 请勿私自对产品进行拆卸、修理或改造。
- 与机械连接后开始运行时，请使设备处于可随时紧急停止的状态。
- 请勿触摸驱动器的内部。



**注 意**

- 通电时或者电源刚刚切断时，驱动器的散热片、电机等可能会处于高温状态。采取安装外罩等安全措施，以免手及部件（电缆等）意外碰触。
- 控制电源请使用双重绝缘或强化绝缘的设备。
- 请勿在会溅到水的场所、腐蚀性环境、可燃性气体环境和可燃物的附近使用该产品。
- 请勿使用损坏、部件缺失的驱动器及电机。
- 请在外部设置紧急停止回路，确保可在异常发生时切断电源并立即停止运行。
- 在电源状况不良的情况下使用时，请设置保护设备（AC 电抗器等），确保在指定的电压变动范围内供给输入电源。
- 请使用噪音滤波器等减小电磁干扰的影响。
- 驱动器与电机请按照指定的组合使用。

## 存储及运输时的注意事项



**注 意**

- 请按照外包装的提示进行储存，切勿对产品施加过多的负荷。
- 请在下述环境中放置本产品：
  - 无阳光直射的场所。
  - 环境温度不超过产品规格的场所。
  - 相对湿度不超过产品规格、无凝露的场所。
  - 无腐蚀性气体、可燃性气体的场所。
  - 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的场所。
  - 无水、油、药品等飞溅的场所。
  - 振动或冲击不超过产品规格的场所。
  - 附近无产生强磁场的设备。

## 安装时注意事项



- 请将驱动器安装在能提供防火、电气防护的控制柜中。
- 请将驱动器及电机安装在具有足够耐重性的位置。
- 请在下述环境中安装本产品：
  - 无阳光直射的场所。
  - 环境温度不超过产品规格的场所。
  - 相对湿度不超过产品规格、无凝露的场所。
  - 无腐蚀性气体、可燃性气体的场所。
  - 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的场所。
  - 无水、油、药品等飞溅的场所。
  - 振动或冲击不超过产品规格的场所。
  - 附近无产生强磁场的设备。
- 请勿堵塞进气口与排风口，勿使异物进入驱动器及电机的内部。
- 请勿踩踏产品或在驱动器上放置重物。
- 请按照规定方向安装驱动器。
- 请确保驱动器控制柜内表面以及其他机器之间保持规定的间隔。

## 配线时的注意事项



- 驱动器与电机的接线中，请勿通过电磁接触器。
- 请牢固地连接电源端子与电机端子。
- 驱动器需与控制柜或其他设备之间保持至少 10mm 的距离。
- 驱动器的上下至少留出 30mm 的接线空间。
- 信号线、编码器电缆请使用双绞屏蔽电缆，屏蔽层双端接地。
- 编码器的配线长度最长为 20m。
- 尽可能降低电源的通电/断电的频率。

## 运行时的注意事项



为防止意外事故发生，请对伺服电机进行空载（未连接驱动器）试运行测试。  
 安装在配套机械上开始运行时，请预先设定与该机械相符的用户参数。  
 在 JOG 操作和回零操作时，正限位（POT）、负限位（NOT）的信号无效。  
 在垂直轴上使用电机时，请配备安全装置以免工件在发生报警或超程时掉落。  
 发生报警时，请在排查原因并确保安全之后进行复位。  
 请勿将抱闸电机的抱闸用于通常的制动。

## 目 录

前 言 .....	1
安全注意事项 .....	1
整体注意事项 .....	1
存储及运输时的注意事项 .....	1
安装时注意事项 .....	2
配线时的注意事项 .....	2
运行时的注意事项 .....	2
目录 .....	1
第一章 概述 .....	3
1.1 产品简介 .....	3
1.2 到货检查 .....	7
1.3 产品型号 .....	7
第二章 安装 .....	8
2.1 储存和安装环境 .....	8
2.2 驱动器的安装 .....	8
第三章 接口规格 .....	10
3.1 总线步进配线图 .....	10
3.2 端子及拨码说明 .....	11
3.2.1 电源端子 .....	11
3.2.2 电机绕组端子 .....	11
3.2.3 控制信号端子 .....	12
3.2.4 编码器反馈信号端子 .....	12
3.2.5 RS485 总线接口端子 .....	13
3.2.6 拨码开关 .....	13
3.3 抱闸接法 .....	15
第四章 常用功能 .....	16
4.1 运行状态读取 .....	16
4.2 故障状态读取 .....	16
4.3 使能操作 .....	16
4.4 保存操作 .....	17
4.5 驱动器恢复出厂设置 .....	17
4.6 PR 路径配置 .....	17
4.7 JOG 运行 .....	18
4.8 触发方式 .....	19
4.9 IO 组合触发举例 .....	19
4.10 正反转、两段速 JOG 运行举例 .....	20
4.11 S 码应用 .....	21
4.12 寄存器映射连续读写功能 .....	21
4.13 回零配置 .....	23
4.14 参数导入导出 .....	24
4.15 电流修改与保存 .....	25
第五章 Modbus RTU .....	26
5.1 通讯规格 .....	26
5.2 功能码 .....	27
4.2.1 读取 N 个数据 0x03 .....	27
5.2.2 写入单个数据 0x06 .....	27
5.2.3 写入多个数据 0x10 .....	28
5.3 Modbus RTU 参数地址 .....	29
5.3.1 驱动器基本参数 .....	29

---

5.3.2 状态监控参数 .....	31
5.3.3 辅助功能参数 .....	31
5.3.4 输入输出功能配置 .....	31
5.4 错误处理 .....	32
5.4.1 通讯错误码 .....	32
5.4.2 报警信息参数 .....	33
5.4.3 报警显示及故障处理 .....	33
第六章 PR 功能介绍 .....	35
6.1 PR 主要功能 .....	35
6.2 回零/回原点 .....	36
6.2.1 原点回零 .....	37
6.2.2 限位回零 .....	39
6.2.3 力矩回零 .....	39
6.2.4 单圈 Z 回零 .....	40
6.3 限位、JOG 和急停功能 .....	41
6.4 触发方式 .....	43
6.5 触发路径 .....	44
6.6 多段 PR 路径 IO 触发举例 .....	48
第七章 上位机软件介绍 .....	50
7.1 软件基本操作 .....	50
7.2 串口调试线 .....	52
7.3 PR 功能软件操作 .....	53
7.4 485 通讯测试案例 .....	56
附录 1 线缆配件选型 .....	60
附录 2 绕组端子接线操作 .....	62
附录 3 操作案例 .....	64
附录 4 485&PR 参数总表 .....	69

# 第一章 概述

## 1.1 产品简介

CL2C 系列是雷赛自主研制的全数字驱控一体型步进驱动系列产品。采用 RS485 通讯接口，基于标准的 Modbus RTU 协议，用户可同时控制多达 31 台的步进驱动器。该产品内部集成控制器，支持 PR 功能，支持 16 段位置表，可覆盖 28、35、42、57、60、86 机座的闭环步进电机。由于其具有内置控制功能，用户可无需购买额外的 PLC 即可实现相应的控制要求，可大大降低系统成本。同时，该产品还具有丰富的输入输出接口，支持示教功能，支持试运行，配合丰富的触发方式可完成位置、速度和回原点等多种控制任务。

相比传统脉冲型步进方案，驱控一体型步进产品具有以下优势：

- 可以部分替代 PLC 或脉冲模块，减少脉冲输出点数，简单应用低成本化，帮用户省钱；
- 自带丰富的诊断功能与输入输出信号，可一机多用，帮用户省心；
- 可与外部信号进行联动，带来更多扩展可能，帮用户增值；


## PR 模式介绍：

PR (Position Register) 是雷赛自主研发的位置寄存器模式，支持单轴运动控制功能，可配置 16 段位置表程序，节省 PLC 等上位机的脉冲输出点数，简化系统设计，大大减少用户的开发成本。

PR 模式目前支持如下的功能特性：


### 1 循环运动

- 该功能可以根据循环计数重复定位。

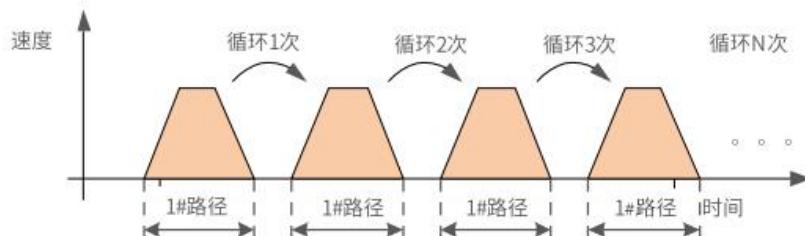


### 2 跳转功能

- 运行完当前路径后，当前速度减为 0，根据停顿的时间，再继续运行跳转制定的路径。

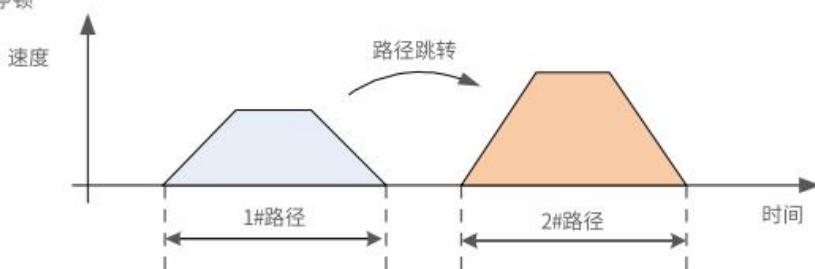


### 3 速度设定

- 在设定的加速时间内，速度从初始值加速到设定的最大值，并以最大速度继续运行。

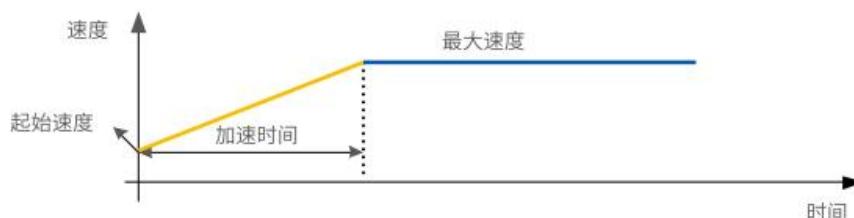


### 4 加速/减速设定

- 用于快速加速和逐渐减速，可分别设置每个加减速时间。

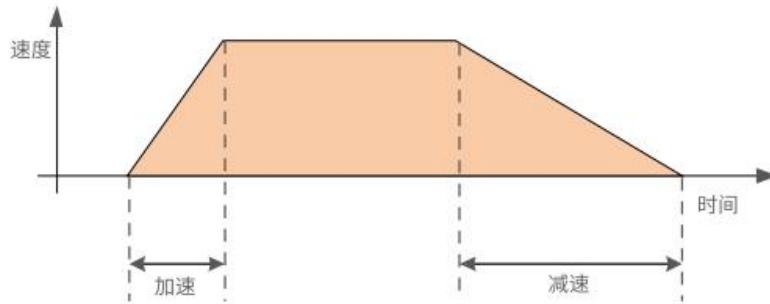


### 5 回零功能

- 可支持多种方式回零，如原点回零、限位回零、原点+限位回零、手动清零，能满足不同场合的需要。
- 通过回零，驱动器可以找到原点信号，从而确定机械运动的坐标系零点。

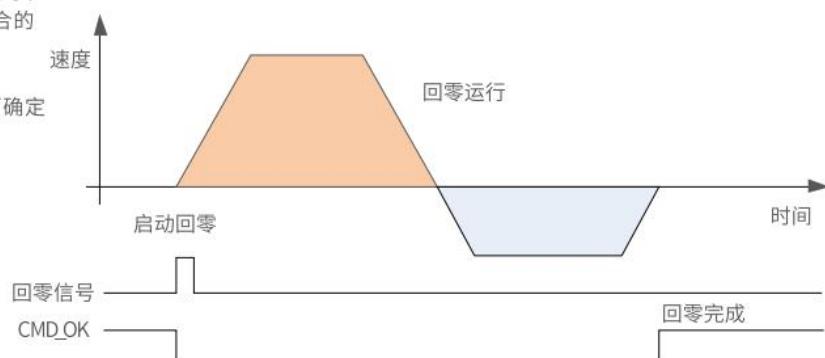


### 6 JOG功能

- 通过IO/RS-485实现正反向点动，可用于调试。JOG速度、加速度可设置。

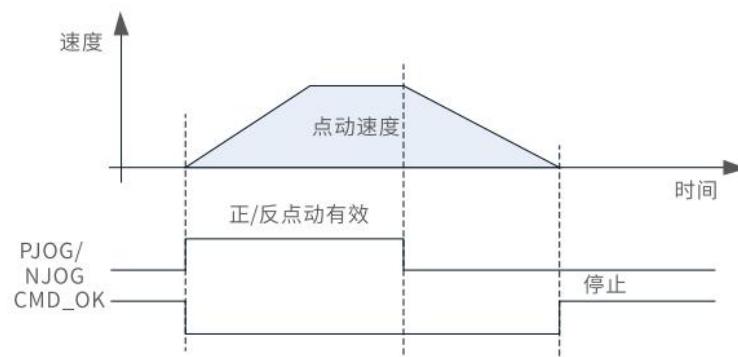


## 7 急停功能

- 通过IO/RS-485输入急停信号，停止电机运行，也可通过IO输入正反信号、软件限位等方式限制运动范围，保护机械设备。

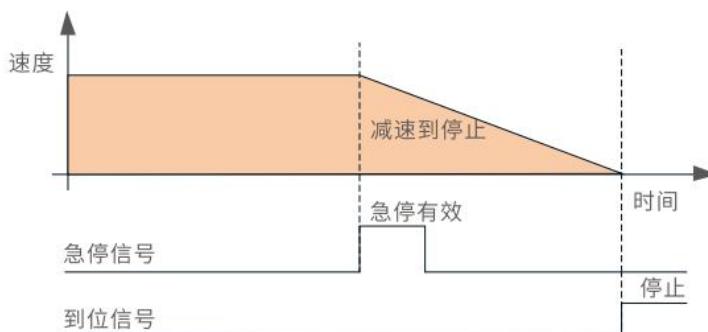

## 8 插断功能

- 运行后触发，当插断有效时，中断/放弃当前路径，保持当前速度，直接运行下一路径。

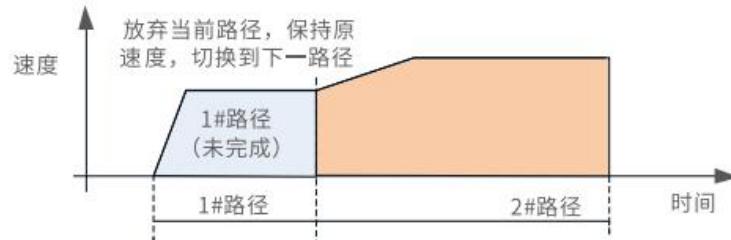


目前雷赛 485+PR 驱控一体型驱动器可支持多种使用场景：

### 1) 通过触摸屏通讯触发

驱动器轨迹的触发只需要 HMI 通过 RS485 (modbus-RTU 协议) 总线触发驱动器专用运动寄存器，即可实现驱动器轨迹运动。同时，通过触摸屏还可以实时监测和修改驱动器参数。

#### 场景一：与触摸屏（HMI）轻松连接使用

- 精简控制系统
- 节省配线
- 可进行参数设定和状态监控

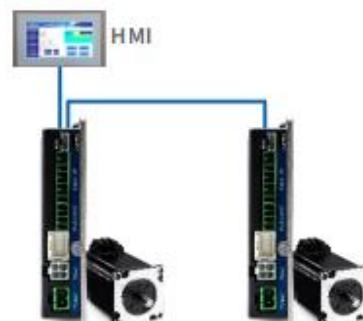


### 2) 通过 PLC+RS485 网络进行纯通讯触发

驱动器轨迹的触发只需要程序数据通过 RS485 (modbus-RTU 协议) 总线触发驱动器专用运动寄存器，即可实现驱动器轨迹运动。相比纯粹触摸屏触发的方式，CPU 可编写更多复杂的程序，产品更加智能化。

## 场景二：利用PLC进行RS485运动控制

- PLC自带RS485通讯接口
- 控制简单，编程方便
- 节省PLC脉冲输出点数
- 节省配线

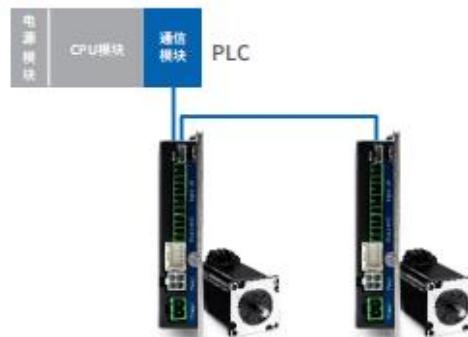


### 3) 通过开关直接进行 I/O 控制

驱动器轨迹的触发只需要通过开关信号的切换即可实现，这种方式控制简单，低成本设计。

## 场景三：通过开关直接进行I/O控制

- 极简运动控制方案
- 超低成本设计
- 适用于点位运动的循环控制

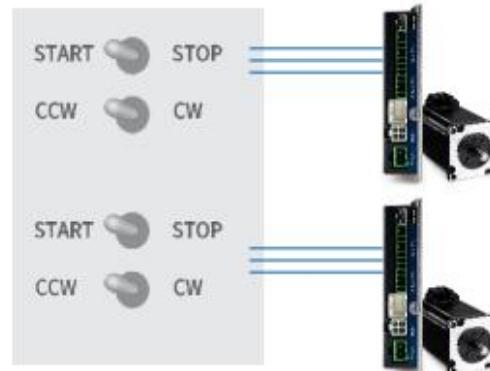


### 4) 通过 PLC 的 I/O 模块控制

驱动器轨迹触发只需通过 PLC 控制相应 I/O 模块输出信号即可实现。功能上相比开关控制更加智能化。

## 场景四：通过PLC的I/O模块控制

- 无需PLC脉冲输出模块，节省空间、简化系统
- 大大降低用户的系统设计成本
- 控制更简单、易操作

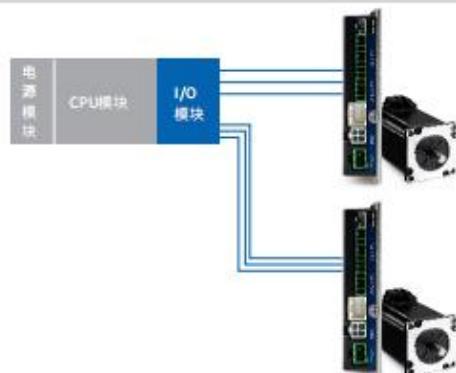


## 1.2 到货检查

1. 收货后，必须进行以下检查：

- (1) 包装箱是否完好，货物是否因运输受损？
- (2) 核对步进驱动器铭牌，收到的货物是否确是所订货物？
- (3) 核对装箱单，附件是否齐全？

包装箱应包含如下几部分：

- 1) CL2C 系列驱动器一台
- 2) 4PIN 15cm 动力绕组线一条
- 3) 输入、输出、电源端子各一个

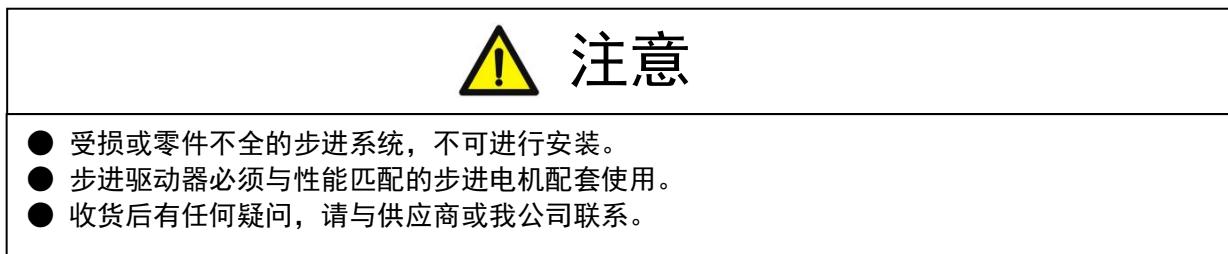

## 2. 型号意义

驱控一体系列步进驱动器型号意义，以 CL2C 系列为为例说明。

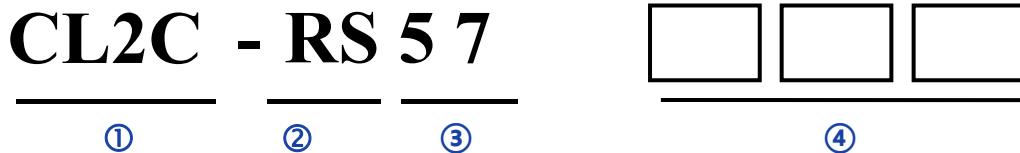


图 1-1 驱控一体系列的命名规则

表 1.1 驱控一体系列步进驱动器型号含义

序号	含义	
①	系列名称	CL2C：驱控一体型闭环步进驱动系列
②	总线类型	RS：通讯协议为 Modbus RTU，RS485 网络
③	匹配电机机座	57：主要匹配 57 机座
④	特别定制	特殊定制

## 1.3 产品型号

型号	CL2C-RS42	CL2C-RS57	CL2C-RS86
输出电流（峰值）	0.1-3.0A	0.1-7.0A	0.1-8.0A
供电电压	20-50Vdc	20-50Vdc	20-80VAC/30-110VDC
典型供电电压	24Vdc	24/36Vdc	48/60Vdc/60VAC
推荐匹配电机	28/35/42 机座	57/60 机座	86 机座
缺省输出电流	2.5A	6.0A	8.0A

## 第二章 安装

### 2.1 储存和安装环境

表 2.1 驱控一体系列驱动器存储及安装环境

保存温度		-20°C ~ 65°C
防护等级		IP20
使用环境	场合	不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘；
	温度	0~50°C
	湿度	40~90%RH
	振动	10~55Hz/0.15mm

### 2.2 驱动器的安装

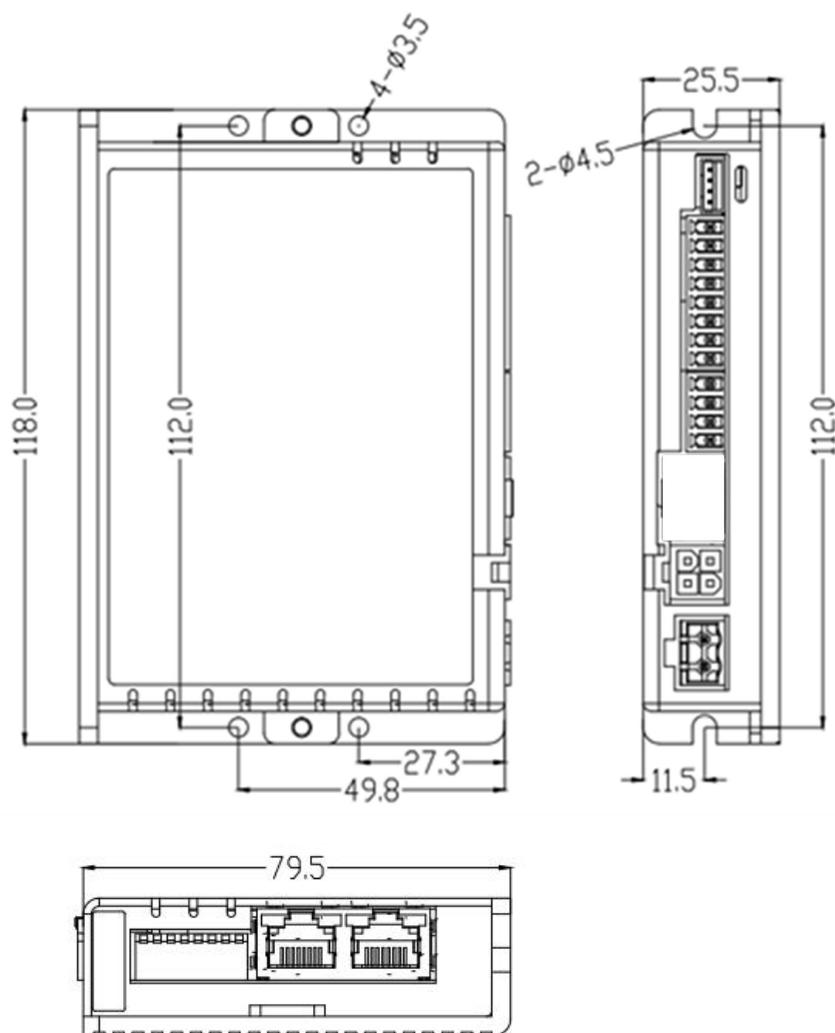


图 2-1 CL2C-RS42/57 系列驱动器机械尺寸

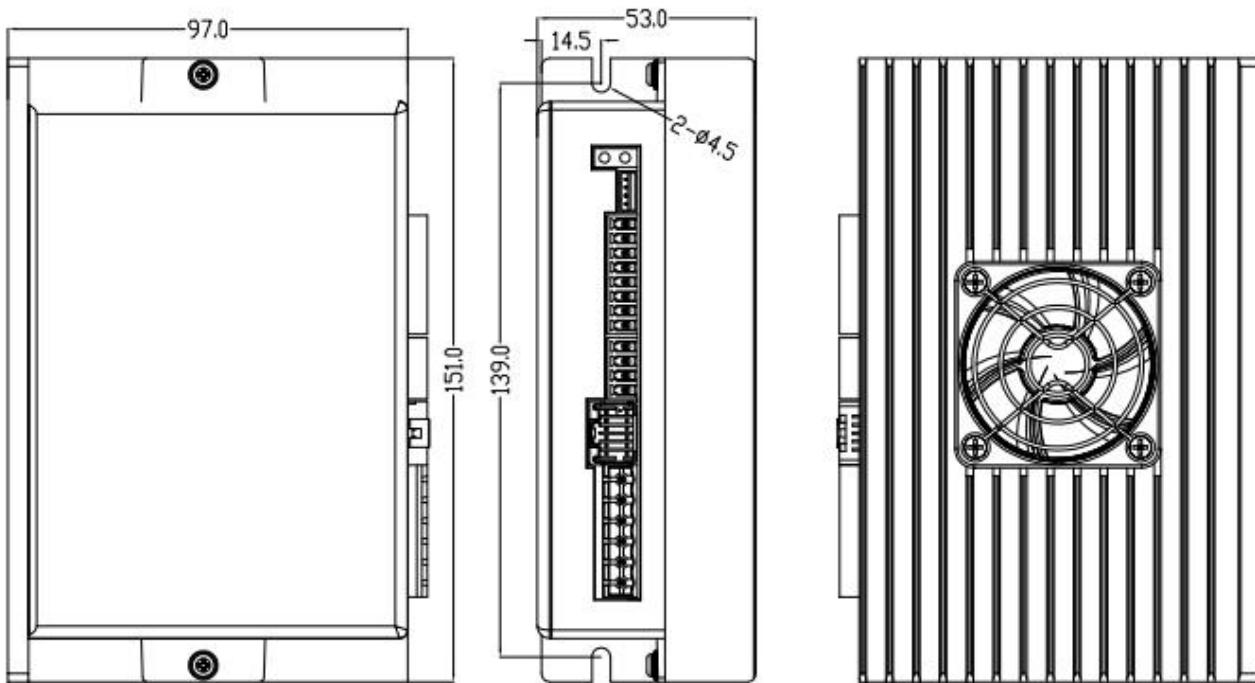


图 2-2 CL2C-RS86 驱动器机械尺寸

用户可以采取底板安装或者面板安装方式安装，安装方向垂直于安装面，为了保证良好的散热条件，实际安装中必须尽可能预留较大安装间隔，驱动器与驱动器间至少留出 20mm 的间隔，并且保持柜内良好的通风散热条件。

### 注意

- 步进驱动器必须安装在保护良好的电柜内。
- 步进驱动器必须按规定的方向和间隔安装，并保证良好的散热条件。
- 不可安装在易燃物体上面或附近，防止火灾。

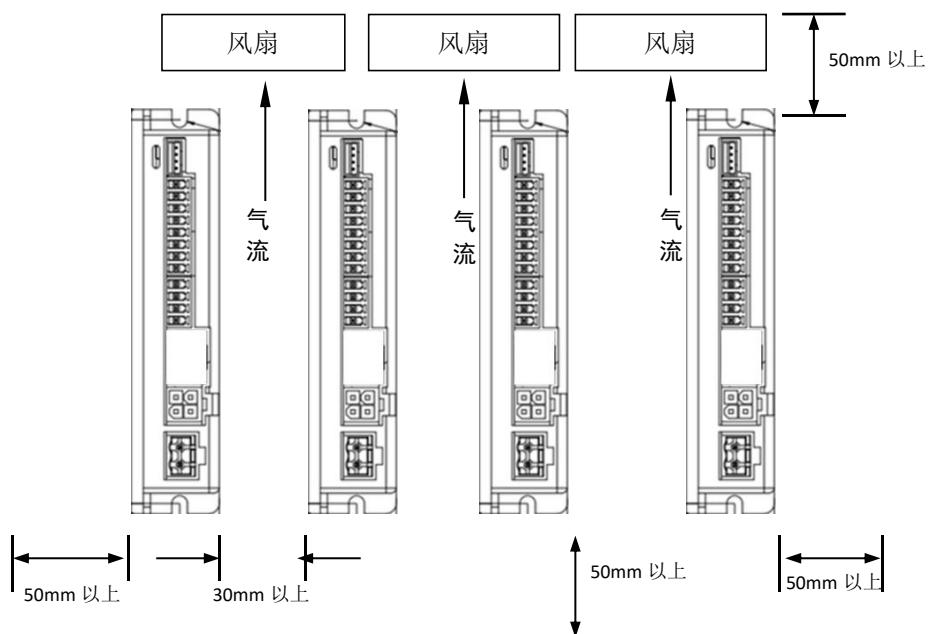


图 2-3 驱动器安装间隔示意图

### 第三章 接口规格

## ! 警告

- 参与接线或检查的人员都必须具有做此工作的充分能力。
- 驱动器接线和检查必须在电源切断后 5 分钟以后进行，防止电击。
- 必须按端子电压和极性接线，防止设备损坏或人员伤害。直流版的驱动器电源不可反接。
- 驱动器和步进电机必须良好接地。
- 电缆及导线须固定好，并避免靠近驱动器散热器和电机，以免因受热降低绝缘性能。
- 高压驱动器内有大容量电解电容，即使断电后，仍会保持高压，断电后 5 分钟内切勿触摸驱动器和电机。

#### 3.1 总线步进配线图


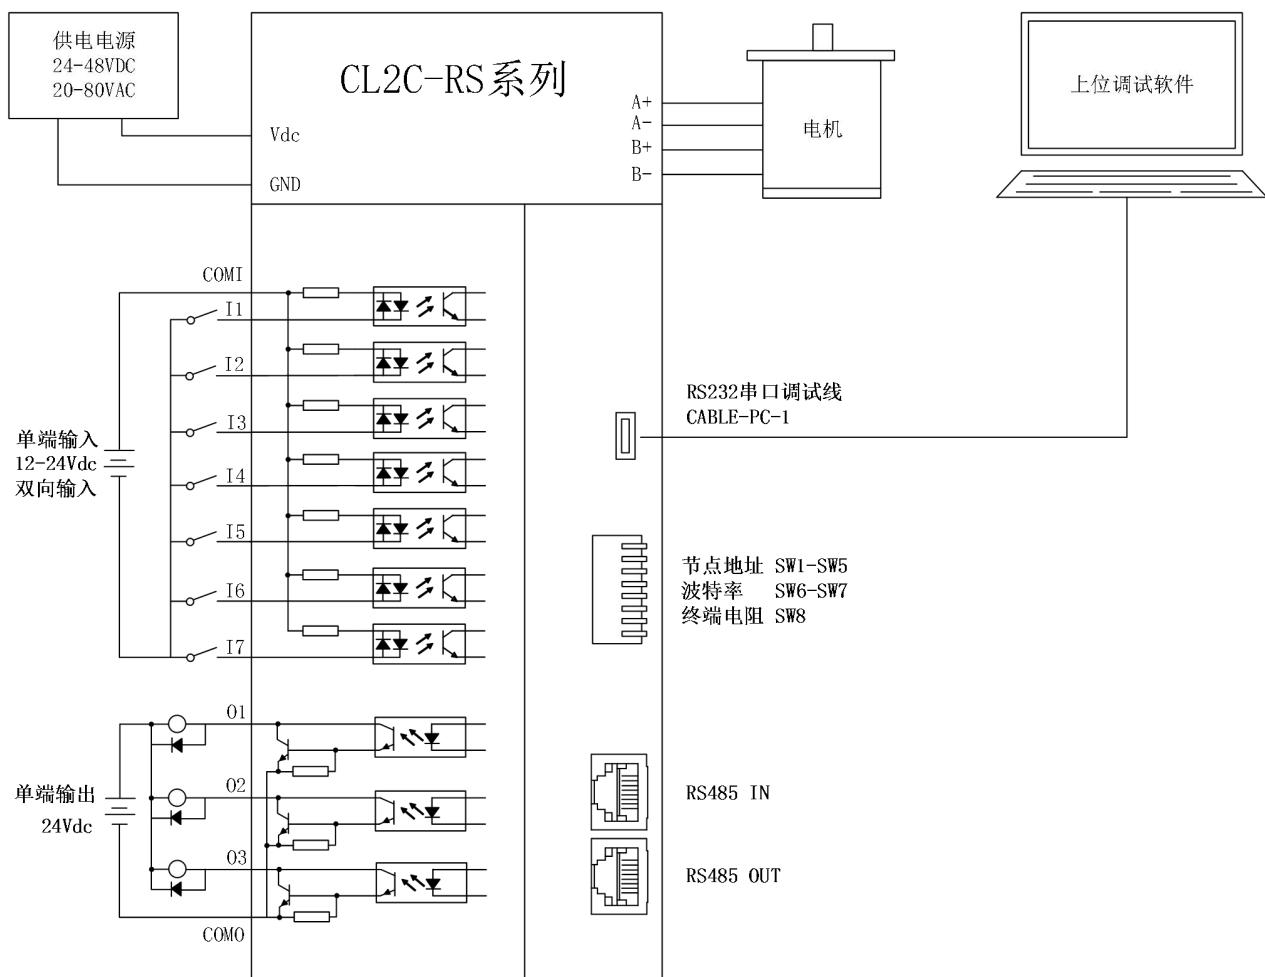


图 3-1 总线步进配线图

注：

- 1)、输入 I1-I7 为双向输入，可作共阳接法，也可作共阴接法。
- 2)、输出 O1-O3 为单端输出，作共阴极接法。
- 3)、如果连接小电流电机，务必在使能之前修改驱动器输出电流，以防电流过大烧毁电机。

### 3.2 端子及拨码说明

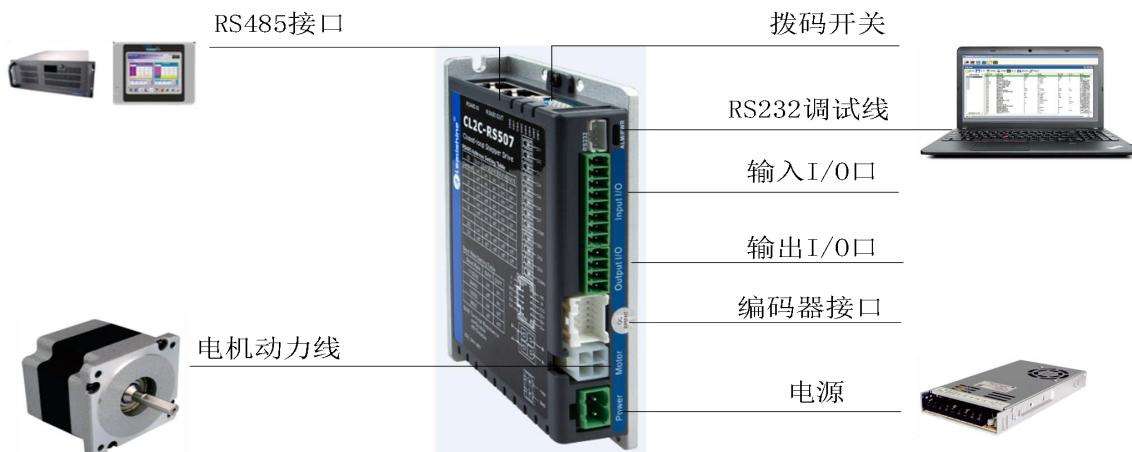

#### 3.2.1 电源端子

**CL2C-RS86 电源端子规格:**

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN1		1	AC	电源输入端
		2	AC	电源输入端

注: CL2C-RS86 的电源端子, 接入直流时, 可不用区分电源正负极。

**CL2C-RS42/57 电源端子规格:**

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN1		1	VDC	电源正输入端
		2	GND	电源地

#### 3.2.2 电机绕组端子


**CL2C-RS42/57 电机绕组端子规格:**

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN2		4	A+	电机线组 A 相正端
		3	B+	电机线组 B 相正端
		2	A-	电机线组 A 相负端
		1	B-	电机线组 B 相负端

**CL2C-RS86 电机绕组端子规格:**

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN2		1	A+	电机线组 A 相正端
		2	A-	电机线组 A 相负端
		3	B+	电机线组 B 相正端
		4	B-	电机线组 B 相负端

 
### 3.2.3 控制信号端子

端子号	图示	管脚号	信号	输入/输出	名称
CN4		1	DI1	输入	单端输入 DI1, 12-24V 有效, 功能可配置, 默认使能输入
		2	DI2	输入	单端输入 DI2, 12-24V 有效, 功能可配置, 默认自定义
		3	DI3	输入	单端输入 DI3, 12-24V 有效, 功能可配置, 默认自定义
		4	DI4	输入	单端输入 DI4, 12-24V 有效, 功能可配置, 默认自定义
		5	DI5	输入	单端输入 DI5, 12-24V 有效, 功能可配置, 默认自定义
		6	DI6	输入	单端输入 DI6, 12-24V 有效, 功能可配置, 默认自定义
		7	DI7	输入	单端输入 DI7, 12-24V 有效, 功能可配置, 默认自定义
		8	COMI	输入	输入信号公共端
		9	DO1	输出	单端输出 DO1, 最大输出电流 100mA, 输出功能可配置, 默认通用输出功能
		10	DO2	输出	单端输出 DO2, 最大输出电流 100mA, 输出功能可配置, 默认通用输出功能
		11	DO3	输出	单端输出 DO3, 最大输出电流 100mA, 输出功能可配置, 默认通用输出功能
		12	COMO	输出	输出信号公共端


注：（1）、DI1 出厂默认为使能输入，常闭信号，驱动器上电后电机默认即为锁轴状态。

（2）、线径≥0.12mm<sup>2</sup> (AWG24-26)。建议采用双绞屏蔽电缆，电缆长度尽可能短，建议不超过 3 米。尽量远离动力线布线，防止干扰串入。请给相关线路中的感性原件（如线圈）安装浪涌吸收元件；直流线圈反向并联续流二极管，交流线圈并联阻容吸收回路。

### 3.1.4 编码器反馈信号端子

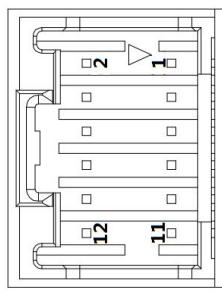端子号	图示	管脚号	信号	输入/输出	名称
CN3		1	SHIELD	-	编码器屏蔽层
		2	NC	-	预留信号
		3	NC	-	预留信号
		4	NC	-	预留信号
		5	VCC	输入	5V 电源输出, 由驱动器提供, 仅用于编码器供电
		6	GND	输入	
		7	EZ+	输入	编码器 Z 相信号正端
		8	EZ-	输入	编码器 Z 相信号负端
		9	EB+	输入	编码器 B 相信号正端
		10	EB-	输入	编码器 B 相信号负端
		11	EA+	输入	编码器 A 相信号正端
		12	EA-	输入	编码器 A 相信号负端


### 3.2.5 RS485 总线接口端子

 端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN4		A-1	RS485+	485 总线数据正端
		A-2	RS485-	485 总线数据负端
		A-5	GND	电源地
		A-6	GND	电源地
		B-1	RS485+	485 总线数据正端
		B-2	RS485-	485 总线数据负端
		B-5	GND	电源地
		B-6	GND	电源地
		其他引脚	NC	共 16 脚，其他没用到的保留

注：以上定义为驱动器侧接口定义。在网络的最后一台设备处，通常需要并联一个  $120\Omega$  的电阻，对于我方驱动器，直接将 SW8 拨到 ON 即可。

### 3.2.6 拨码开关

驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流以及实现电机参数和内部调节参数的自整定。详细描述如下：

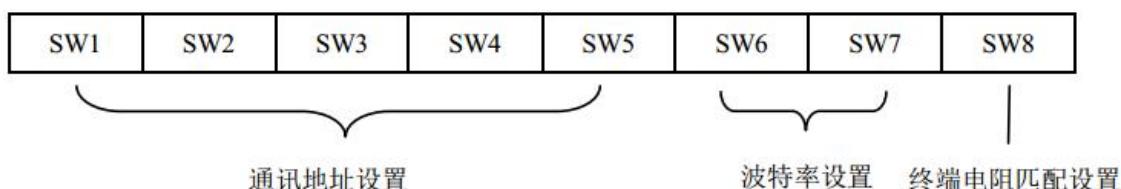

#### 通讯地址：

(5 位拨码共同设定, **off=1, on=0**)

通讯地址	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
1 (缺省)	on	on	on	on	on
1	off	on	on	on	on
2	on	off	on	on	on
3	off	off	on	on	on
4	on	on	off	on	on
5	off	on	off	on	on
6	on	off	off	on	on
7	off	off	off	on	on
8	on	on	on	off	on
9	off	on	on	off	on
10	on	off	on	off	on
11	off	off	on	off	on
12	on	on	off	off	on
13	off	on	off	off	on
14	on	off	off	off	on

15	off	off	off	off	on
16	on	on	on	on	off
17	off	on	on	on	off
18	on	off	on	on	off
19	off	off	on	on	off
20	on	on	off	on	off
21	off	on	off	on	off
22	on	off	off	on	off
23	off	off	off	on	off
24	on	on	on	off	off
25	off	on	on	off	off
26	on	off	on	off	off
27	off	off	on	off	off
28	on	on	off	off	off
29	off	on	off	off	off
30	on	off	off	off	off
31	off	off	off	off	off

注：

- 1、ID 为 00 的报文为广播报文，用来批量修改驱动器参数，驱动器无报文返回。
- 2、拨码拨到默认状态时，通过修改 pr5.23 可设定驱动器 ID。
- 3、如果从站数量小于 32 个，则可通过拨码直接设置；如果从站数量超过 32 个，则可通过纯软件设定节点地址，最高可达 127。

#### 波特率设置：

波特率	SW6	SW7
115200	on	on
38400	off	on
19200	on	off
9600	off	off

注： SW6-SW7 全为 off 时，可通过上位机或者 RS485 通讯设置波特率。

#### 终端电阻选择：


SW8=ON : 终端电阻有效

SW8=OFF : 终端电阻无效（缺省）

### 3.3 抱闸接法

第一步：使用上位机配置 DOx 为抱闸功能输出口 BRK

第二步：接线方法

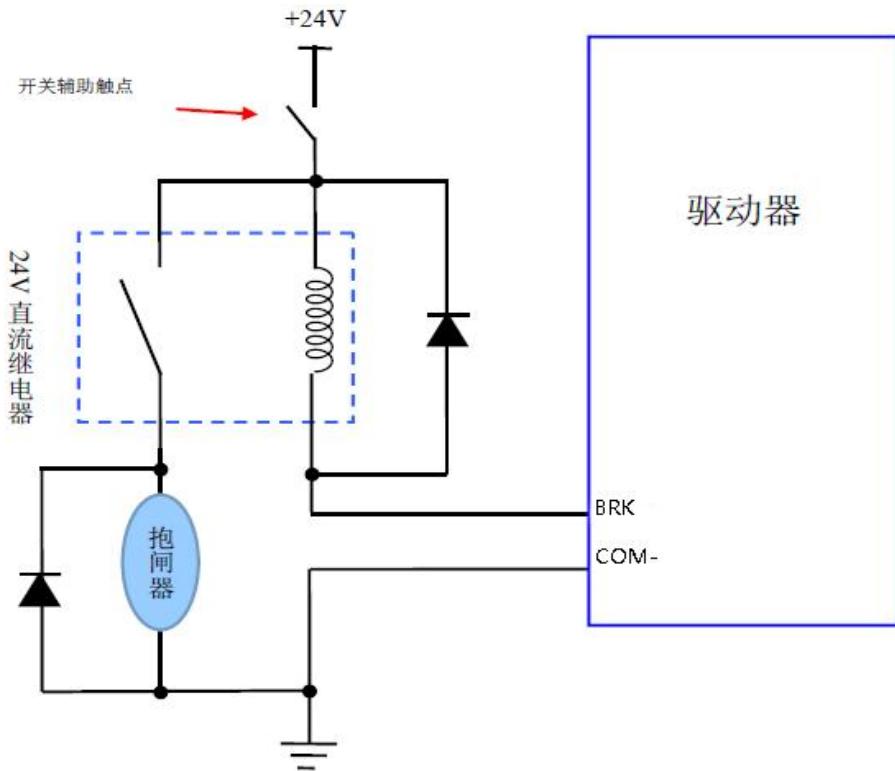

## 第四章 常用功能

### 4.1 运行状态读取

寄存器地址	名称	操作
0x1003	运行状态	R

代码	运行状态
Bit0=1	故障
Bit1=1	使能
Bit2=1	运行
Bit3=1	无效
Bit4=1	指令完成
Bit5=1	路径完成
Bit6=1	回零完成

上电默认路径完成和指令完成，故障和未使能状态下，路径和指令显示未完成。

闭环时只在回零遭遇急停时，路径完成和到位完成显示会出现差异，指令完成与路径完成状态始终一致。

CL2C 各运动状态下，三个参数的显示状态：

√：完成； ×：未完成

运动状态	指令完成	路径完成	到位完成
路径运行中	×	×	×
路径完成	√	√	√
路径超差	×	×	×
路径急停	√	√	√
回零运行中	×	×	×
回零完成	√	×	√
回零急停	×	×	√
回零超程	×	×	√

### 4.2 故障状态读取

寄存器地址	名称	操作
0x2203	当前报警	R

报警代号及原因：

故障码	内容	ALM 闪烁次数
0x01	过流	1
0x02	过压	2
0x40	电流采样回路故障	3
0x80	锁轴（缺相）故障	4
0x200	EEPROM 故障	5
0x100	参数自整定故障	6
0x020	超差报警	7
0	编码器断线检测	8
0	输入 IO 配置重复	9

具体故障处理办法详见 5.4.3 节。

### 4.3 使能操作

使能有两种方法：

- IO 使能: IO 输入端口（配置为 SRV-ON 功能）控制。CL2C 的 DI1 默认为使能输入，默认常闭，即上电后驱动器立即进入了使能状态。
- 485 通讯强制使能；

参数 pr0.07 (寄存器地址 0x00F) :

- =1: 强制使能;
- =0: 使能状态由 IO 控制。

#### 4.4 保存操作

寄存器地址	名称	操作
0x1801	控制字	W

控制字值	辅助功能
0x2211	保存所有参数到 EEPROM

即对寄存器地址 0x1801 写值 0x2211，即可执行参数保存操作。

#### 4.5 驱动器恢复出厂设置

寄存器地址	名称	操作
0x1801	控制字	W

控制字	辅助功能
0x2233	所有参数恢复到出厂值

即对寄存器地址 0x1801 写值 0x2233，即可执行驱动器恢复出厂设置。

#### 4.6 PR 路径配置

CL2C 系列驱动器的 PR 路径，是通过 ADD0、ADD1、ADD2、ADD3 组合后形成路径编号，再操作路径编号，即可完成 PR 动作。

驱动器的每个 IO 口都可配置为 ADD0~ADD3 中的任意一个，最终的路径号就通过 ADD0~ADD3 的组合来实现。

并非每一个 IO 口都要将 ADD0~ADD3 全部配满，除非要用到 16 段路径，不然如果这个口用不到 ADDx，那就是在浪费 IO 口。

如果只用到一段路径，即路径 0，则此时不用给 IO 口配置 ADDx，因为路径 0 下，ADDx 均为 off。

##### 举例：十六段 PR 路径配置

设置 DI1 为路径地址 0 (ADD0) ,

设置 DI2 为路径地址 1 (ADD1) ,

设置 DI3 为路径地址 2 (ADD2) ,

设置 DI4 为路径地址 3 (ADD3) ,

设置 DI5 为触发 (CTRG) 。

如下表所示，

on 表示有信号输入，off 表示无信号输入

I/O/运行路径	DI1 (ADD0)	DI2 (ADD1)	DI3 (ADD2)	DI4 (ADD3)	DI5 (CTRG)
路径 0	off	off	off	off	on
路径 1	on	off	off	off	on
路径 2	off	on	off	off	on
路径 3	on	on	off	off	on
路径 4	off	off	on	off	on
路径 5	on	off	on	off	on

路径 6	off	on	on	off	on
路径 7	on	on	on	off	on
路径 8	off	off	off	on	on
路径 9	on	off	off	on	on
路径 10	off	on	off	on	on
路径 11	on	on	off	on	on
路径 12	off	off	on	on	on
路径 13	on	off	on	on	on
路径 14	off	on	on	on	on
路径 15	on	on	on	on	on

## 4.7 JOG 运行

JOG 即点动，通过该功能可进行设备对位、调试以及电机正反转速度运行等操作。常用于速度运行。  
JOG 分为 RS485 通讯触发 JOG 和 IO 触发 JOG 两种，两种对应的参数地址不同：

### RS485 通讯触发 JOG:


- 对 0x1801 写 0x4001，正向 JOG；
- 对 0x1801 写 0x4002，反向 JOG；
- JOG 速度：Pr6.00（0x01E1）；
- JOG 加减速时间：Pr6.03（0x01E7）；

注：RS485 通讯触发的 JOG，触发间隔时间小于 50ms 才会连续运行，否则就只能进行点动。

### IO 触发 JOG:

- 对 IO 口分配正向 JOG、负向 JOG 功能后，给 IO 口电平，即可触发 JOG 功能。
- JOG 速度：Pr8.39（0x6027）；
- JOG 加速时间：Pr8.40（0x6028）；
- JOG 减速时间：Pr8.41（0x6029）
- 采用电平触发方式后，停止给 IO 口电平；

## 4.8 触发方式

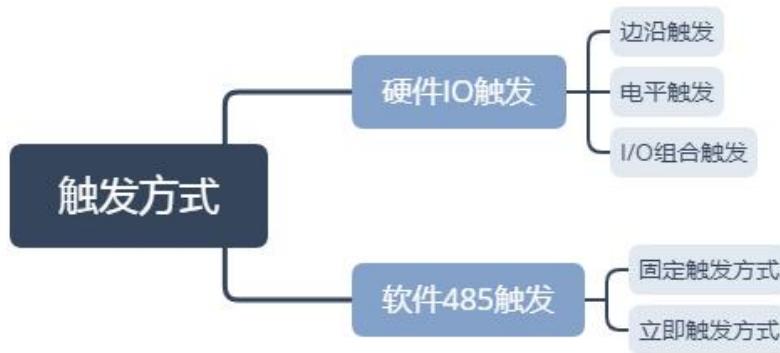

### 边沿触发：

当路径需要 IO 端口触发（CTRG）信号进行触发时，可以配置为上升沿触发、双边沿触发。（无下降沿触发功能）。

### 电平触发：

通过 RS485 方式可以配置为电平触发，IO 端口触发信号的电平维持时，路径启动，若中途电平失效，路径停止，下一次触发时，路径重新开始。

### I/O 组合触发：

通过参数 pr8.26 组合触发模式进行配置。使用 I/O 组合触发，I/O 口上无需再使用触发信号（CTRG），可节约 I/O 口，控制上更简单一些。该参数可取 0、1、2 三个值。

=0：I/O 组合触发无效。

=1：进行一次回零完成后，路径地址 I/O 口信号直接触发路径。

=2：不需进行回零过程，路径地址 I/O 口信号可以直接触发路径。（较为常用）

### 固定触发方式：

指首先把不超过 16 段回零和路径配置好，然后通过 0x6002（触发寄存器）来替代 I/O 部分的 CTRG 和 HOME 功能，操作路径的启动。该方式适用于动作固定，操作简单的系统。（推荐使用）

### 立即触发方式：

立即触发方式是指每次写入当前的路径 0，同时实时触发路径 0 的运行。通过一个数据帧来实现位置、速度、回零等动作。该方式利用 Pr0 来实现，Pr0 共 8 个数据，其中最后一个数据 Pr9.07 映射到 Pr8.02，向其写入 0x10 会立即触发 Pr0 的运行，从而实现立即数据触发运行。

### 报文举例：

期望：速度 200，定位 10000

主机发： 01 10 62 00 00 08 10 00 01 00 00 27 10 00 64 00 64 00 C8 00 00 00 10 ED 25

驱动器回： 01 10 62 00 00 08 DE 77

## 4.9 I/O 组合触发举例


### I/O 组合触发方式：

与默认的 I/O 触发方式相比，该方式下不需要使用触发信号 CTRG。编好路径号后，直接用 I/O 触发路径即可。（该模式下，路径 0 不可用）参数 Pr8.26=2 可开启该功能；

### 路径配置：

- SI1 常闭默认为使能输入；
- SI2 设为常闭，默认触发路径 1；
- 触发 SI3 后，则为路径 3；
- 触发 SI3 和 SI4 后，则为路径 7；
- SI2 和 SI3 释放后只剩 SI1，则为路径 1；
- 而路径 1 速度为 0，即释放后电机立即停止。

IO 路径	SI2 (ADD0)	SI3 (ADD1)	SI4 (ADD2)
程序路径 0	OFF	OFF	OFF
程序路径 1	ON	OFF	OFF
程序路径 2	OFF	ON	OFF
程序路径 3	ON	ON	OFF
程序路径 4	OFF	OFF	ON
程序路径 5	ON	OFF	ON
程序路径 6	OFF	ON	ON
程序路径 7	ON	ON	ON

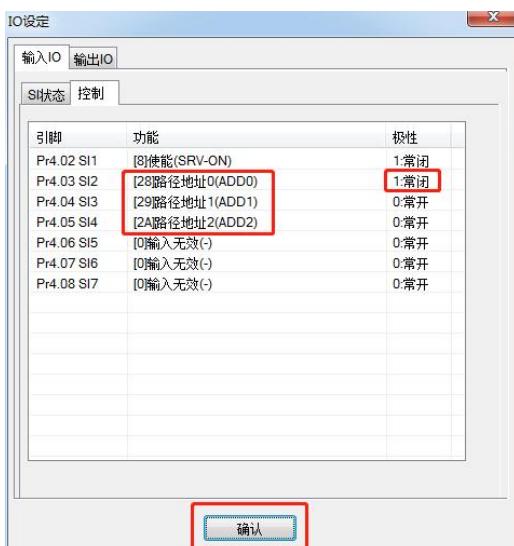

## 4.10 正反转、两段速 JOG 运行举例

CL2C 使用 JOG+/JOG- 实现速度运行正反转；可在 JOG 速度、JOG 速度 2 中设好运行速度，通过外部 IO 通断 JOG 速度 2，即可实现两段速的切换。电机运行过程中，随时修改 JOG 速度，随时生效，无需再做触发动作。驱动器内部存储好程序后，通过外部 IO 即可触发位置定位。

### IO 配置：

- SI1 默认为常闭、使能输入功能；
- SI2 配置为正向 JOG+，用作正方向速度运行；
- SI3 配置为负向 JOG-，用作负方向速度运行；
- SI6 配置为 JOG 速度 2，用作 JOG 高低速切换；
- SI4 配置为触发命令 CTRG，用作位置定位路径触发；
- SI5 配置为路径地址 0 ADD0，用作位置路径选择；

引脚	功能	状态
Pr4.02 SI1	[8]使能(SRV-ON)	1:ON
Pr4.03 SI2	[23]正向JOG(JOG+)	0:OFF
Pr4.04 SI3	[24]反向JOG(JOG-)	0:OFF
Pr4.05 SI4	[20]触发命令(CTRG)	0:OFF
Pr4.06 SI5	[28]路径地址0(ADD0)	0:OFF
Pr4.07 SI6	[2C]JOG速度2	0:OFF
Pr4.08 SI7	[0]输入无效(-)	0:OFF

Pr8.38 为 JOG 速度 2，Pr8.39 为 JOG 速度；

- 给 SI2 接通，电机就正向速度 1 运行；

- 给 SI3 接通，电机就负向速度 1 运行；
- 给 SI6 接通，电机即切换到速度 2 运行；
- 不给 SI2/3 接通，则电机停止运行；
- 给 SI4 接通，开始按路径 0 跑；
- 给 SI5 接通，再给 SI4 接通，开始按路径 1 跑；

## 4.11 S 码应用

S 码（state 状态码）是指输出当前执行的 PR 路径的状态指示码，用来显示当前路径的状态，是在运行中，或是路径已完成。

正常路径程序运行中，不管哪一段路径完成，驱动器都会统一输出运行状态，难以识别具体是哪段的状态。S 码功能则可以帮助定位到具体的路径上，要识别哪段路径的运行状态，就给哪段路径配置上 S 码，届时再读取输出口状态，或者 PR8.28（0x601C）的值，即可。

每个 PR 路径都可以设置一个 S 码，即每个路径有专门的一个 S 码寄存器，S 码具体是多少由用户根据下面的表格格式自定义。

S 码	高 8 位		低 8 位	
bit 位	bit15	bit8-10	bit7	bit0-2
说明	完成时 S 码是否有效： 0：无效，保持上次值 1：有效 建议为 1	完成时的 S 码	启动 S 码是否有效： 0：无效 1：有效 建议为 1；	启动时的 S 码
bit7 和 bit15 设置为 1； 其余未用到的位均为 0，如 bit11-14，bit3-6；				

CL2C 系列驱动器只有 3 个输出口，S 码只能用 3 个 bit 位，每个位对应一个输出。因此输出组合只有 8 种状态（000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111），这 8 个状态可以随意设置，看需求。

### 举例：

此处拿路径 1-4 举例：

- 输出口设为常开；
- 1 表示输出光耦导通；
- 0 表示输出光耦关断；
- 001 表示，输出口 1 导通，输出口 2 和 3 不导通；
- PR8.28：S 码当前输出值；寄存器地址：0x601C；

路径号	完成功能码 bit8-10	启动功能码 bit0-2	S 码设置值	备注
路径 1	001	000	二进制： 1000 0001 1000 0000 十六进制： 0x8180	启动时：三个输出口均无电平 完成时：输出口 1 有电平， PR8.28=1
路径 2	011	010	二进制： 1000 0011 1000 0010 十六进制： 0x8382	启动时：输出口 2 有电平 完成时：输出口 1 和 2 有电平， PR8.28=3
路径 3	101	100	二进制： 1000 0101 1000 0100 十六进制： 0x8584	启动时：输出口 3 有电平 完成时：输出口 1 和 3 有电平， PR8.28=5
路径 4	111	110	二进制： 1000 0111 1000 0110 十六进制： 0x8786	启动时：输出口 2 和 3 有电平 完成时：输出口 1、2、3 均有电平，PR8.28=7

## 4.12 寄存器映射连续读写功能

地址说明 0x0F10~0x0F19。将“要映射的地址”写到 0x0F1x，实现了设置地址映射，这样 0x0F0x 就代

表了“要映射的地址”。开放了 10 个连续映射地址供不连续的参数地址进行映射，使用方法是先映射，后读取映射把需要映射的参数地址号写入到映射区里，通过对 0xOF1x 进行写入设置。

## 举例

映射目标地址	写入	参数原地址
0xOF10	←	0x0001 (Pr0.00 细分数)
0xOF11	←	0x0009 (Pr0.04 电感值)
0xOF12	←	0x00A1 (Pr2.00 指令滤波时间)
0xOF13	←	0x0191 (Pr5.00 峰值电流)
0xOF14	←	0x0167 (Pr4.19 抱闸松开延时)
0xOF15	←	0x0173 (Pr4.25 到位时位置误差软件消抖延时)
0xOF16	←	0x0233 (Pr7.01 编码器分辨率)
0xOF17	←	0x0243 (Pr7.09 过压阈值)
0xOF18	←	0x602E (Pr8.46 输入 IO)
0xOF19	←	0x6203 (Pr9.03PRO 速度)

至此，完成了 10 个参数地址到映射区的映射，就可以用映射地址代替原参数地址进行读写了，例如上面把 0x0001 写入了 0xOF10，就代表可以用 0xOF00 代表 0x0001，对 0x0001 进行读写的操作，就可以用“对 0xOF00 进行读写”来代替。映射地址相当于原参数地址的“替身”或“代理人”。读写 0xOF00~0xOF09 为映射后，参数的地址完成了上面的地址映射配置，就可以对映射参数地址进行读写了。

映射目标地址	读写	主机
0xOF00 (Pr0.00 细分数)	↔	主机
0xOF01 (Pr0.04 电感值)	↔	
0xOF02 (Pr2.00 指令滤波时间)	↔	
0xOF03 (Pr5.00 峰值电流)	↔	
0xOF04 (Pr4.19 抱闸松开延时)	↔	
0xOF05 (Pr4.25 到位时位置误差软件消抖延时)	↔	
0xOF06 (Pr7.01 编码器分辨率)	↔	
0xOF07 (Pr7.09 过压阈值)	↔	
0xOF08 (Pr8.46 输入 IO)	↔	
0xOF09 (Pr9.03PRO 速度)	↔	

## 报文例程

条件：驱动器 ID 为 1，电机静止。

### (1) 映射

主→从：

01 10 OF 10 00 0A 00 00 01 00 09 00 A1 01 91 01 67 01 73 02 33 02 43 60 2E 62 03 4B 43

从→主：

01 10 OF 10 00 0A 42 DF

### (2) 读写

主→从：

01 03 OF 00 00 0A C6 D9

从→主：

01 03 14 27 10 05 87 00 0F 00 3C 00 FA 00 03 0F A0 00 5A 00 01 00 00 56 F4

### (3) 映射参数地址掉电保存功能指令 0x2244


主→从：

01 06 18 01 22 44 C6 39 (注：对 0x1801 写 0x2244，功能是将映射地址保存进 EEPROM)

从→主：

原样返回

## 4.13 回零配置

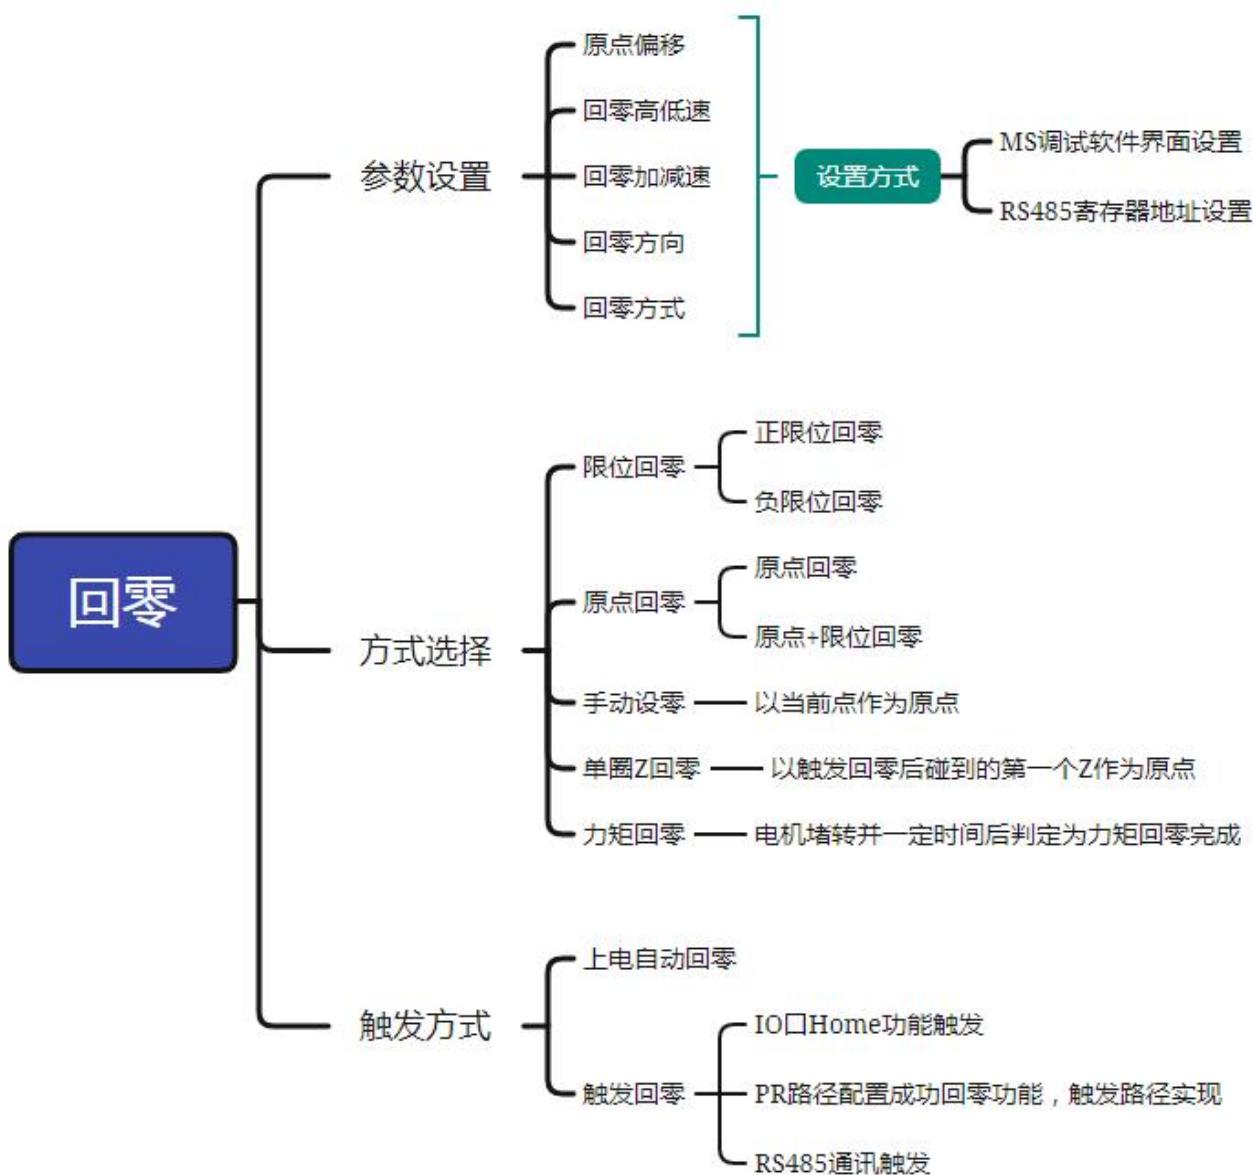


**回零触发方式:**

- 上电自动回零：驱动器上电使能后，电机会自动寻找原点。
- 触发回零：IO 口 Home 功能给上升沿触发，或者在 PR 路径中配置了回零模式后，给 IO 口 HOME 功能上升沿触发或电平触发，或者通过 RS485 发指令触发；

**回零模式:**

- 限位回零：通过寄存器地址 0x600A，或者调试软件设定。选为限位回零模式后，选择回零方向为正，则为正限位回零，反之则为负限位回零。
- 原点回零：通过寄存器地址 0x600A，或者调试软件设定。选为原点回零模式后，若回零时电机朝原点开关转，则会以碰到的原点开关作为原点；若回零时电机朝原点开关反方向转，则会在碰到限位开关后，自动反转寻找原点。
- 手动设零：通过寄存器地址 0x600A，或者调试软件设定。触发后，电机当前值清零，以当前点作为原点。

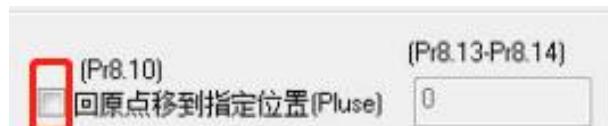

- 单圈 Z 回零：触发回零后，电机开始运动，以找到的第一个 Z 信号作为原点。
  - 力矩回零：也叫堵转回零，电机堵转后，指令在发，但反馈为 0，此时驱动器判定为堵转，在经过一固定时长后（时长可设置），判定为力矩回零完成。
- 在选择力矩回零模式后，可通过 Pr8.20、Pr8.19 来设置。Pr8.20：力矩回零的出力值，为当前设置电流值的百分比。Pr8.19：力矩回零的力矩保留时间。


注：

正常回零中，由于电机找原点过程是减速停止的，所以找到原点后还会移动一定距离，实际读取到的位置值可能不为 0，此时，可勾选“回原点移动到指定位置”，即移动到 0 位。


**4.14 参数导入导出**

CL2C 系列驱动器的参数分为 485 参数和 Pr 参数。参数导入导出时，需要分开分别导。

Pr 参数：

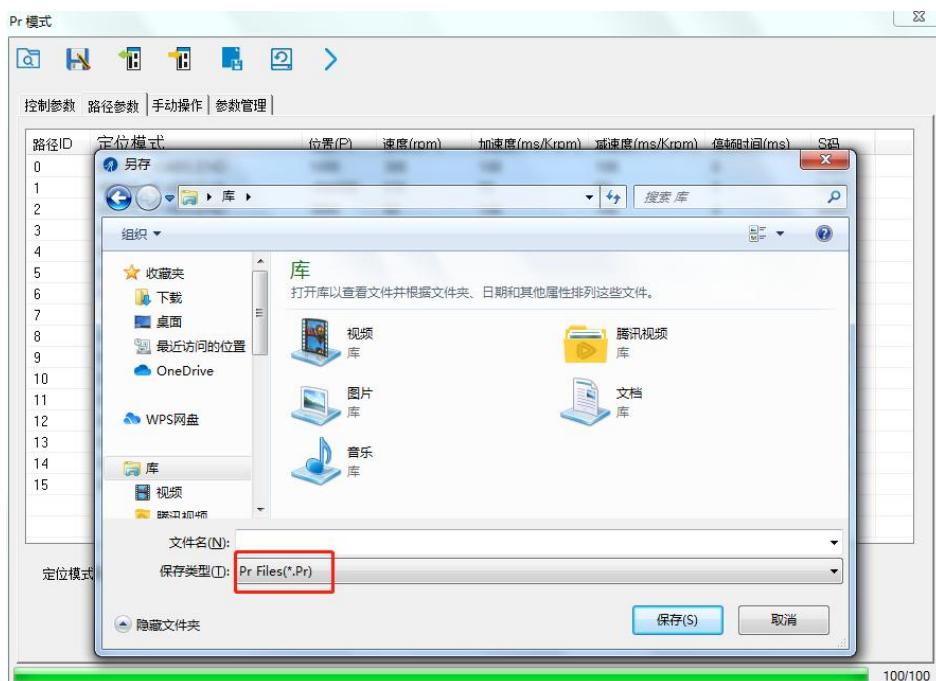

## 485 参数：

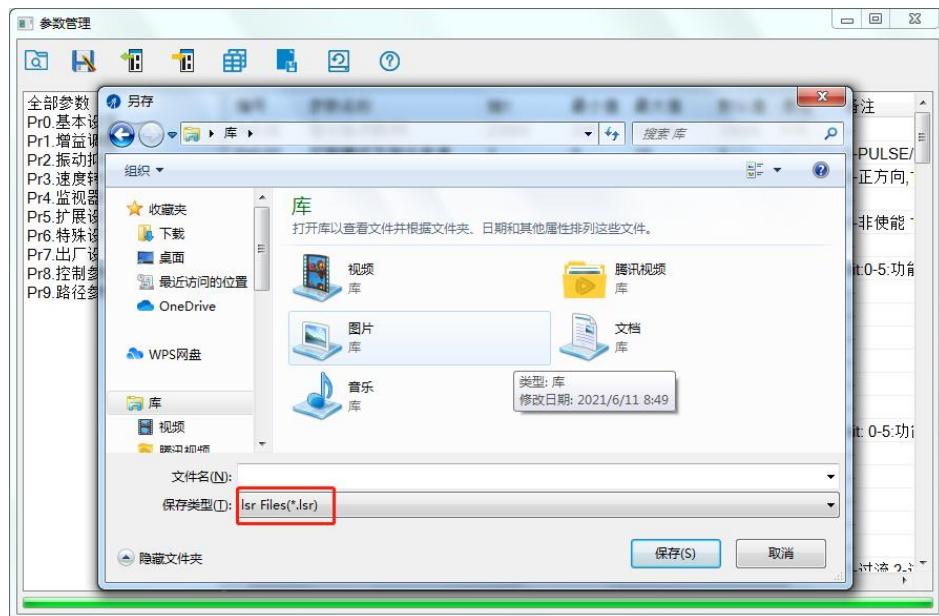

## 4.15 电流修改与保存

驱动器出差默认电流值为 1A。带负载时有可能会出现因电流太小而导致的堵转、卡顿、出力小等问题。为此，需要手动将电流改大。方法有二，一是通过 MS 调试软件进行修改，参数值为 Pr5.00。二就是通过 485 报文修改，如下针对报文修改方法做出介绍。

**【修改电流值】**

发送报文：01 06 01 91 0C 80 DD 7B

反馈报文：01 06 01 91 0C 80 DD 7B

解读如下：

主机->从机数据：

报文：	01	06	01 91	00 20	D8 03
说明：	地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码

从机->主机数据：

报文：	01	06	01 91	00 20	D8 03
说明：	地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码

注：此示例中，地址 0x0191 为峰值电流，写入数据 0x0020=32（10 进制），即此时电流修改为 3.2A。

**【保存修改进 EEPROM】**

主机->从机数据：

报文：	01	06	18 01	22 11	06 06
说明：	地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码

从机->主机数据：

报文：	01	06	18 01	22 11	06 06
说明：	地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码

注：此示例中，地址 0x1801 为辅助控制字，0x2211 用于保存数据进 EEPROM。在修改完电流后，需要进行保存，以防止断电重启后参数丢失。

## 第五章 Modbus RTU

### 5.1 通讯规格


项目		规格		备注
通信	电气连接	RS485		支持 RS232 及RS485
	通信速度	9600/19200/38400/115200[bps]		参数设定
	同步方式	启停同步		
	通信方式	半双工、主从模式		从/从间禁止通信
	字符构成	起始位: 1bit 数据长度: 8bit 校验位: 偶/奇/无 停止位: 0/1/2		参数设定
协议	通信协议	Modbus RTU		不支持 ASCII
	通信模式	485/232		
	设备号	0: 广播 1-31: 有效子设备数		参数设定
	功能码 (FC)	功能		
		0x03	读单个或多个数据	
		0x06	写单个数据	
		0x10	写多个数据	
	校验方式	CRC-16		低位在前, 高位在后
	信息长度	可变, 最大 100byte		

#### 485 总线单条报文通信速率:

波特率	开始接收至发送完成时间	接收完等待时间	发送完至恢复接收状态时间	合计 (ms)
115200	2.44	0.64	0.6	3.08
38400	5.5	1.16	0.46	7.12
19200	10.76	2.2	0.38	13.34
9600	20.5	3.8	0.6	24.9

连续多轴发送报文时, 报文间会有一个 PLC 处理等待时间, 即下表中的 T4, 该值因主站和波特率而不同。

开始接收到发送完时间	接收完等待时间	发送完至恢复接收状态时间	PLC 处理等待时间
T1	T2	T3	T4

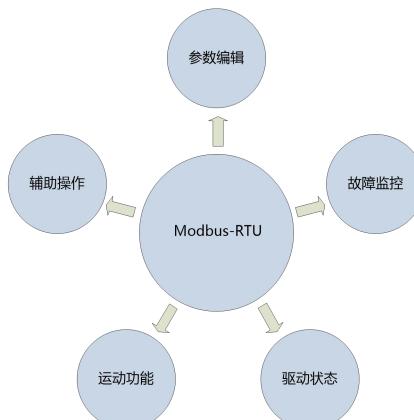

## 5.2 功能码

雷赛驱动器目前支持如下几种功能码：

- 0x03：读取 N 个数据；
- 0x06：写入单个数据；
- 0x10：写入多个数据；

### 4.2.1 读取 N 个数据 0x03

#### 【读取电流值】

发送报文：01 03 01 91 00 01 D4 1B

反馈报文：01 03 02 00 3C B8 55

解读如下：

主机->从机数据：

报文：	01	03	01 91	00 01	D4 1B
说明：	地址	功能码	寄存器地址	读寄存器个数	CRC 校验码

从机->主机数据：

报文：	01	03	02	00 19	79 8E
说明：	地址	功能码	返回字节数	寄存器值	CRC 校验码

注：此处用于读取寄存器地址 0x0191 峰值电流，0019（16 进制）=25（10 进制），即电流为 2.5A。

#### 【连续读取 485 参数】

发送报文：01 03 01 BC 00 06 05 D0

反馈报文：01 03 0C 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 04 B6 13

解读如下：

主机->从机数据：

报文：	01	03	01 BC	00 06	05 D0
说明：	地址	功能码	寄存器地址	读寄存器个数	CRC 校验码

从机->主机数据：

报文：	01	03	0C	00 00	00 02	00 00	00 01	00 00	00 04	B6 13
说明：	地址	功能码	返回字节数	地址	地址	地址	地址	地址	地址	CRC 校验码

注：此处示例用于读取 Pr5.22、Pr5.23、Pr5.24 三个参数的值，地址分别为 0x01BD、0x01BF、0x01C1。

雷赛 RS485 参数数据类型为 32 位数据，一个参数包含高 16 位和低 16 位两个寄存器，实际中用到的只有低 16 位。在对多个参数进行连续读写时，需要将该参数的高 16 位作为起始。

### 5.2.2 写入单个数据 0x06

#### 【修改电流值】

发送报文：01 06 01 91 0C 80 DD 7B

反馈报文：01 06 01 91 0C 80 DD 7B

解读如下：

主机->从机数据：

报文：	01	06	01 91	00 20	D8 03
说明：	地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码

从机->主机数据：

报文：	01	06	01 91	00 20	D8 03
说明：	地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码

注：此示例中，地址 0x0191 为峰值电流，写入数据 0x0020=32（10 进制），即此时电流修改为 3.2A。

### 【保存修改进 EEPROM】

主机->从机数据:

报文:	01	06	18 01	22 11	06 06
说明:	地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码

从机->主机数据:

报文:	01	06	18 01	22 11	06 06
说明:	地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码

注: 此示例中, 地址 0x1801 为辅助控制字, 0x2211 用于保存数据进 EEPROM。在修改完电流后, 需要进行保存, 以防止断电重启后参数丢失。

### 5.2.3 写入多个数据 0x10

#### 【修改输入 DI 口配置】

发送报文: 01 10 01 46 00 04 08 00 00 00 28 00 00 00 29 1C 14

反馈报文: 01 10 01 46 00 04 21 E3

解读如下:

主机->从机数据:

报文:	01	10	01 46	00 04	08	00 00	00 28	00 00	00 29	1C 14
说明:	地址	功能码	起始地址 0x0146	寄存器 个数	字节数	写入 内容	写入 内容	写入 内容	CRC 校验码	

从机->主机数据:

报文:	01	10	01 46	00 04	21 E3
说明:	地址	功能码	起始地址 0x0146	寄存器个数	CRC 校验码

注: 此示例中, 对输入口 DI2/DI3 的功能进行修改, 赋值 DI2=0x28 (路径地址 0), DI3=0x29 (路径地址 1)

雷赛 RS485 参数数据类型为 32 位数据, 一个参数包含高 16 位和低 16 位两个寄存器, 实际中用到的只有低 16 位。在对多个参数进行连续读写时, 需要将该参数的高 16 位作为起始。

## 5.3 Modbus RTU 参数地址

### 5.3.1 驱动器基本参数

雷赛 RS485 参数数据类型为 32 位数据，一个参数包含高 16 位和低 16 位两个寄存器，实际中用到的只有低 16 位。在对多个参数进行连续读写时，需要将该参数的高 16 位作为起始。

寄存器地址	参数地址	含义	说明	范围	默认值	单位
0x0001	Pr0.00	指令脉冲数/转	10000	200-51200	10000	P/R
0x0003	Pr0.01	开闭环模式选择	0: 开环模式 2: 闭环模式	0-255	2	--
0x0005	Pr0.02	控制模式及指令来源设置	此参数无效	0-10	1	--
0x0007	Pr0.03	电机运行方向	0: 正方向 1: 负方向	0-1	0	--
0x0009	Pr0.04	电机电感值	无效	0-10000	1499	0.001mH
0x000B	Pr0.05	跟踪误差最大值		9-65536	4000	编码器单位
0x00F	Pr0.07	强制使能	pr0.07 强制使能的优先级高于 IO 使能，当强制使能为 0 的时候，驱动器的使能状态才交给 IO 使能。当强制使能为 1 时，不论 IO 使能是何种状态，电机使能。	0-1	0	--
0x0051	Pr1.00	位置环 Kp		0-3000	25	
0x0053	Pr1.01	速度环 KI		0-3000	3	
0x0055	Pr1.02	速度环 Kp		0-3000	25	
0x0065	Pr1.10	位置环 KpH		0-3000	0	
0x00A1	Pr2.00	指令脉冲滤波时间		0-512	15	0.1ms
0x00A3	Pr2.01	开环切到闭环速度阀值		0-200	18	0.1r/s
0x00A5	Pr2.02	闭环切到开环速度阀值		0-200	12	--
0x00A7	Pr2.03	开环切到闭环延时		0-32767	5	--
0x00A9	Pr2.04	闭环切到开环延时		0-32767	250	--
0x00AB	Pr2.05	闭环切到开环反馈速度阀值		0-200	50	--
0x00AD	Pr2.06	静止时超前角切换		0-65535	500	ms
0x0145	Pr4.02	DI1 输入口 1	默认为常开，端口值+0x80 可成常闭。 DI1 默认为使能输入，常闭信号。 0: 无效输入； 7: 报警清除； 8: 使能(地址 0x00F 为软件强制使能)； 0x20: 触发命令； 0x21: 回零触发； 0x22: 强制急停；	0-65535 (0x88)	136	--
0x0147	Pr4.03	DI2 输入口 2	0x23: 正向 JOG； 0x24: 方向 JOG； 0x25: 正向限位； 0x26: 反向限位； 0x27: 原点信号； 0x28: 路径地址 0； 0x29: 路径地址 1； 0x2A: 路径地址 2； 0x2B: 路径地址 3；	0-65535	0	--
0x0149	Pr4.04	DI3 输入口 3		0-65535	0	--
0x014B	Pr4.05	DI4 输入口 4		0-65535	0	--
0x014D	Pr4.06	DI5 输入口 5		0-65535	0	--
0x014F	Pr4.07	DI6 输入口 6		0-65535	0	--
0x0151	Pr4.08	DI7 输入口 7		0-65535	0	--
0x0157	Pr4.11	D01 输出口 1	默认为常开，端口值+0x80 可成常闭。 0: 无效输入； 0x20: 指令完成； 0x21: 路径完成； 0x22: 回零完成； 0x23: 到位完成； 0x24: 抱闸输出； 0x25: 报警输出；	0-65535	0	--
0x0159	Pr4.12	D02 输出口 2		0-65535	0	--
0x015B	Pr4.13	D03 输出口 3		0-65535	0	--
0x0167	Pr4.19	抱闸松开的延时		0-1500	250	ms
0x0169	Pr4.20	抱闸吸合的延时		0-1500	250	ms
0x016B	Pr4.21	抱闸吸合速度阀值		0-500	10	--

0x016D	Pr4. 22	故障检测选择	bit0=1: 过流报警 bit1=1: 过压故障 bit2=1: 超差报警(闭环) bit3=1: adc采样回路故障 bit4=1: 锁轴报警 bit5=1: EEPROM 报警 bit6=1: 参数自整定错误	0-65535	65535	--
0x0171	Pr4. 24	到位时位置误差设定		0-1500	200	--
0x0173	Pr4. 25	到位时位置误差软件消抖延时		0-100	3	ms
0x0175	Pr4. 26	零速度阀值		0-500	10	r/min
0x0177	Pr4. 27	母线电压		0-65535	0	0.1V
0x0179	Pr4. 28	输入 IO 状态	Bit0-Bit6 : DI1-DI7	0-65535	0	--
0x017B	Pr4. 29	输出 IO 状态	Bit0-Bit2 : DO1-D03	0-65535	0	--
0x0187	Pr4. 35	拨码状态		0-65535	0	--
0x0191	Pr5. 00	电机峰值电流	默认 1.0A, 请根据电机修改电流值	503: 0-30 507: 0-70	10	0.1A
0x0193	Pr5. 01	闭环保持电流百分比				
0x0195	Pr5. 02	开环保持电流百分比				
0x0197	Pr5. 03	上电锁轴电流百分比		0-100	100	--
0x0199	Pr5. 04	锁轴持续时间		0-1500	200	1ms
0x019B	Pr5. 05	锁轴相位		0-65535	0	--
0x019F	Pr5. 07	上电锁轴电流上升时间		1-60	1	100ms
0x01A1	Pr5. 08	上电起动时间		0-30	1	ms
0x01A3	Pr5. 09	上电自动运行	1: 开启上电自运行	0-1	1	--
0x01A5	Pr5. 10	停车最长时间		100-1000	1000	ms
0x01AB	Pr5. 13	电流环上电自整定	0:不自整定 1: 自整定	0-1	1	--
0x01BD	Pr5. 22	485 波特率	0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5: 57600 6: 115200 (9600 下才可在线修改波特率)	0-6	4	--
0x01BF	Pr5. 23	485 ID		0-127	1	--
0x01C1	Pr5. 24	485 数据类型选择	0: 8 位数据, 偶校验, 2 个停止位 1: 8 位数据, 奇校验, 2 个停止位 2: 8 位数据, 偶校验, 1 个停止位 3: 8 位数据, 奇校验, 1 个停止位 4: 8 位数据, 无校验, 1 个停止位 5: 8 位数据, 无校验, 2 个停止位	0-11	4	--
0x01C3	Pr5. 25	485 控制命令字		0-32767	0	--
0x01C5	Pr5. 26	485 通讯位延迟		15-100	35	bit
0x01D1	Pr5. 32	待机时间		10-65535	200	ms
0x01D3	Pr5. 33	待机电流百分比		0-100	50	
0x01E1	Pr6. 00	试运行 (JOG) 速度指令		0-5000	60	r/min
0x01E3	Pr6. 01	试运行 (JOG) 等待间隔		0-10000	100	ms
0x01E5	Pr6. 02	试运行循环次数		0-30000	1	--
0x01E7	Pr6. 03	试运行 (JOG) 加减速时间	此为 485 通讯触发下的 JOG 加减速; IO 触发下的 JOG 请使用 Pr8. 40/8. 41	0-10000	200	--
0x01FF	Pr6. 15	版本信息	无效	0-65535	0	--
0x0201	Pr6. 16	版本信息	无效	0-65535	0	--
0x0231	Pr7. 00	电机类型选择	无效	0-100	0	--
<b>0x0233</b>	Pr7. 01	编码器分辨率		200-20000	4000	--
0x0235	Pr7. 02	反电势系数		0-32767	100	1ms
0x0237	Pr7. 03	电流环比例增益 P		0-3000	1500	--
0x0239	Pr7. 04	电流环积分增益 I		0-1500	300	--
0x023B	Pr7. 05	电流环增益调整比例		0-1024	100	--
0x023D	Pr7. 06	电流环 Kc		0-32767	300	--
0x023F	Pr7. 07	弱磁系数 0	无效	0-255	0	
0x0241	Pr7. 08	弱磁系数 1	无效	0-255	0	

0x0243	Pr7.09	过压阀值		0~1000	90	V
--------	--------	------	--	--------	----	---

### 5.3.2 状态监控参数

寄存器地址	名称	操作	单位	说明
0x1003	运行状态	R	/	见说明一;

说明一:

代码	运行状态
Bit0	故障
Bit1	使能
Bit2	运行
Bit3	无效
Bit4	指令完成
Bit5	路径完成
Bit6	回零完成

注: 上电默认路径完成和指令完成, 故障和未使能状态下, 路径和指令显示未完成。

### 5.3.3 辅助功能参数

通过发送控制字启动相关功能,

通过查询状态字判断完成情况。状态字被读取后自动恢复到初态;

控制字:

寄存器地址	名称	操作	单位	说明
0x1801	控制字	W	/	

控制字	辅助功能
0x1111	复位当前报警
0x1122	复位历史报警
0x2211	保存所有参数到 EEPROM
0x2222	参数初始化(不含电机参数)
0x2233	所有参数恢复到出厂值
0x2244	保持所以映射参数进 EEPROM
0X4001	JOG 左 (50ms 发一次) *
0X4002	JOG 右 (50ms 发一次) *

注: JOG 触发间隔时间小于 50ms 才可进行连续运动, 否则如果大于 50ms 就只能进行点动。

保存参数状态字:

寄存器地址	名称	操作	单位	说明
0x1901	状态字	R	/	

状态字	说明
0x5555	保存成功
0xAAAA	保存失败

注意: 首次上电后, 没有执行过任何保存指令时, 该值也是 0x1111。执行保存指令后, 首次读取是 0x5555, 之后又变回 0x1111

### 5.3.4 输入输出功能配置

1) 输入端子功能分配:

bit7 =0: 常开; bit7 =1: 常闭;

信号名称	符号	设定值		说明
		常开	常闭	

无效	—	00h	—	
触发命令	CTRG	20h	A0h	
回零触发	HOME	21h	A1h	
强制急停	STP	22h	A2h	
正向 JOG	PJOG	23h	A3	
反向 JOG	NJOG	24h	A4h	
正向限位	POT	25h	A5	
反向限位	NOT	26h	A6h	
原点信号	ORG	27h	A7h	
路径地址 0	ADDR0	28h	A8h	
路径地址 1	ADDR1	29h	A9h	
路径地址 2	ADDR2	2Ah	AAh	
路径地址 3	ADDR3	2Bh	ABh	
使能	SRV-ON	8h	88h	

2) 输出端子功能分配:

bit7 =0: 常开; bit7 =1: 常闭;

信号名称	符号	设定值		说明
		常开	常闭	
无效	—	00h	80h	
指令完成	CMD_OK	20h	A0h	
路径完成	MC_OK	21h	A1h	
回零完成	HOME_OK	22h	A2h	
到位完成	INP	23h	A3h	
抱闸输出	BRK	24h	A4h	
报警输出	ALM	25h	A5h	

注意: 当输入输出功能重复设置时, 只有重启驱动器才能检测端口重复设置的错误。配置完输入功能后, 保存断电重启有效。

## 5.4 错误处理

### 5.4.1 通讯错误码

序号		返回命令 (从->主)		
1	ID	从站号	0~31	
2	FC	功能码	FC+0x80	
3	故障码	地址		
4	CRC	校验码	Lo	
			Hi	

故障码:

返回故障码		含义
0x01		错误的 FC (本协议支持01h/03h/05h/08h/0Fh/10h 之外的 FC)
0x02		错误的访问地址
0x03		错误的数据, 例如写数据超限幅值等
0x08		错误的CRC校验码

举例:

#### ➤ CRC 校验码错误

主机->从机数据:

报文:	01	03	00 01	00 01	D5 C1
说明:	地址	功能码	寄存器地址	读寄存器个数	CRC 校验码

从机->主机数据:

报文:	01	83	08	40 F6
说明:	地址	功能码+0x80	故障码	CRC 校验码

## ➤ 功能码错误

主机->从机数据:

报文:	01	02	00 01	00 01	E8 0A
说明:	地址	功能码	寄存器地址	读寄存器个数	CRC 校验码

从机->主机数据:

报文:	01	82	01	81 60
说明:	地址	功能码+0x80	故障码	CRC 校验码

### 5.4.2 报警信息参数

寄存器地址	名称	操作	单位	说明
0x2203	当前报警	R	/	-

报警代号及原因:

故障码	内容	ALM 闪烁次数
0x01	过流	1
0x02	过压	2
0x40	电流采样回路故障	3
0x80	锁轴（缺相）故障	4
0x200	EEPROM 故障	5
0x100	参数自整定故障	6
0x020	超差报警	7
0	编码器断线检测报警	8
0	输入 IO 配置重复报警	9

### 5.4.3 报警显示及故障处理

驱动器上电后，绿灯一直亮。当驱动器出现故障时，驱动器将停机，并通过故障灯闪烁形式指示当前故障代码。无论发生何种故障，用户均应断电，检查并排除故障后再重新上电。驱动器故障将按队列形式，将最新故障保存在驱动器的 EEPROM 内，驱动器最多保存 10 个最新历史故障。用户可以通过 PC 机调试软件读取相应的故障代码。

绿色 LED 为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该 LED 常亮；当驱动器切断电源时，该 LED 熄灭。红色 LED 为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯以 5 秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色 LED 常灭。红色 LED 闪烁频率为 2Hz，其中 LED 亮 200ms，灭 300ms。红色 LED 在 5 秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

闪烁次数	故障说明
1	过流
2	过压
3	运放故障
4	锁轴（缺相）故障
5	EEPROM 故障
6	参数自整定故障
7	超差报警
8	编码器断线检测
9	输入 IO 重复配置

## 故障处理方法：

现象	问题	解决措施
绿色 LED 不亮	未上电	检查驱动器电源线是否正确连接。
红色 LED 闪烁 1 次	过流	重启驱动器； 重启驱动器报警依然存在，检查电机动力线是否短路。
红色 LED 闪烁 2 次	过压	重启驱动器； 重启驱动器报警依然存在，检查电源电压是否过高。
红色 LED 闪烁 3 次	运放错误	重启驱动器； 重启驱动器报警依然存在，驱动器硬件故障。
红色 LED 闪烁 4 次	锁轴错误	检查电机动力线是否断线，检查是否有接电机；恢复出厂设置
红色 LED 闪烁 5 次	存储错误	使用 RS232 调试口连接上位机，恢复驱动器到出厂设置； 恢复出厂设置报警依然存在，驱动器硬件故障。
红色 LED 闪烁 6 次	电机参数自整定错误	重启驱动器； 使用上位机关闭自整定功能。
红色 LED 闪烁 7 次	超差报警	如果电机一使能动作就报警，检查电机 A+A-B+B- 与驱动器对应口是否一一对应；检查编码器分辨率是否设置正确。如果电机运行过程中报警，则检查电机是否有发生堵转、卡顿；
红色 LED 闪烁 8 次	编码器断线检测	检查编码器接口是否有效插入；检查是否有编码器线断线；
红色 LED 闪烁 9 次	输入 IO 配置重复	检测输入 IO 口的功能配置是否有重复；恢复出厂设置
电机不转	未使能	检查输入口是否配置使能功能，且极性为常闭。
连不上主站	通讯故障	检查网线是否有问题 485 ID 设置错误，检查地址设置是否正确


## 故障清除

通过调试软件故障菜单查询发生何种故障

当前报警	当前发生的故障	过流、过压等
历史报警	历史发生的故障	过流、过压等
读取报警	读取历史故障	查看发生的故障历史记录
清除当前报警	当前故障	清除当前报警可以清除过压，不能清除过流故障。 清除当前报警有两种方法，一种是通过调试软件中清除当前报警菜单功能清除，第二种是通过外部故障清除 IO 口清除。 若当前故障无法清掉，应检查驱动器。
清除历史报警	历史故障	可通过调试软件清除所有历史故障记录

## 第六章 PR 功能介绍

PR 是 Procedure 程序控制的单轴运动控制功能。主要是单轴运动命令控制，节省控制器的运动控制功能。

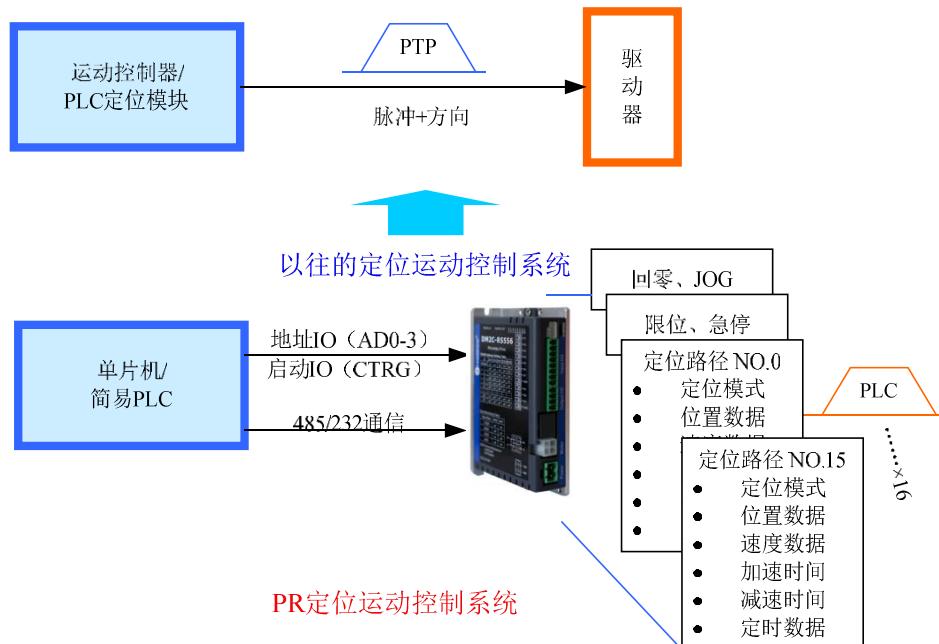

### 6.1 PR 主要功能

PR 功能	说明
回零	通过回零，驱动器可以找到原点信号，从而确定机械运动的坐标系零点。 (1) 限位信号回零、原点信号回零、上电自动回零、手动设零可选； (2) 回零方向可设； (3) 原点偏移位置可设； (4) 回零后可定位到指定位置； (5) 回零速度加减速可设； 注意：回零过程不可以输入外部脉冲； 以上功能仅在 PR 模式下有效。
JOG	通过 IO 或 RS485 通信实现正反点动，可用于调试。 (1) 正向点动； (2) 反向点动； (3) JOG 示教功能； (4) JOG 速度和加速度可设； 注意：JOG 使用电平触发。
限位	通过限制运行范围，从而保护机械。 (1) 正反信号通过 IO 输入； (2) 软件限位设置； (3) 限位减速度可设； 注意：回零完成后，软件限位才生效； 以上功能仅在 PR 模式下有效。
急停	通过 IO 输入急停信号，停止定位运行。仅在 PR 模式下有效。

定位	通过定位地址 IO (ADD0-3) 选择定位路径编号，然后通过启动 IO (CTRG) 或 RS485 通讯启动该定位路径运行。
	(1) 包含定位模式、速度模式和回零模式
	(2) 触发支持 IO 上升沿、双边沿触发启动、电平触发、485 触发
	(3) 支持连续定位
	(4) 最大 16 段
	(5) 位置、速度、加减速可设
	(6) 可设置停顿时间或定时时间
485 控制	(7) 可支持插断、重叠、跳转等功能
	使用 485 通信操作以上 PR 运行

注意：PR 控制模式下，所有位置都以 10000P/r 为单位，并且不可更改；PR 仅在 PR 控制模式下有效。

## 6.2 回零/回原点

回零包括：

- 原点回零
- 限位回零
- 手动设零（以当前点作为原点）
- 上电第一次使能时回零

参数	寄存器地址	名称	说明
Pr8. 10	0x600A	回零模式	Bit0: 回零方向 =0: 反向 =1: 正向; Bit1: 回零后是否移动到指定位置 =0: 否 =1: 是; Bit2: 回零模式 =0: 限位回零 =1: 原点回零 Bit3: =1: 单圈Z回零  Bit2: =1且Bit3: =1: 力矩回零  Bit5:=1: 以当前点作为原点  Bit8: =1: 回零带Z信号 =0: 回零不带Z信号 (注：对地址0x6002写入0x21可以当前点设为零) 其他禁止使用
Pr8. 11	0x600B	零位位置H	原点信号在坐标轴上的位置。
Pr8. 12	0x600C	零位位置L	P8. 11 为高16位, P8. 12 为低16位。
Pr8. 13	0x600D	回零停止位置 H	回零后，电机移动到指定位置停止。若回零模式 bit1 使能，则回零后移动到该绝对位置。
Pr8. 14	0x600E	回零停止位置 L	P8. 13 为高 16 位, P8. 14 为 低16 位。
Pr8. 15	0x600F	回零高速	回零的第一段速度，单位 rpm
Pr8. 16	0x6010	回零低速	回零的第二段速度，单位 rpm
Pr8. 17	0x6011	回零加速时间	回零的加速度，单位 ms/1000rpm
Pr8. 18	0x6012	回零减速时间	回零的减速度，单位 ms/1000rpm

Pr8.19	0x6013	力矩回零时间	力矩回零的力矩保留时间, 单位ms
Pr8.20	0x6014	力矩回零值	力矩回零模式的力值, 步进为设置的电流百分比, 单位%

**注:**

正常回零中, 由于电机找原点过程是减速停止的, 所以找到原点后还会移动一定距离, 实际读取到的位置值可能不为0, 但电机位置是准确的, 且会输出回零完成信号。如果跑的是绝对位置模式, 则原点是否处于绝对0点是没有影响的。如果确实在意该0点位置, 则可设置参数, 以最终的当前点作为原点。


### 6.2.1 原点回零

选择原点回零即可, 即 bit2=1, 此时根据回零方向以及限位、原点的位置, 又可组合成如下四种情况。

**情况一:**



原点+正限位回零

- 表示启动起始点
- 表示结束停止点

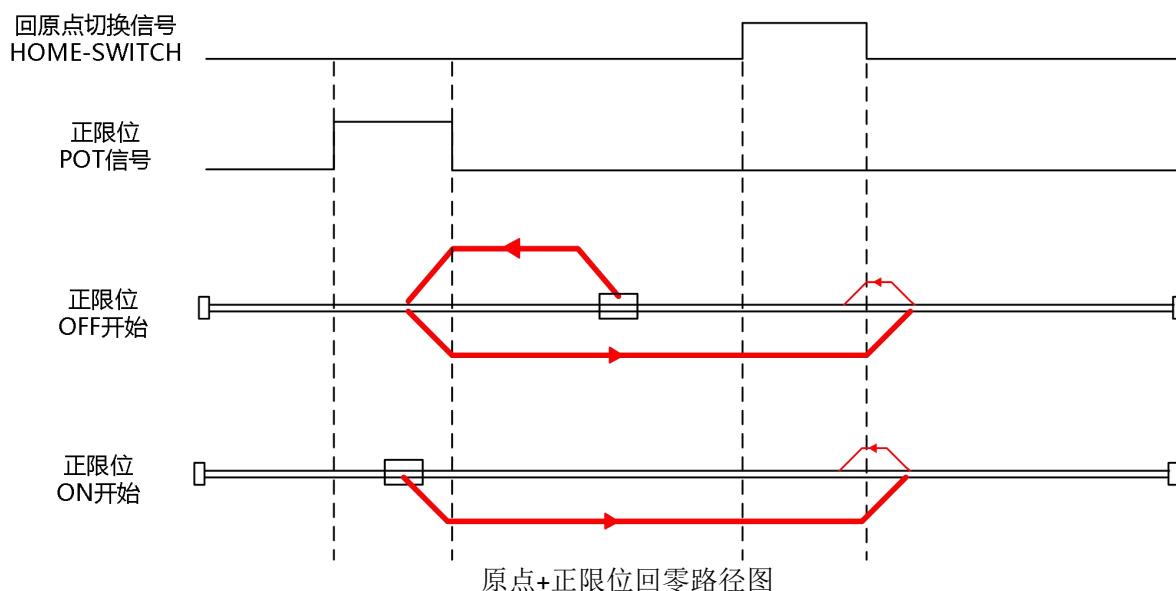
**情况二:**

正方向原点回零

 
- 表示启动起始点
- 表示结束停止点

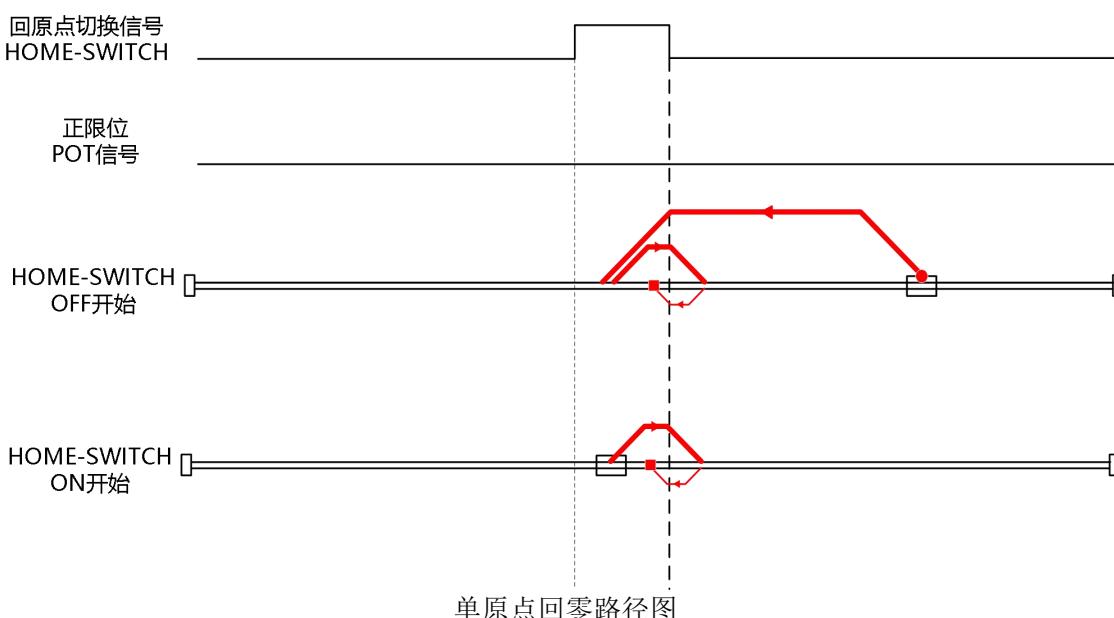**情况三：**


原点+负限位回零

- 表示启动起始点
- 表示结束停止点
- 高速Pr8.15 → 低速Pr8.16

**情况四：**

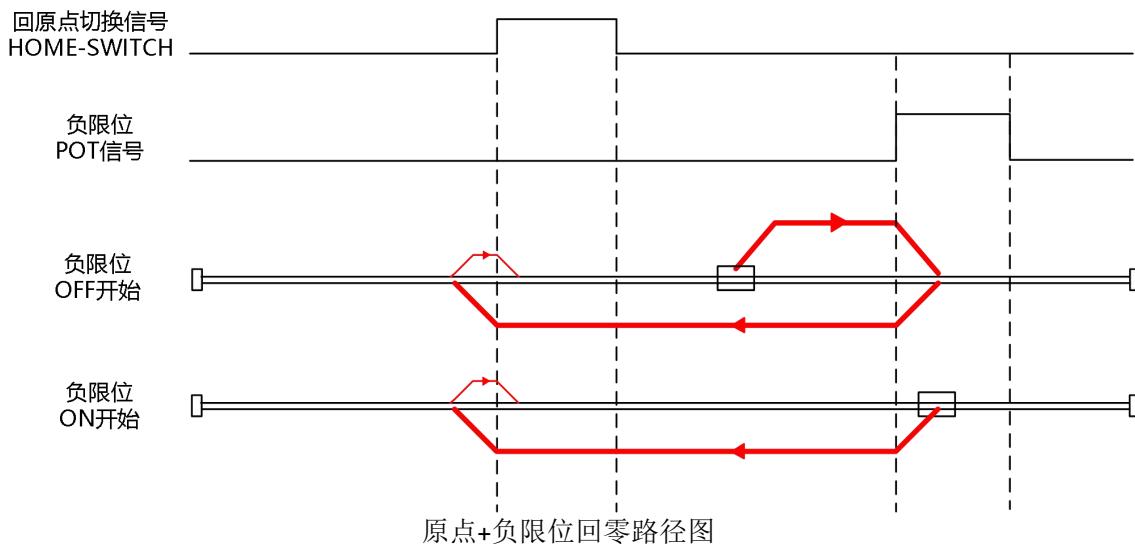负方向原点回零

- 表示启动起始点
- 表示结束停止点
- 高速Pr8.15 → 低速Pr8.16

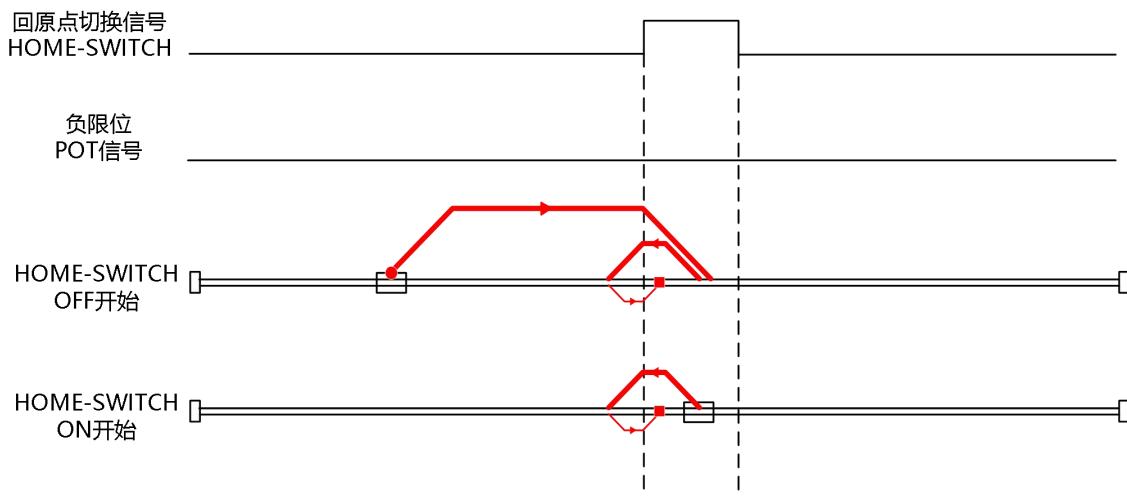


### 6.2.2 限位回零

限位回零时, bit2=0, 根据 bit0 的值选择回零方向, 即可实现正限位回零或者负限位回零。

#### 情况一:

正限位回零


- 表示启动起始点
- 表示结束停止点
- 高速Pr8.15
- 低速Pr8.16

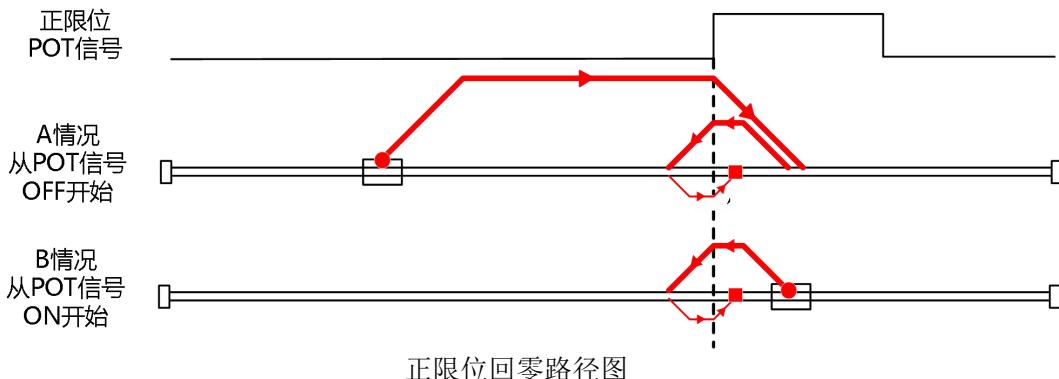

#### 情况二:

负限位回零


- 表示启动起始点
- 表示结束停止点
- 高速Pr8.15
- 低速Pr8.16

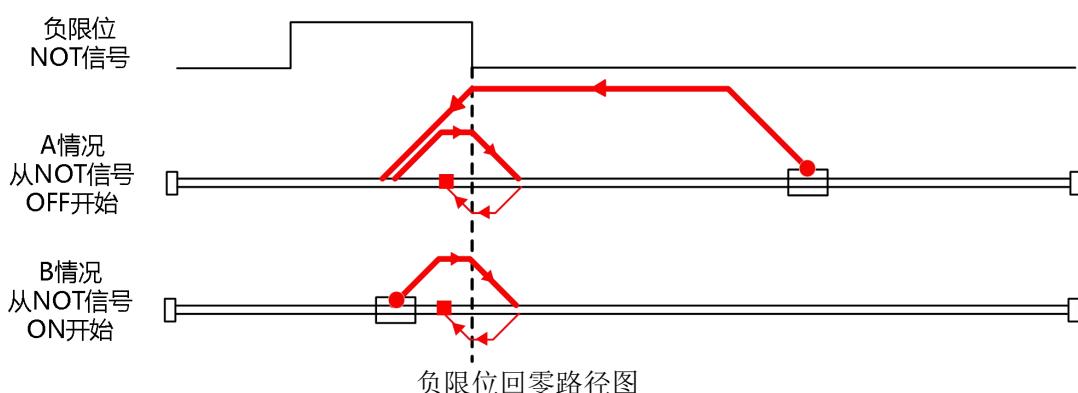


### 6.2.3 力矩回零

力矩回零也叫堵转回零, 是在电机堵转、经过一固定时间后, 则判定力矩到达, 以当前点作为原点, 并输出回零完成信号。可在 MS 调试软件上选择力矩回零模式, 或通过寄存器地址操作。



Pr8.19	0x6013	力矩回零时间	力矩回零的力矩保留时间, 单位 ms
Pr8.20	0x6014	力矩回零值	力矩回零模式的力值, 步进为设置的电流百分比, 单位%

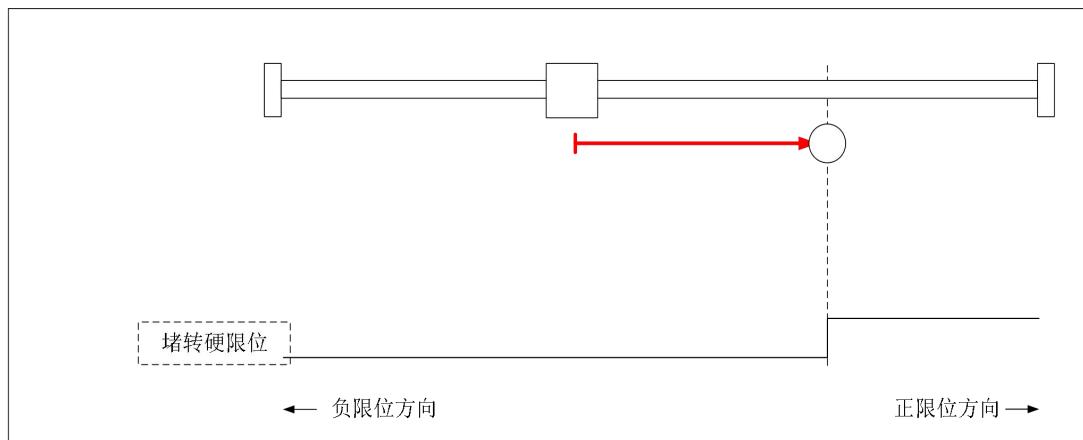

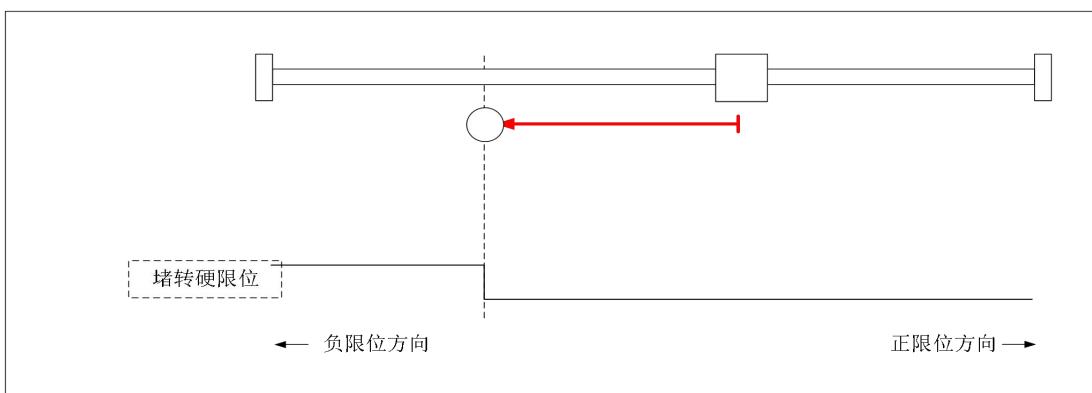

#### 6.2.4 单圈 Z 回零

电机运动过程中，会以触发单圈 Z 回零后，碰到的第一个 Z 信号作为原点信号。

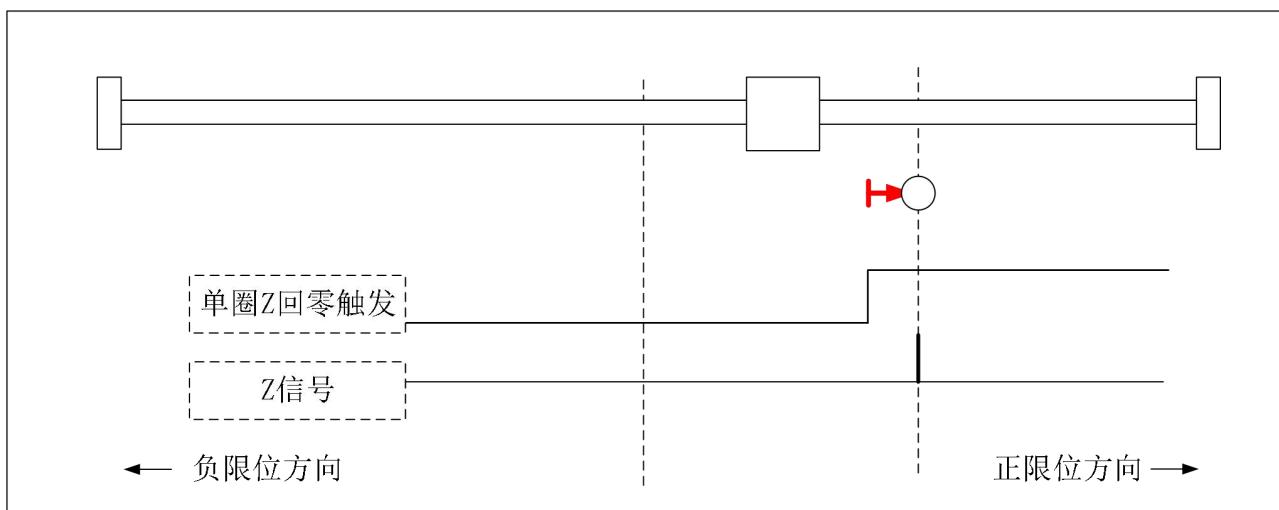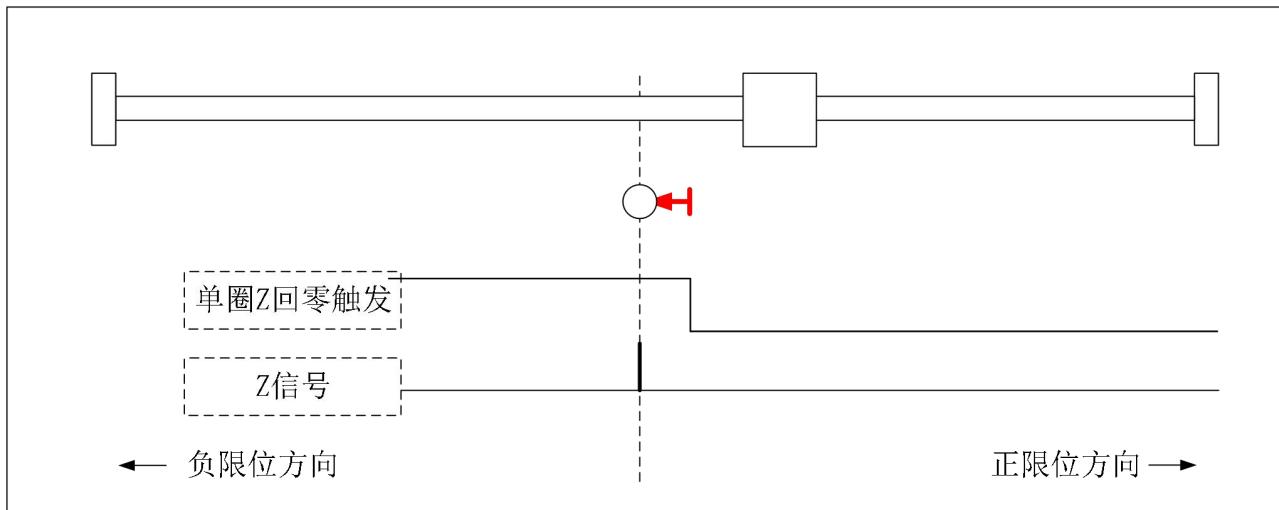

## 6.3 限位、JOG 和急停功能

参数	寄存器地址	名称	说明
Pr8.00	0x6000	PR 控制参数	Bit1: 软件限位是否有效
Pr8.06	0x6006	正限位 H	软件限位正向位置高位
Pr8.07	0x6007	正限位 L	软件限位正向位置低位
Pr8.08	0x6008	负限位 H	软件限位反向位置高位
Pr8.09	0x6009	负限位 L	软件限位反向位置低位
Pr8.22	0x6016	限位急停时间	限位后的减速时间, 单位: ms
Pr8.23	0x6017	STOP 急停时间	急停后的减速时间, 单位: ms
Pr8.38	0x6026	JOG 速度 2	单位 rpm
Pr8.39	0x6027	JOG 速度	单位 rpm
Pr8.40	0x6028	JOG 加速时间	单位 ms/1000rpm
Pr8.41	0x6029	JOG 减速时间	单位 ms/1000rpm
Pr8.42	0x602A	命令位置 H	只读, 高 16 位 (0-65535)
Pr8.43	0x602B	命令位置 L	只读, 低 16 位 (0-65535)
Pr8.44	0x602C	电机位置 H	只读, 高 16 位 (0-65535)
Pr8.45	0x602D	电机位置 L	只读, 低 16 位 (0-65535)
Pr4.02	0x0145	输入 DI1	
Pr4.03	0x0147	输入 DI2	
Pr4.04	0x0149	输入 DI3	
Pr4.05	0x014B	输入 DI4	
Pr4.06	0x014D	输入 DI5	
Pr4.07	0x014F	输入 DI6	
Pr4.08	0x0151	输入 DI7	

### RS485 通讯触发 JOG:

- 对 0x1801 写 0x4001, 正向 JOG ;
- 对 0x1801 写 0x4002, 反向 JOG;
- JOG 速度: Pr6.00 (0x01E1) ;
- JOG 加减速时间: Pr6.03 (0x01E7) ;


注: RS485 通讯触发的 JOG, 触发间隔时间小于 50ms 才会连续运行, 否则就只能进行点动。

### IO 触发 JOG:

- 对 IO 口分配正向 JOG、负向 JOG 功能后, 给 IO 口电平, 即可触发 JOG 功能。
- JOG 速度: Pr8.39 (0x6027) ;
- JOG 加速时间: Pr8.40 (0x6028) ;
- JOG 减速时间: Pr8.41 (0x6029)
- 或采用电平触发方式后, 停止给 IO 口电平;


#### (1) JOG:

手动点动功能

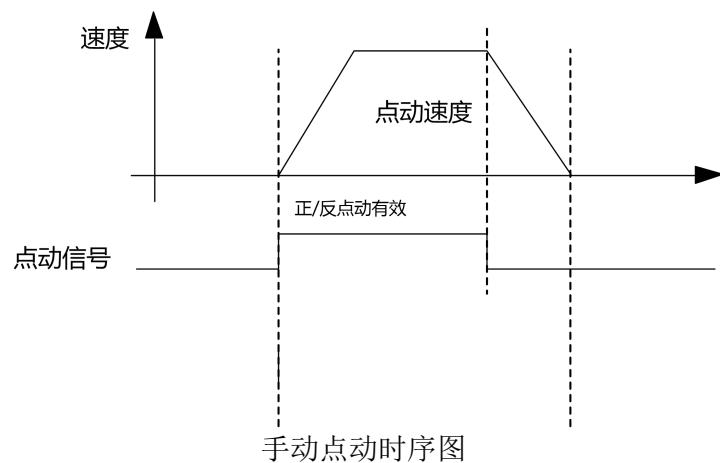

## (2) 限位和急停

用于安全急停等情况

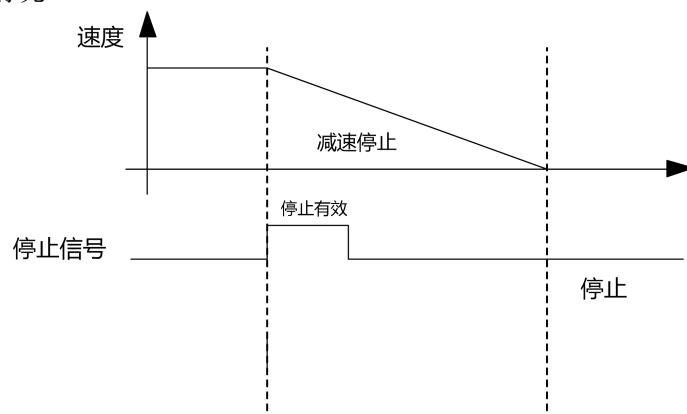

急停时序图

## 6.4 触发方式

参数	寄存器地址	名称	说明
Pr8.00	0x6000	PR控制设置	PR 的全局控制功能: Bit0: CTRG =0: 上升沿触发 =1: 双边沿触发; Bit1: =0: 软件限位无效 =1: 软件限位有效; Bit2: =0: 上电回零无效 =1: 上电回零有效; Bit4: =0: 电平触发无效 =1: 电平触发有效; (电平触发有效情况下, Bit0的触发方式和485通讯触发都将无效)
Pr8.02	0x6002	触发寄存器	通过对 0x6002 写入相应的命令实现各动作的选择和启动 写入0x01P: P段定位, (P为路径号0~15) ; 写入0x020: 回零; (边沿触发) 写入0x021: 当前位置手动设零; 写入0x040: 急停;  读值为 0x0000, 表示定位完成, 可接收新数据; (*) 读值为 0x10P , 表示路径运行中; 读值为 0x200, 表示指令完成等待定位。 (P 为路径号 0~15)
Pr8.26	0x601A	I0组合触发方式	0: 关闭 I0 组合触发 1: 开启 I0 组合触发, 回零 OK 才有效 2: 开启 I0 组合触发, 不用回零

注: (\*) 目前每一段路径定位完成后, 都统一显示的 0x0000。

### (1) 固定触发方式

固定触发方式是指首先把不超过 16 段回零和路径配置好, 然后通过 0x6002 (触发寄存器) 来替代 CTRG 和 HOME, 操作路径的启动。该方式适用于动作固定, 操作简单的系统。

步骤如下:

- 1、首先配置需要运行的回零和路径, 可以上电临时发送参数配置, 也可用上位机配置好后保存。
- 2、使能驱动器。
- 3、通过对 0x6002 写入相应的命令实现各动作的选择和启动。
  - 往地址 0x6002 写 0x01P(P 为路径号 0~F), P 段定位;
  - 往地址 0x6002 写 0x020, 回零;
  - 往地址 0x6002 写 0x021, 当前位置手动设零;
  - 往地址 0x6002 写 0x040, 急停;
  - 读地址 0x6002, 显示值为 0x00000, 表示定位完成, 可接收新数据;
  - 读地址 0x6002, 显示值为 0x10P(P 为路径号 0~F) , 表示路径运行中;
  - 读地址 0x6002, 显示值为 0x200, 表示指令完成等待定位。

### (2) 立即触发方式

固定触发受到 16 段位置的限制，而立即触发方式则很灵活。它是每次写入当前的路径，同时触发本路径的运行。通过一个数据帧来实现位置、速度、回零等动作。

该方式利用 Pr0 来实现，Pr0 共 8 个数据，其中最后一个数据 Pr9.07 映射到 Pr8.02，向其写入 0x10 会立即触发 Pr0 的运行，从而实现立即数据触发运行。

#### 操作步骤：

1、首先配置需要运行的回零和路径，可以上电临时发送参数配置，也可用上位机配置好后保存。（回零必须配置）

2、使能驱动器。

3、通过 0x6002 操作固定路径

4、或通过 Pr9.00-9.07 写入立即数据，其中 Pr9.07=0x10，实现立即运行路径。

例如：

序号	发送命令（主->从）			返回命令（从->主）		
	ID	从站号	0~31	ID	从站号	0~31
1						
2	FC	功能码	0x10			
3	ADDR	地址	0x62	ADDR	地址	0x62
4			0x00			0x00
5	NUM1	数据个数 Word	0x00	NUM	实际写入数据 个数	0x00
6			0x08			0x08
7	NUM2	数据个数 Byte	0x10	CRC	校验码	Lo
8-9	P9.00	模式	XXXX			Hi
10-11	P9.01	位置高位	XXXX			
12-13	P9.02	位置低位	XXXX			
14-15	P9.03	速度	XXXX			
16-17	P9.04	加速时间	XXXX			
18-19	P9.05	减速时间	XXXX			
20-21	P9.06	延迟时间	XXXX			
22-23	P9.07	触发控制	0x0010			
24	CRC	校验码	Lo			
25			Hi			

## 6.5 触发路径


定位路径可以是单段运行，也可以是连续运行。定位路径的类型有三种：位置定位类型、速度运行类型和回零类型。PR 路径共 16 个，每个路径单独设置运动类型、位置方式、速度、加减速和停顿时间等。具体路径编辑可通过调试软件进行，也可通过如下参数：

上位机编号	寄存器地址	名称	说明
Pr9.00	0x6200	运动模式路径 0	对不同的 bit 位设值可选择相应的功能： Bit0-3: TYPE, =0 无动作 =1 位置定位 =2 速度运行 =3 回零； Bit4: INS, =0 可插断（默认） =1 屏蔽插断；

			Bit5: OVLP, =0 不重叠 =1 重叠; Bit6: =0 绝对位置 =1 相对位置 Bit8-13: 值为 0-15 时跳转到对应路径; bit14: JUMP, =0 不跳转 =1 跳转。
Pr9.01	0x6201	位置 H	P9.01 为高 16 位,
Pr9.02	0x6202	位置 L	P9.02 为低 16 位。
Pr9.03	0x6203	运行速度	运行速度, rpm
Pr9.04	0x6204	加速时间	单位 ms/1000rpm
Pr9.05	0x6205	减速时间	单位 ms/1000rpm
Pr9.06	0x6206	停顿时间	指令停止后的停顿时间
Pr9.07	0x6207	特殊参数	路径 0 直接映射到 P8.02, 其他保留
Pr9.08	0x6208	运动模式路径1	---
Pr9.09	0x6209	位置H	---
Pr9.10	0x620A	位置L	---
Pr9.11	0x620B	运行速度	---
Pr9.12	0x620C	加速时间	---
Pr9.13	0x620D	减速时间	---
Pr9.14	0x620E	停顿时间	---
Pr9.15	0x620F	特殊参数	---
Pr9.16	0x6210	运动模式路径2	---
Pr9.17	0x6211	位置H	---
Pr9.18	0x6212	位置L	---
Pr9.19	0x6213	运行速度	---
Pr9.20	0x6214	加速时间	---
Pr9.21	0x6215	减速时间	---
Pr9.22	0x6216	停顿时间	---
Pr9.23	0x6217	特殊参数	---
Pr9.24- Pr9.31	以此类推	以此类推	每个路径占 8 个参数, 依此类推
Pr9.32- Pr9.39	以此类推	以此类推	每个路径占 8 个参数, 依此类推
Pr9.40- Pr9.47	以此类推	以此类推	每个路径占 8 个参数, 依此类推
Pr9.48- Pr9.55	以此类推	以此类推	每个路径占 8 个参数, 依此类推
Pr9.56- Pr9.63	以此类推	以此类推	每个路径占 8 个参数, 依此类推


### (1) 时序:

例如设置好 5 号路径后的运动时序图

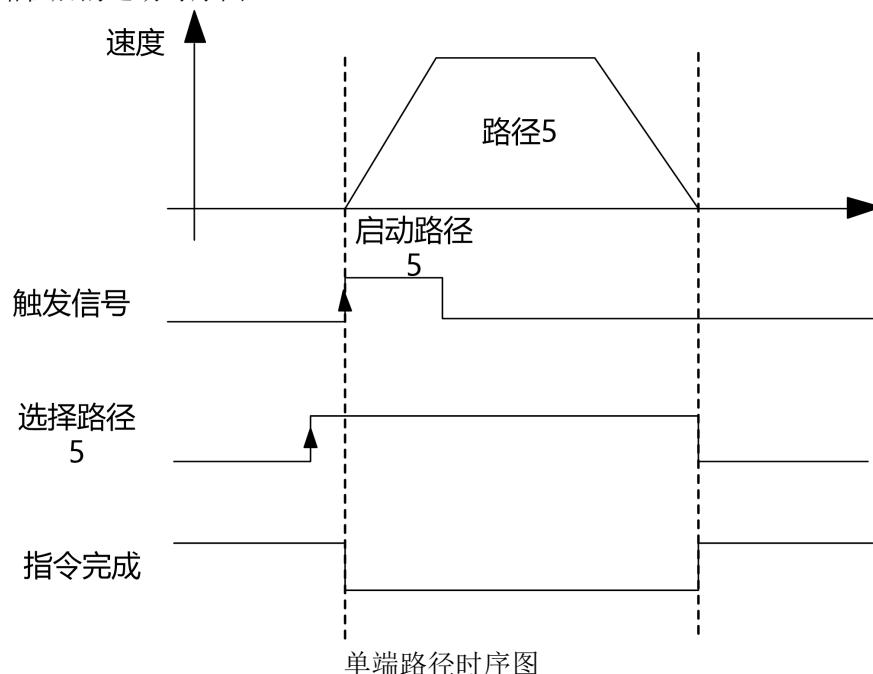

### (2) 多段跳转运行:


例如：设置 5 号和 9 号路径，设置 5 号路径跳转到 9 号路径。

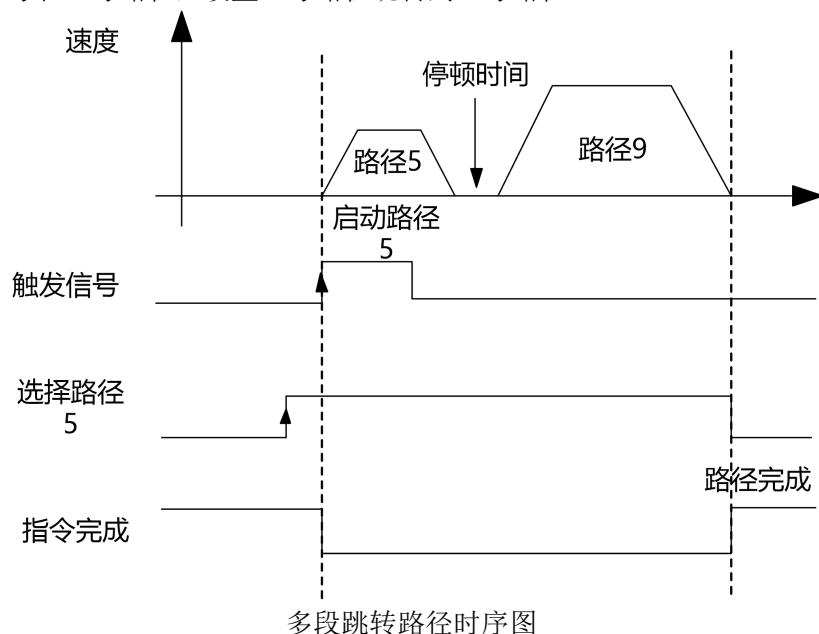

### (3) 连续运行:

P9.00 的 bit5 位 0, 连续路径不重叠。


如下图所示, 设置路径 PR1 和 PR2 连续运行, PR1 跳转。PR1 到 PR2 跳转的中间延时段无到位信号。

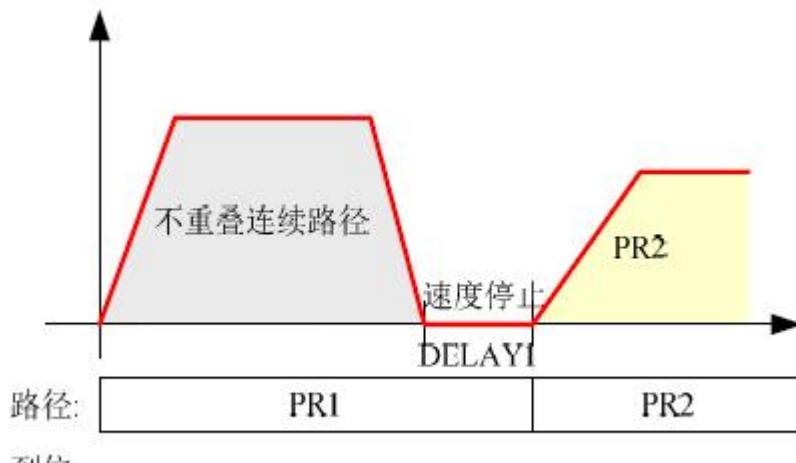

连续运行时序图（不重叠）

### (4) 插断功能

插断的功能可以理解成一个路径的优先级。插断有效的路径, 在触发下可以中断和放弃当前路径, 直接运行该路径。类似于函数的中断优先级。例如下图所示, 配置两端路径 PR1 和 PR2。当路径 PR1 运行未完成时, 使用插断功能可以在路径 PR1 未完成时在速度连续的情况下跳转到 PR2 的速度和路径。

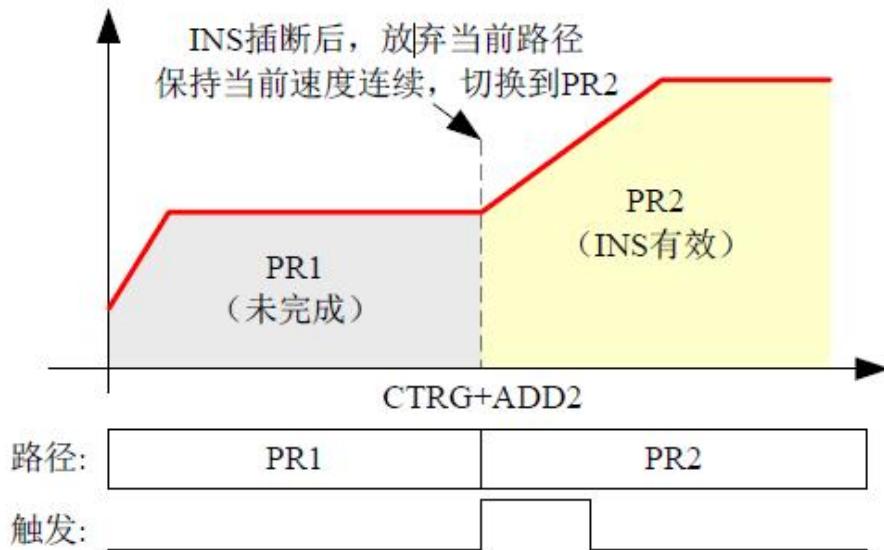

插断功能时序

## 6.6 多段 PR 路径 IO 触发举例

可以配置多达 16 段 PR 路径，路径可以通过输入来选择。

### (1) 十六段 PR 路径，可通过组合来选择路径

设置 DI1 为路径地址 0 (ADD0) ,

设置 DI2 为路径地址 1 (ADD1) ,

设置 DI3 为路径地址 2 (ADD2) ,

设置 DI4 为路径地址 3 (ADD3) ,

设置 DI5 为触发 (CTRG) 。

如下表所示 ,

on 表示有信号输入, off 表示无信号输入

I0/运行路径	DI1 (ADD0)	DI2 (ADD1)	DI3 (ADD2)	DI4 (ADD3)	DI5 (CTRG)
路径 0	off	off	off	off	on
路径 1	on	off	off	off	on
路径 2	off	on	off	off	on
路径 3	on	on	off	off	on
路径 4	off	off	on	off	on
路径 5	on	off	on	off	on
路径 6	off	on	on	off	on
路径 7	on	on	on	off	on
路径 8	off	off	off	on	on
路径 9	on	off	off	on	on
路径 10	off	on	off	on	on
路径 11	on	on	off	on	on
路径 12	off	off	on	on	on
路径 13	on	off	on	on	on
路径 14	off	on	on	on	on
路径 15	on	on	on	on	on

### (2) 八段 PR 路径，可通过组合来选择路径

设置 DI1 为路径地址 0 (ADD0) ,

设置 DI2 为路径地址 1 (ADD1) ,

设置 DI3 为路径地址 2 (ADD2) ,

设置 DI5 为触发 (CTRG) 。

如下表所示 ,

on 表示有信号输入, off 表示无信号输入

I0/运行路径	DI1 (ADD0)	DI2 (ADD1)	DI3 (ADD2)	DI5 (CTRG)
路径 0	off	off	off	on
路径 1	on	off	off	on
路径 2	off	on	off	on
路径 3	on	on	off	on
路径 4	off	off	on	on
路径 5	on	off	on	on
路径 6	off	on	on	on
路径 7	on	on	on	on

### (3) 四段 PR 路径，可通过组合来选择路径

设置 DI1 为路径地址 0 (ADD0) ,

设置 DI2 为路径地址 1 (ADD1) ,

设置 DI5 为触发 (CTRG) 。

如下表所示 ,

on 表示有信号输入, off 表示无信号输入

IO/运行路径	DI1 (ADD0)	DI2 (ADD1)	DI5 (CTRG)
路径 0	off	off	on
路径 1	on	off	on
路径 2	off	on	on
路径 3	on	on	on

## 第七章 上位机软件介绍

CL2C 系列可通过上位机进行基本参数的设置和 PR 模式参数的修改。所使用的软件为 MS (Motion Studio) , 可通过雷赛官网下载获得, 或者联系雷赛相关技术支持同事获取。

建议选择最新版本的调试软件。

### 7.1 软件基本操作

- (1) 安装 USB 转 232 驱动
- (2) COM 口的选择, 如下图所示, 此时通讯口为 COM3:



- (3) 连接上位机

选择通讯口 COM3, 点击连接 (RS232 通讯无需选择波特率和设备号, 使用默认设置即可)。点击连接后会显示驱动器型号、端口数量等信息, 并且下角色块变成绿色, 表示已经连接成功。




#### (4) 基本参数设置


此界面可以进行基本参数的设定：



#### (5) 输入输出功能设定：

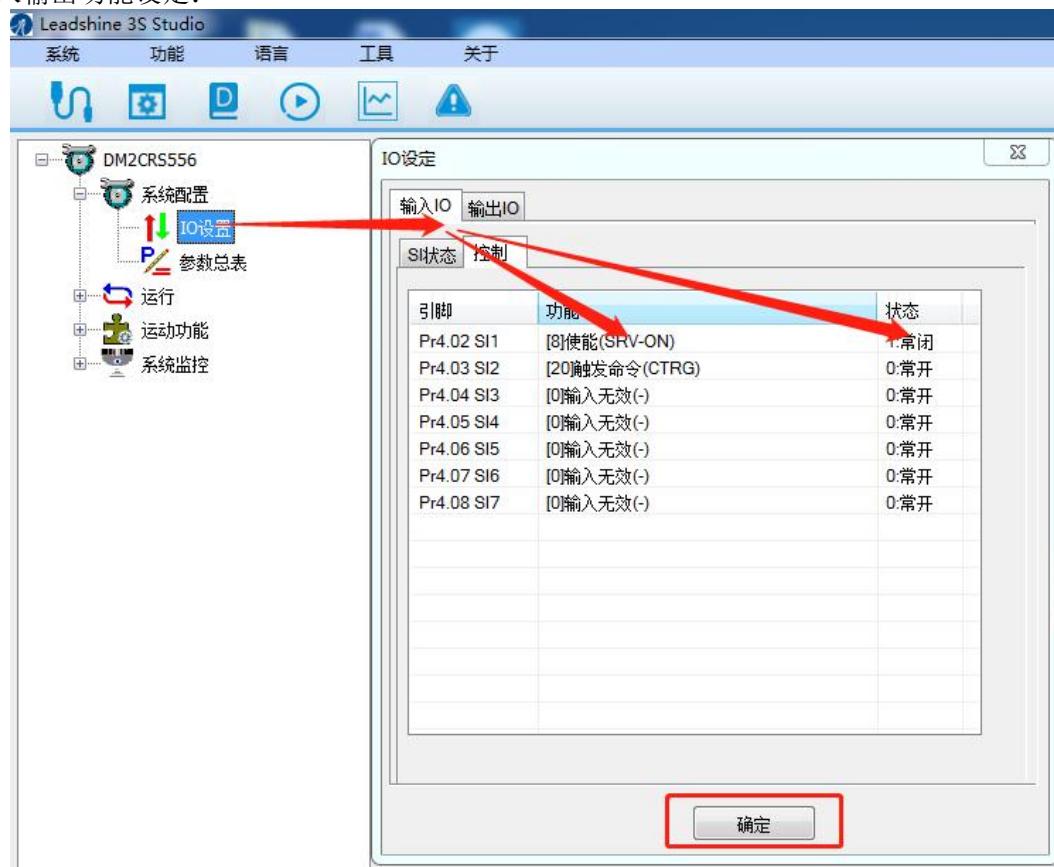


注：通讯设置完后，点击“确定”。然后，在参数总表中，点击保存按钮，可以防止驱动器上电后参数丢失。

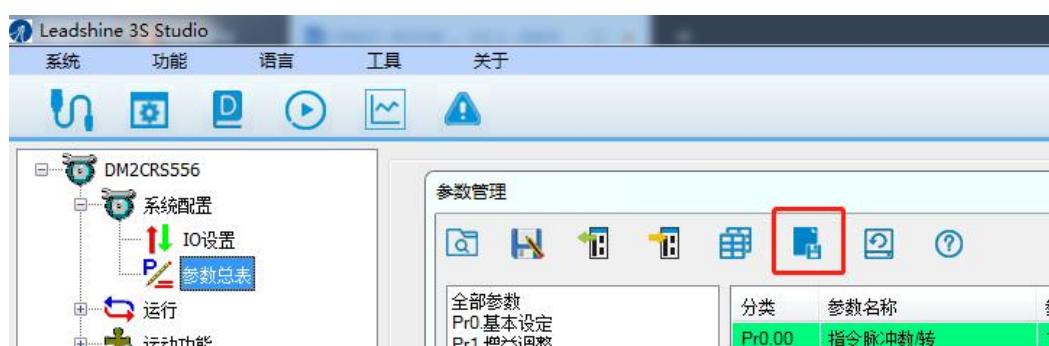


## 7.2 串口调试线

使用该软件需要雷赛专用调试线进行连接，调试线型号为：CABLE-PC-1。如下图所示：

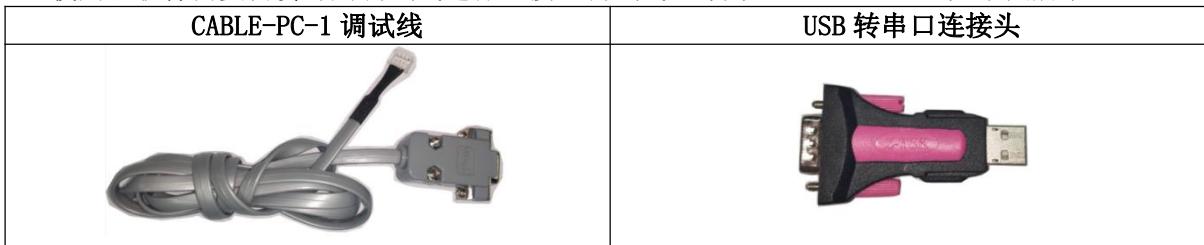

如果想自己制作调试线，接线图如下所示：

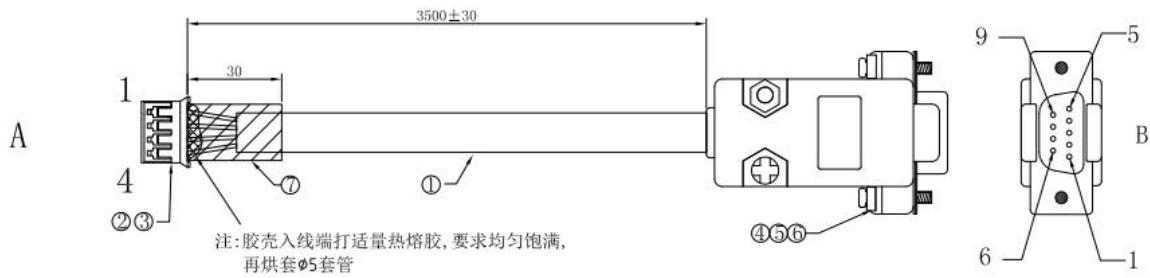

### 技术说明:

1. A端剥外被20, 芯线剥皮2.3, 蓝色、白色芯线剪掉  
B端剥外被20, 芯线剥皮2, 蓝色、白色、黑色芯线剪掉
2. 端子与电线拉力: 1.5Kgf最小
3. 成品需100%电测: 导通阻抗5Ω最大, DC高压300V, 绝缘阻抗20MΩ最小,  
瞬间短路, 测试时间0.1S。

### 接线表:

A	1	2	3	4
颜色	黑	红	绿	黄
B		2	5	3


## 7.3 PR 功能软件操作

此界面可以进行 PR 控制参数的设定：



PR 路径参数设置：


### (1) 定位模式设置

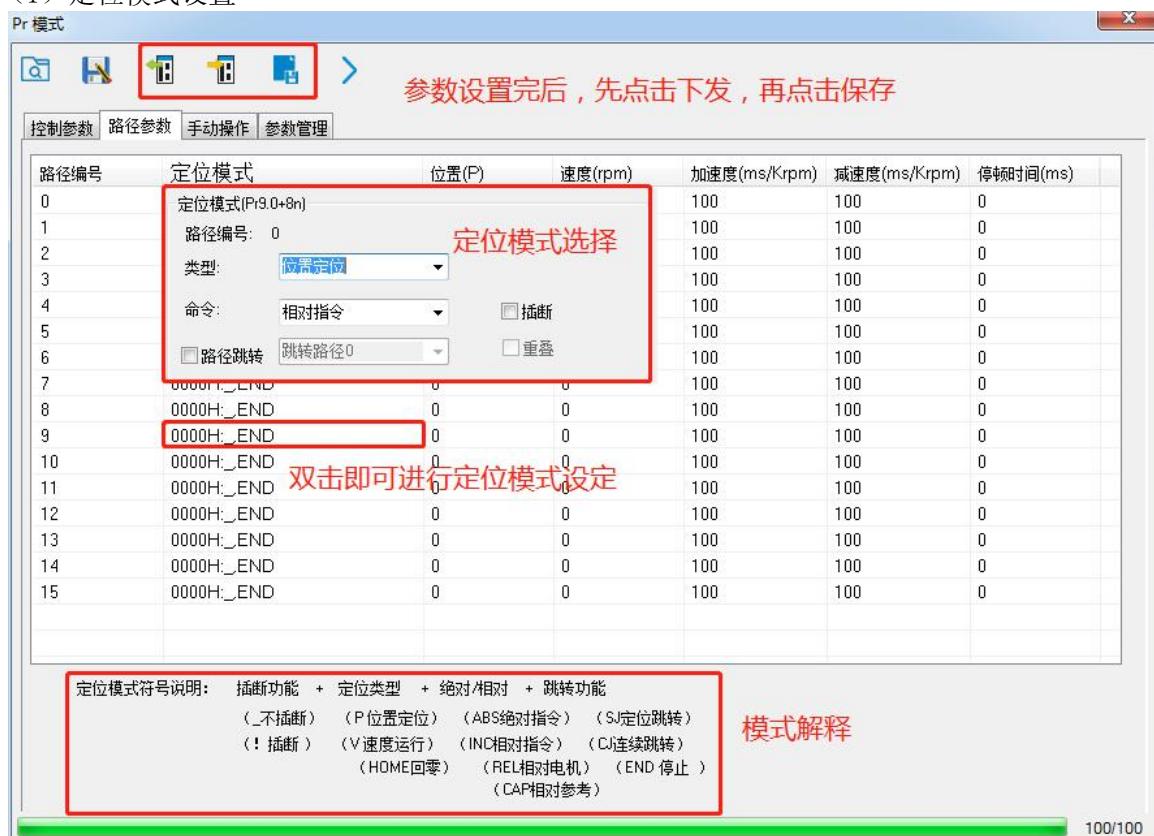

## (2) 路径位置、速度、加减速速度和停顿时间设定:



## (3) 手动试运行设定

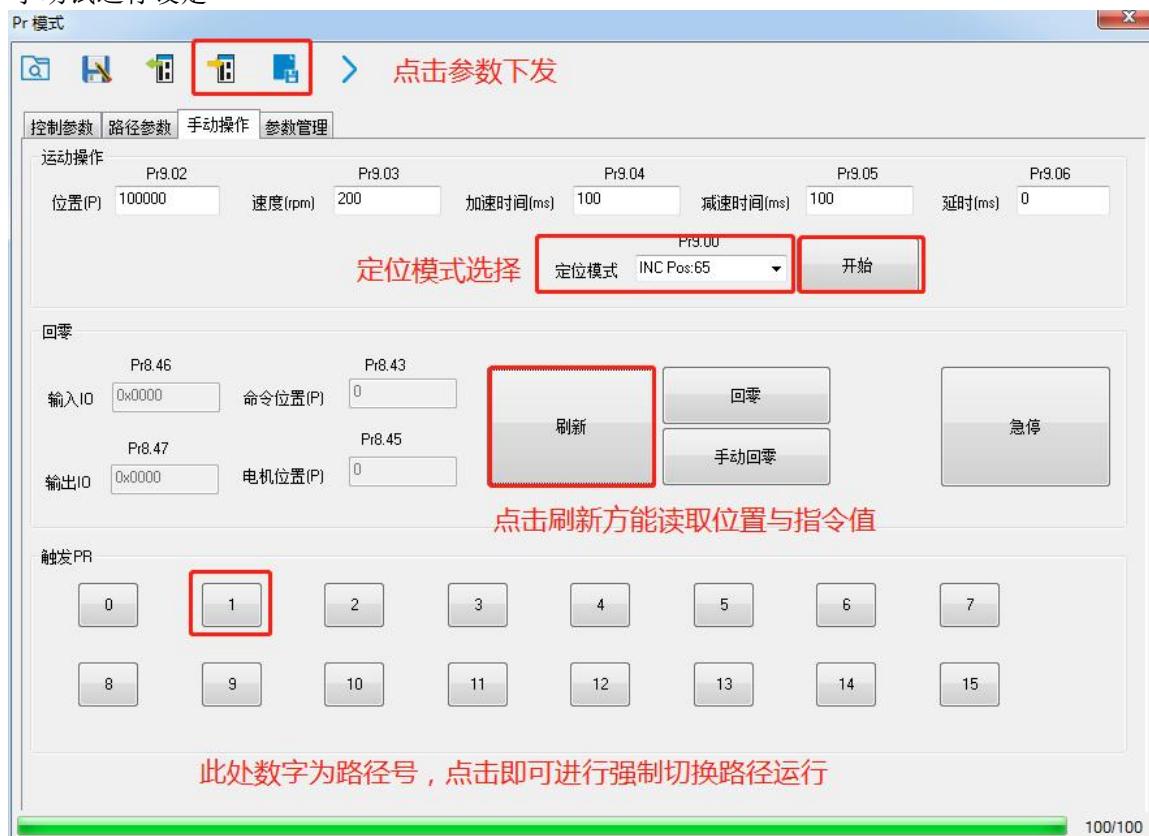

#### (4) 试运行操作

此界面为试运行界面，可对电机进行点动操作。

- ❖ 点动速度和加减速时间设置完成后，需要点击“下发”，然后参数才生效。
- ❖ 点击“逆时针”“顺时针”可让电机实现点动运转。
- ❖ “定位一”“定位二”可用作示教功能。比如逆时针运转到目标位置一，点击定位一记录下，然后，顺时针运转到目标位置二，点击定位二记录下，最后，点击“运行”，电机即可在记录下路径间运动。




## 7.4 485 通讯测试案例

### 准备工作:

调试软件: 串口调试器 (本文所用调试器仅供学习参考)

将驱动器的 RJ45 网口通过 485 转换器连接到 PC 上。

工具: USB 转 485 转换器, DB9 转 RJ45 连接线。实物如图所示, 其中, DB9 转 RJ45 部分用于将转换器连接至带 RJ45 的驱动器, 接线规则请参见前文。

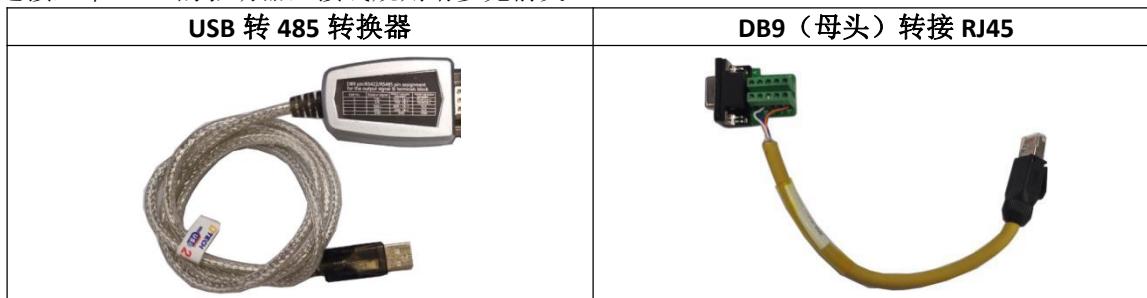

### 操作步骤:

#### 1. 串口调试软件的连接:

第一步: 选择通讯口



第二步: 连接串口调试软件和操作方法




## 2.串口调试软件发送操作指令:

数据格式：这里以设置 Pr0 的控制模式为例：数据为十六进制

从站 ID	功能码	地址	数据	校验码
01	06 (写入单个数据)	62 00 (Pr0 控制模式设置)	00 41 (设置 Pr0 为相对运动)	56 42 (串口调试软件生成)
一条完整的通讯数据 01 06 62 00 00 41 56 42				

### 第一步：如何加入校验位

a.

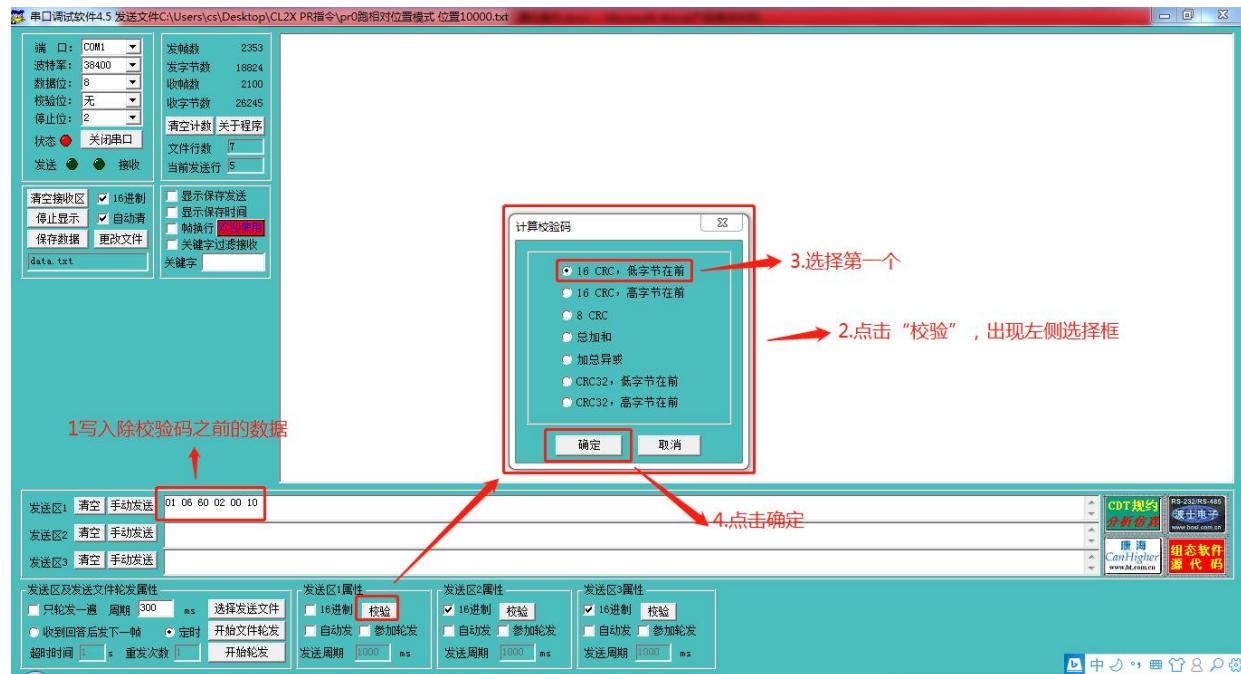


b.



## 第二步：如何选择并发送编辑好的数据文件

a. 数据文件选择 TXT 文件即可，数据格式与上文中描述的一致

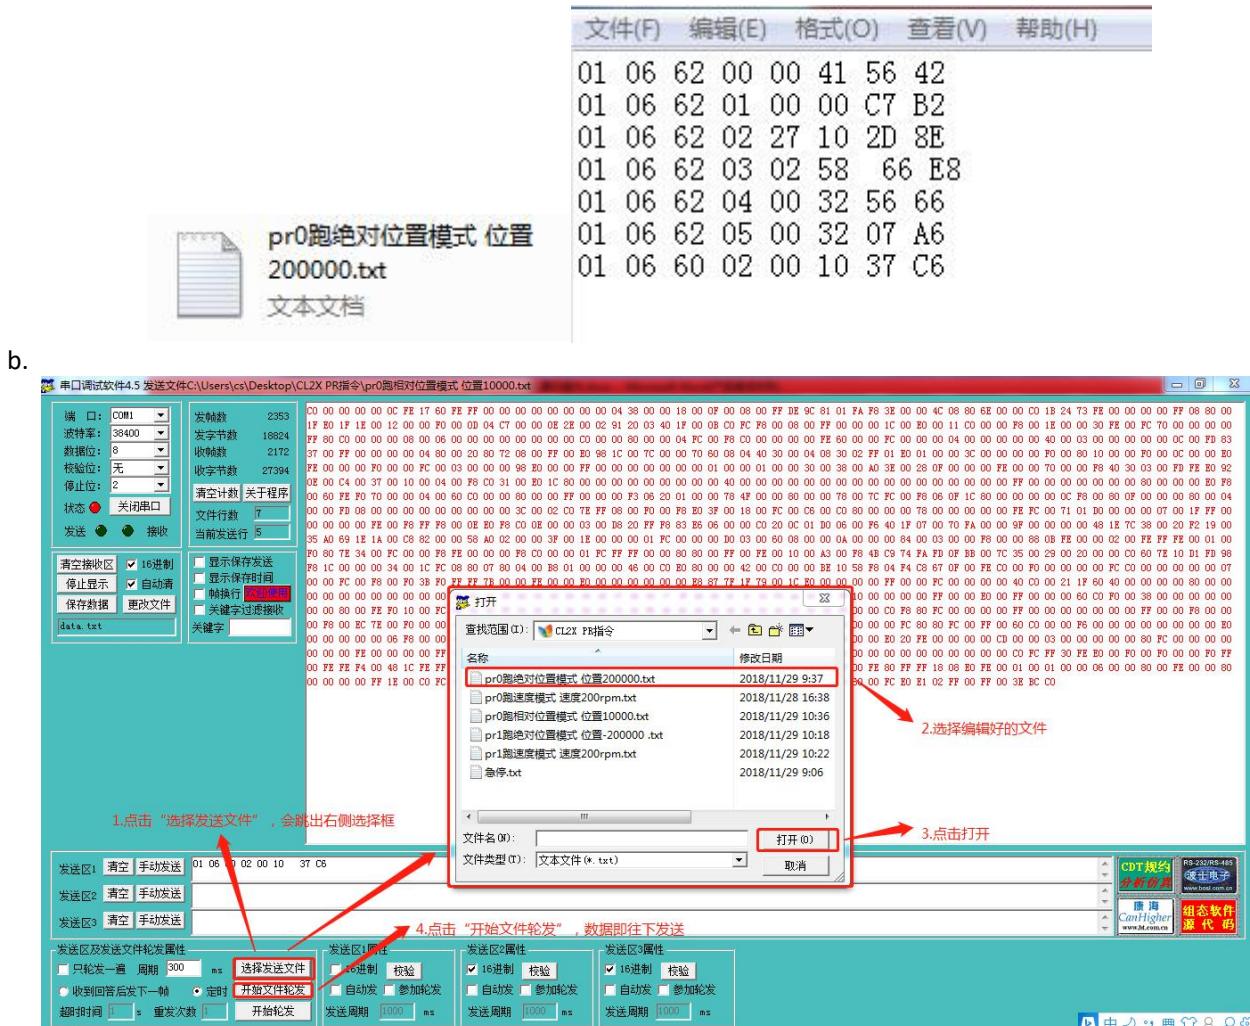

## 3. PR 运动举例：

(1) 设置 PRO 走绝对位置 运行位置 200000 (细分为 10000)

指令：

01 06 62 00 00 01 57 B2 设定 Pr0 模式为绝对位置  
 01 06 62 01 00 03 87 B3 设定 PRO 位置高位  
 01 06 62 02 0D 40 32 D2 设定 PRO 位置低位  
 01 06 62 03 02 58 66 E8 设定 PRO 速度  
 01 06 62 04 00 32 56 66 设定 PRO 加速度  
 01 06 62 05 00 32 07 A6 设定 PRO 减速度  
 01 06 60 02 00 10 37 C6 触发 PRO 运行  
 需要停止时发送：

01 06 60 02 00 40 37 FA 急停

(2) 设置 PRO 走相对位置 运行距离 10000 (细分默认为 10000)

指令:

01 06 62 00 00 41 56 42 设定 PR 模式为相对位置

01 06 62 01 00 00 C7 B2 设定 PRO 位置高位

01 06 62 02 27 10 2D 8E 设定 PRO 位置低位

01 06 62 03 02 58 66 E8 设定 PRO 速度

01 06 62 04 00 32 56 66 设定 PRO 加速度

01 06 62 05 00 32 07 A6 设定 PRO 减速度

01 06 60 02 00 10 37 C6 触发 PRO 运行

需要停止时发送:

01 06 60 02 00 40 37 FA 急停

(3) 设定 PRO 走速度模式 速度为 300rpm

指令:

01 06 62 00 00 02 17 B3 设定 PRO 为速度模式

01 06 62 03 01 2C 66 3F 设定 PRO 速度

01 06 60 02 00 10 37 C6 触发 PRO 运行

需要停止时发送:

01 06 60 02 00 40 37 FA 急停

(4) 设定 PR1 走绝对位置 运行位置-200000 (细分默认为 10000)

指令:

01 06 62 08 00 01 D6 70 设定 PR1 模式

01 06 62 09 FF FC 07 C1 设定 PR1 位置高位

01 06 62 0A F2 C0 F3 40 设定 PR1 位置低位

01 06 62 0B 02 58 E7 2A 设定 PR1 速度

01 06 62 0C 00 32 D7 A4 设定 PR1 加速度

01 06 62 0D 00 32 86 64 设定 PR1 减速度

01 06 60 02 00 11 F6 06 触发 PR1 运行

需要停止时发送:

01 06 60 02 00 40 37 FA 急停

(注: 负数可通过 PC 上的计算器转换, -200000 转化为十六进制后为: FFFCF2C0。在计算器上可以先输入负号, 再输入 200000, 之后再输入一次负号, 即可显示出-200000)

(5) 设定 PR1 走速度 运行速度 200rpm (细分默认为 10000)

指令:

01 06 62 08 00 02 96 71 设定 PR1 为速度模式

01 06 62 0B 01 2C E7 FD 设定 PR1 速度

01 06 60 02 00 11 F6 06 触发 PR1 运行

需要停止时发送:

01 06 60 02 00 40 37 FA 急停

(6) 回零

指令:

01 06 60 0A 00 00 B7 C8 设定回零方式

01 06 60 0F 00 64 A6 22 设定零高速

01 06 60 10 00 1E 16 07 设定回零低速

01 06 60 02 00 20 37 D2 触发回零

## 附录 1 线缆配件选型


CL2C 系列建议选择-C 带连接头电机。在开环 DM2C 基础上，需要增加一条编码器延长线，一条电机绕组延长线。这两条延长线规格同 CL3-EC 系列。

1、出厂标准配置：

- 驱动器（带锁螺丝端子） 一台；
- 电机绕组延长线 15cm 一条；

**电机绕组线料号（配件包已含）：**

使用成品线可杜绝以往客户自己压线出现接触不良烧驱动器的情况。

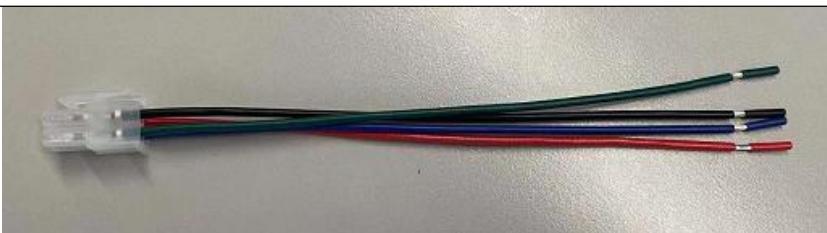

型号	雷赛料号	备注	适用驱动器
电机绕组线	82200071	15cm 长	DM2C 系列、CL2C 系列

**端子插针单个物料（可选）：**

图示	雷赛料号	描述	备注	MOLEX 料号
	11600416	MOLEX 2*2P 公壳	对应电机绕组线 每个驱动器要 1 个	39012040
	11600415	MOLEX 2*1P 公壳	对应电源线 每个驱动器要 1 个	39012020
	11600414	金属插针 母端	一个料号对应一根插针， 每个驱动器要 6 个插针	39000038

1. 编码器延长线（不带 Z 信号）（需另购）

型号	长度 L (m)	料号
CABLEM-BM1M5	1.5	82300460
CABLEM-BM3M0	3.0	82300462
CABLEM-BM5M0	5.0	82300463
CABLEM-BM8M0	8.0	82300464

编码器延长线（带 Z 信号）（需另购）

型号	长度 L (m)	料号
CABLEM-BM1M5Z	1.5	82300476
CABLEM-BM3M0Z	3.0	82300477
CABLEM-BM5M0Z	5.0	82300478
CABLEM-BM8M0Z	8.0	82300479

2. 电机绕组延长线（需另购）

型号	长度 L (m)	料号
CABLEM-RZ1M5	1.5	82100139
CABLEM-RZ3M0	3.0	82100131
CABLEM-RZ5M0	5.0	82100130
CABLEM-RZ8M0	8.0	82100141

● 驱动器侧编码器连接头：

图示	描述	数量/套	料号
	编码器连接头-12PIN	1	11600401
	金属插针-编码器	6	11600400

● I/O 端子

原包装中已经附带，如果需要另买，可按如下选择：

序号	描述	数量/套	料号
	输入 IO 插头-3.5-8PIN-	1	11600516
	输出 IO 插头-3.5-4PIN	1	11600513
	电源输入插头-5.0-2PIN	1	11600502

选型举例：

CL2C 选型方案：

型号	描述	数量
CL2C-RS57	驱动器	10
57CME23-C	步进电机（带连接头）	10
CABLEM-RZ3M0	电机绕组延长线	10
CABLEM-BM3M0	编码器延长线	10
CABLE-PC-1	调试线	1
USB 2.0-232 转换器	USB-232 转换器	1

## 附录 2 绕组端子接线操作

### 1、插拔式端子接线说明：


(目前产品包装中已附带压接好 15 厘米长的线缆，本内容旨在指导有需要的用户自己做端子接线。)  
端子料号选型：

图示	雷赛料号	描述	备注
	11600416	MOLEX 2*2P 插头	对应电机绕组端子 一台驱动器对应一个 (实物为透明色)
	11600414	MOLEX 金属插针	一个料号对应一个插针 每个驱动器要 4 个插针

### 2、端子接线作业指导：

为了保证连接安全可靠，线材规格建议采用线径约  $0.3\text{mm}^2\sim0.75\text{mm}^2$ ，线规在 AWG18~AWG22 之间，推荐  $0.5\text{mm}^2$  以上。按照如下图示把线和针放置好，为了防止脱落，可以先用尖嘴钳初步压好。线缆剥线长度约 3mm，压线时注意 5557 针放置的位置和方向，避免压错位置或者方向放反。

专用的压线钳将线和针压好，注意：不要将图中描述部分压弯，同时注意压线的方向，不要反了。

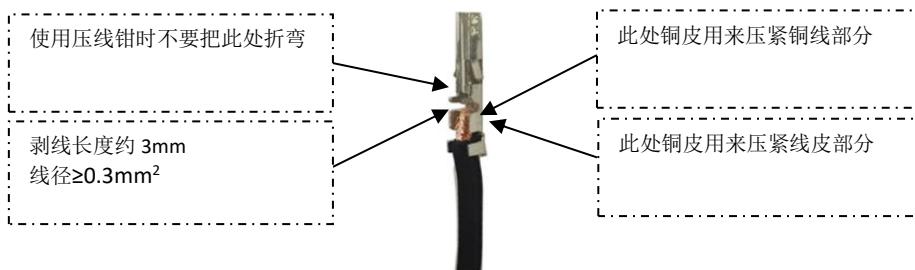


推荐使用压线钳作业，压线请注意，针放置的位置：压线钳的凹槽有高低位置，注意 5557 针的放置方向。



压好的 5557 针：



将针安装到针座，安装时尖刺朝上，如下图所示：

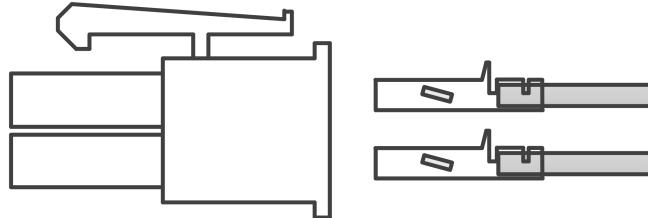

作业结果如下图所示：



如果针与针座安装错误，可以用 **5557 退针器** 进行拆卸，或者用较小的镊子进行操作。（5557 退针器可在淘宝网购买）



端子退针器 汽车线束插头退针器 插头端子退针工具 端子推针器



## 附录 3 操作案例

### 一、速度模式运行

#### 1、纯 485 通信法：

设定 PRO 走速度模式 速度为 300rpm

指令：

01 06 62 00 00 02 17 B3 设定 PRO 为速度模式

01 06 62 03 01 2C 66 3F 设定 PRO 速度

01 06 60 02 00 10 37 C6 触发 PRO 运行

需要停止时发送：

01 06 60 02 00 40 37 FA 急停


#### 1、软件操作法：

##### IO 触发运行，485 实时更改速度值：

(1) 在 Pr 模式设定中，选择速度运行类别，输入速度值，然后点击参数下发，最后点击保存。



(2) 在 IO 设定中，给 SI2 口分配功能为触发命令，改完后，点击确定。

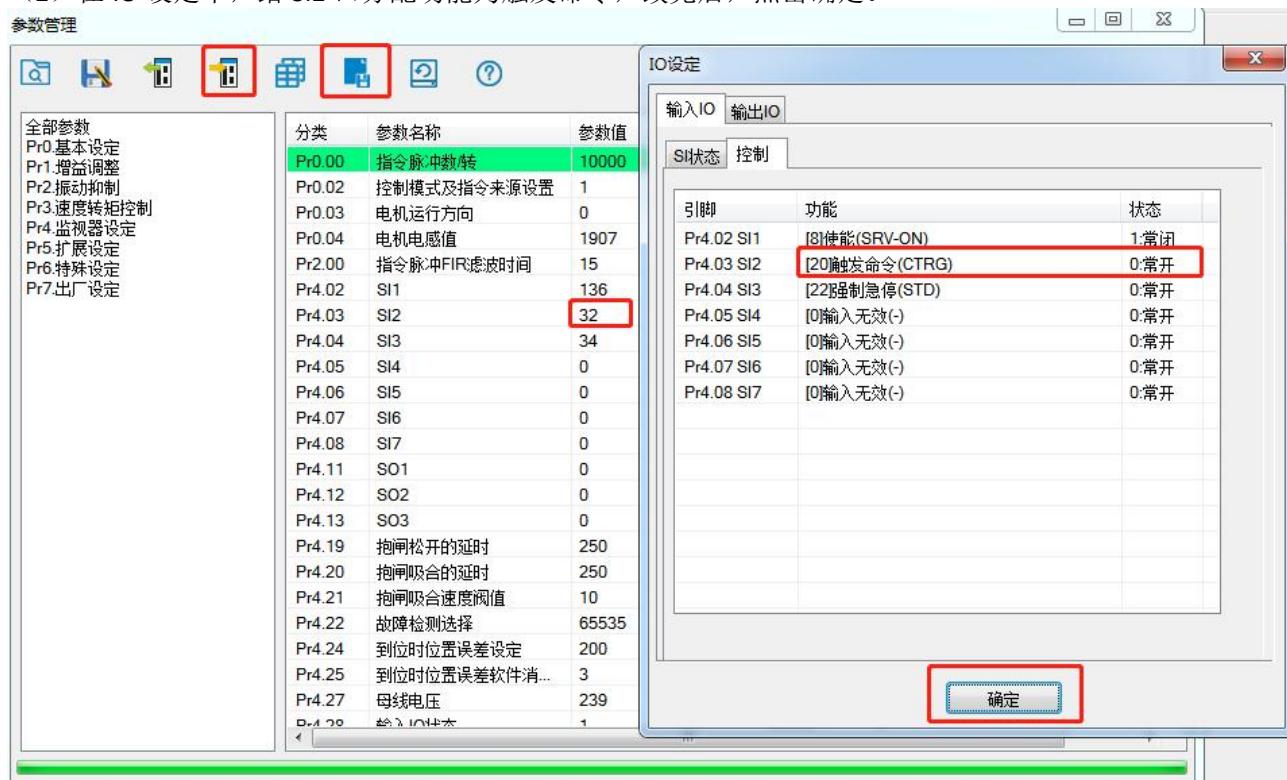

(3) 给驱动端子的 COM1 供电 24Vdc，负极触发 DI2 口，电机即可开始运行。然后，通过 485 给地址 0x6203 设值，再用 6002 触发一次，即可实现运行速度的更新。

## 二、回零模式


回零包括三种类型：

- 原点回零、限位回零
- 手动设零（以当前点作为原点）
- 上电第一次使能时回零

### 1、上电第一次使能时回零

(1) 打开调试软件，在 PTP-控制参数 中，做如下设置：

- 勾选“上电回零”
- 设置回零方向
- 选择回零方式（限位回零选 0，原点回零选 1）
- 设置回零高低速、加减速时间
- 最后，下发参数，点击 保存

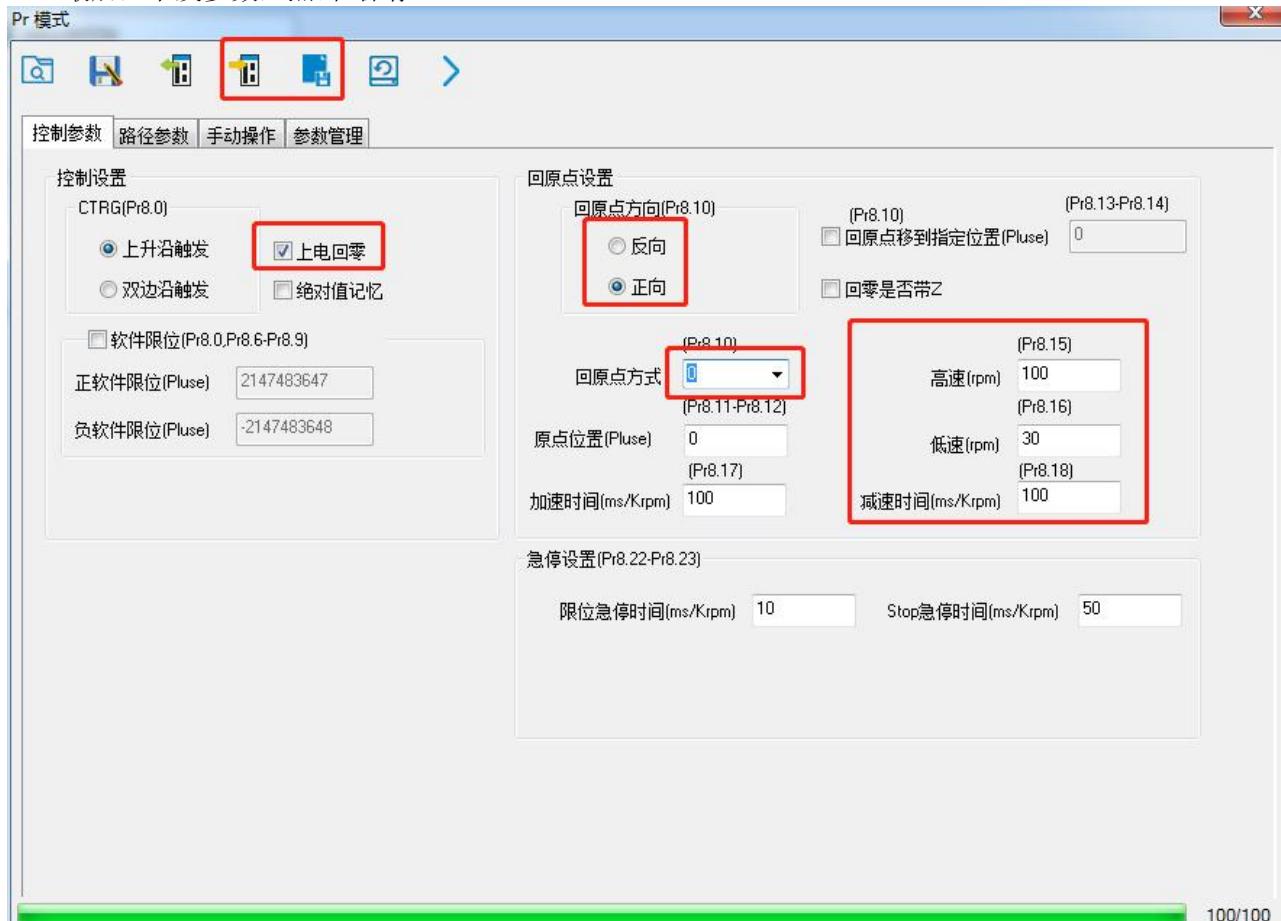

(2) 在 IO 设定中，比如设置输入口 2 SI2 为原点信号，然后点击“确定”。





(3) 由于 CL2C 驱动器 SI1 口默认功能为使能输入且为常闭状态，故上电后，驱动器默认就为使能状态，电机会自动进行回原点操作。


## 2、以当前点作为原点（手动设零）

### ● 纯 485 通讯法：

对地址0x6002写入0x21，或者点击“手动回零”按钮，都可把当前点设为零

### ● 软件操作法：

在电机停止运转后，点击“手动回零”，即可把当前点作为原点，之后，点击“刷新”，即可看到命令位置与电机位置处的数字都变成了0，之后，再点击下发参数，点击保存。即可。

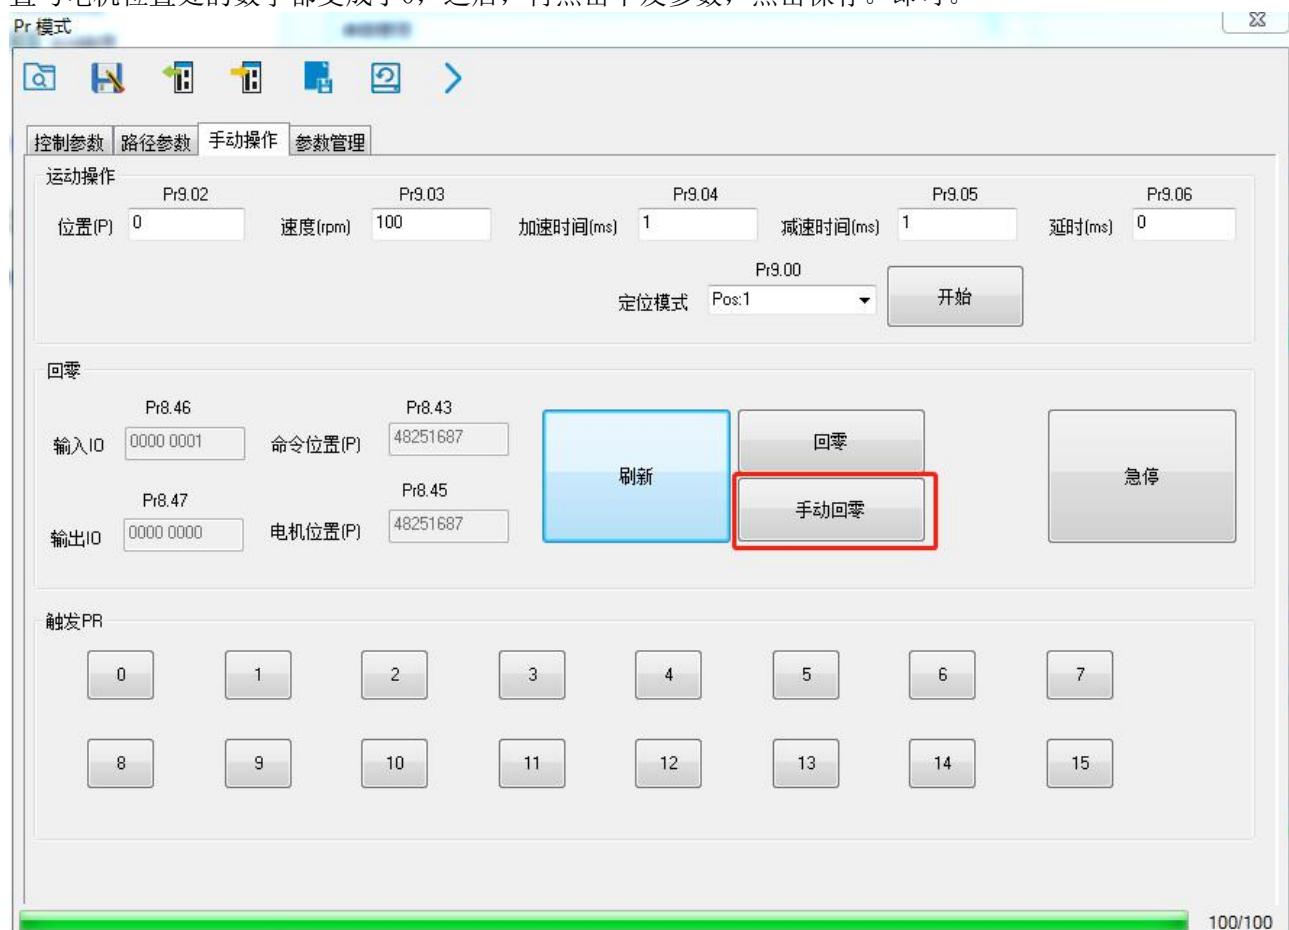

### 三、位置模式

#### 1、纯 485 通讯法：

设置 PRO 走绝对位置 运行位置 200000（细分为 10000）（16 进制数为 30D40）

指令：

01 06 62 00 00 01 57 B2 设定 Pr0 模式为绝对位置  
 01 06 62 01 00 03 87 B3 设定 PRO 位置高位  
 01 06 62 02 0D 40 32 D2 设定 PRO 位置低位  
 01 06 62 03 02 58 66 E8 设定 PRO 速度 600rpm  
 01 06 62 04 00 32 56 66 设定 PRO 加速度  
 01 06 62 05 00 32 07 A6 设定 PRO 减速度  
 01 06 60 02 00 10 37 C6 触发 PRO 运行

需要停止时发送：

01 06 60 02 00 40 37 FA 急停

#### 2、软件操作法：

(1) 在路径参数列表中，“定位模式”一栏中，选择类型为位置定位，命令为绝对。如果需要路径跳转，还可以勾选上。



(2) 设定完定位模式，继续设置位置值、速度、加减速，路径间的停顿时间等。

以上设置完后，点击下发参数，点击保存，即可。





路径编号	定位模式	位置(P)	速度(rpm)	加速度(ms/Krpm)	减速度(ms/Krpm)	停顿时间(ms)
0	0001H:_P,ABS,END	200000	600	1	1	0
1	0001H:_P,ABS,END	400000	600	1	1	0
2	0000H:_END	0	0	0	0	0
3	0000H:_END	0	0	100	100	0
4	0000H:_END	0	0	100	100	0
5	0000H:_END	0	0	100	100	0
6	0000H:_END	0	0	100	100	0
7	0000H:_END	0	0	100	100	0
8	0000H:_END	0	0	100	100	0
9	0000H:_END	0	0	100	100	0
10	0000H:_END	0	0	100	100	0
11	0000H:_END	0	0	100	100	0
12	0000H:_END	0	0	100	100	0
13	0000H:_END	0	0	100	100	0
14	0000H:_END	0	0	100	100	0
15	0000H:_END	0	0	100	100	0

定位模式符号说明： 插断功能 + 定位类型 + 绝对/相对 + 跳转功能  
 (-不插断) (P 位置定位) (ABS 绝对指令) (SJ 定位跳转)  
 (! 插断) (V 速度运行) (INC 相对指令) (CJ 连续跳转)  
 (HOME 回零) (REL 相对电机) (END 停止)  
 (CAP 相对参考)

100/100

(3) 在 IO 设定中, 将 SI3 设定为 ADD0, SI4 设定为 ADD1, SI5 设定为触发命令。点击确定。

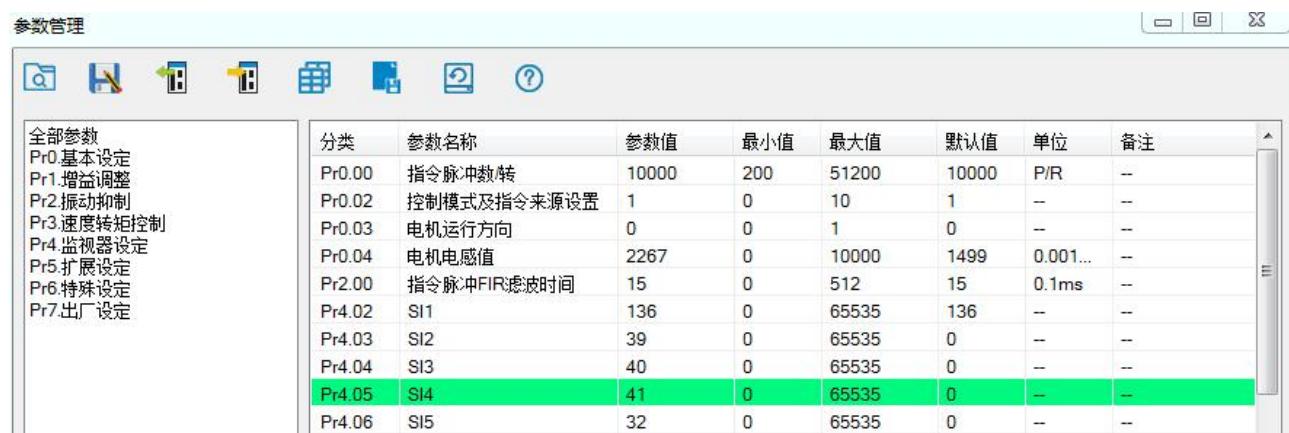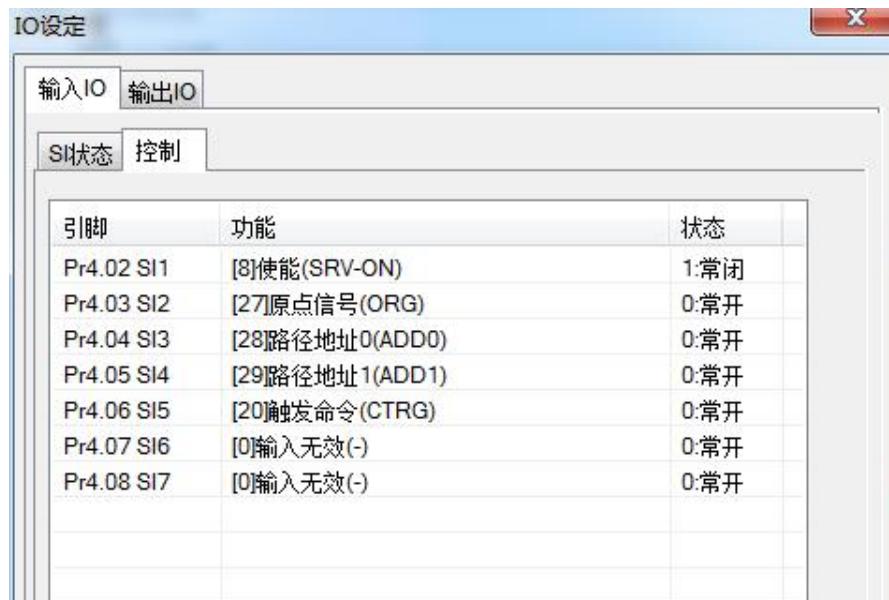

(4) 根据本手册 5.6 节的介绍, 两段路径可如下设置, 其中, on 表示有信号输入, off 表示无信号输入。如果采用共阳接法, 则此时, 用一个 24V 负极触发 DI5 口, 电机按路径 0 运转; 用 24V 负极一直触发 DI3, 然后, 再触发下 DI5, 电机按路径 1 运转。

注: 对于路径 0, 直接给触发信号就可以, 不用再给 DI3 和 DI4 分配 ADD0 和 ADD1。

I/O/运行路径	DI3 (ADD0)	DI4 (ADD1)	DI5 (CTRG)
路径 0	off	off	on
路径 1	on	off	on
路径 2	off	on	on
路径 3	on	on	on

若想通过 HMI 实时更新 PRO 位置值, 则对地址 6201 和 6202 写入最新位置值, 然后再通过地址 6002 触发 PRO。如要更新 PR1 位置值, 则对地址 6209 和 620A 写入值, 再用 6002 触发 PR1, 其他路径设置同理。

## 附录 4 485&PR 参数总表

### 1、485 参数：

雷赛 RS485 参数数据类型为 32 位数据，一个参数包含高 16 位和低 16 位两个寄存器，实际中用到的只有低 16 位。在对多个参数进行连续读写时，需要将该参数的高 16 位作为起始。

寄存器地址	参数地址	参数属性	含义	说明	范围	默认值	单位
0x0001	Pr0.00	R/W	指令脉冲数/转	10000	200~51200	10000	P/R
0x0003	Pr0.01	R/W	开闭环模式选择	0: 开环模式 2: 闭环模式			
0x0005	Pr0.02	R	控制模式及指令来源	此参数无效	0~10	1	--
0x0007	Pr0.03	R/W	电机运行方向	0: 正方向 1: 负方向	0~1	0	--
0x0009	Pr0.04	R	电机电感值		0~10000	1499	0.001mH
0x000B	Pr0.05	R/W	跟踪误差最大值		0~65535	4000	编码器单位
0x00F	Pr0.07	R/W	软件强制使能	pr0.07 强制使能的优先级高于 I0 使能，当强制使能为 0 的时候，驱动器的使能状态才交给 I0 使能。当强制使能为 1 时，不论 I0 使能是何种状态，电机使能。	0~1	0	--
0x0051	Pr1.00	R/W	位置环 Kp		0~3000	25	
0x0053	Pr1.01	R/W	速度环 KI		0~3000	3	
0x0055	Pr1.02	R/W	速度环 Kp		0~3000	25	
0x0065	Pr1.10	R/W	位置环 KpH		0~3000	0	
0x00A1	Pr2.00	R/W	指令脉冲滤波时间		0~512	15	0.1ms
0x00A3	Pr2.01	R/W	开环切到闭环速度阀值		0~200	18	0.1r/s
0x00A5	Pr2.02	R/W	闭环切到开环速度阀值		0~200	12	--
0x00A7	Pr2.03	R/W	开环切到闭环延时		0~32767	5	--
0x00A9	Pr2.04	R/W	闭环切到开环延时		0~32767	250	--
0x00AB	Pr2.05	R/W	闭环切到开环反馈速度阀值		0~200	50	--
0x00AD	Pr2.06	R/W	静止时超前角切换		0~65535	500	ms
0x0145	Pr4.02	R/W	DI1 输入口 1	默认为常开，端口值+0x80 可成常闭。 DI1 默认为使能输入，常闭信号。 0: 无效输入； 7: 报警清除； 8: 使能（地址 0x00F 为软件强制使能）； 0x20: 触发命令； 0x21: 回零触发； 0x22: 强制急停； 0x23: 正向 JOG； 0x24: 方向 JOG； 0x25: 正向限位； 0x26: 反向限位； 0x27: 原点信号； 0x28: 路径地址 0； 0x29: 路径地址 1； 0x2A: 路径地址 2； 0x2B: 路径地址 3； 0x2C: JOG 速度 2	0~65535 (0x88)	136	--
0x0147	Pr4.03	R/W	DI2 输入口 2		0~65535	0	--
0x0149	Pr4.04	R/W	DI3 输入口 3		0~65535	0	--
0x014B	Pr4.05	R/W	DI4 输入口 4		0~65535	0	--
0x014D	Pr4.06	R/W	DI5 输入口 5		0~65535	0	--
0x014F	Pr4.07	R/W	DI6 输入口 6		0~65535	0	--
0x0151	Pr4.08	R/W	DI7 输入口 7		0~65535	0	--
0x0157	Pr4.11	R/W	DO1 输出口 1	默认为常开，端口值+0x80 可成常闭。 0: 无效输入； 0x20: 指令完成； 0x21: 路径完成； 0x22: 回零完成； 0x23: 到位完成； 0x24: 抱闸输出； 0x25: 报警输出；	0~65535	0	--
0x0159	Pr4.12	R/W	DO2 输出口 2		0~65535	0	--
0x015B	Pr4.13	R/W	DO3 输出口 3		0~65535	0	--
0x0167	Pr4.19	R/W	抱闸松开的延时		0~1500	250	ms
0x0169	Pr4.20	R/W	抱闸吸合的延时		0~1500	250	ms
0x016B	Pr4.21	R/W	抱闸吸合速度阀值		0~500	10	--

0x016D	Pr4. 22	R/W	故障检测选择	bit1=1: 过压故障 bit2=1: 超差报警(闭环) bit3=1: adc采样回路故障 bit4=1: 锁轴报警 bit6=1: 参数自整定错误	0-65535	0	--
0x0171	Pr4. 24	R/W	到位时位置误差设定		0-1500	200	--
0x0173	Pr4. 25	R/W	到位时位置误差软件消抖延时		0-100	3	ms
0x0175	Pr4. 26	R/W	零速度阈值		0-500	10	r/min
0x0177	Pr4. 27	R	母线电压		0-65535	0	0.1V
0x0179	Pr4. 28	R	输入 IO 状态	Bit0-Bit6 : DI1-DI7	0-65535	0	--
0x017B	Pr4. 29	R	输出 IO 状态	Bit0-Bit2 : DO1-DO3	0-65535	0	--
0x0187	Pr4. 35	R	拨码状态		0-65535	0	--
0x0191	Pr5. 00	R/W	电机峰值电流	默认 1.0A, 请根据电机修改电流值	0-30 0-70 0-80	10	0.1A
0x0193	Pr5. 01	R/W	闭环保持电流百分比				
0x0195	Pr5. 02	R/W	开环保持电流百分比				
0x0197	Pr5. 03	R/W	上电锁轴电流百分比		0-100	100	--
0x0199	Pr5. 04	R/W	锁轴持续时间		0-1500	200	1ms
0x019B	Pr5. 05	R	锁轴相位		0-65535	0	--
0x019F	Pr5. 07	R/W	上电锁轴电流上升时间		1-60	1	100ms
0x01A1	Pr5. 08	R/W	上电起动时间		0-30	1	ms
0x01A3	Pr5. 09	R/W	上电自动运行	1: 开启上电自运行	0-1	0	--
0x01A5	Pr5. 10	R/W	停车最长时间		100-1000	1000	ms
0x01AB	Pr5. 13	R/W	电流环上电自整定	0:不自整定 1: 自整定	0-1	1	--
0x01BD	Pr5. 22	R/W	485 波特率	0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5: 57600 6: 115200 (9600 下才可在线修改波特率)	0-6	4	--
0x01BF	Pr5. 23	R/W	485 ID		0-127	1	--
0x01C1	Pr5. 24	R/W	485 数据类型选择	0: 8 位数据, 偶校验, 2 个停止位 1: 8 位数据, 奇校验, 2 个停止位 2: 8 位数据, 偶校验, 1 个停止位 3: 8 位数据, 奇校验, 1 个停止位 4: 8 位数据, 无校验, 1 个停止位 5: 8 位数据, 无校验, 2 个停止位	0-11	4	--
0x01C3	Pr5. 25	R/W	485 控制命令字		0-32767	0	--
0x01C4	Pr5. 26	R/W	485 通讯位延时		0-100	35	bit
0x01D1	Pr5. 32	R/W	待机时间		10-65535	200	ms
0x01D3	Pr5. 33	R/W	待机电流百分比		0-100	50	
0x01E1	Pr6. 00	R/W	试运行速度指令		0-5000	60	r/min
0x01E3	Pr6. 01	R/W	试运行等待间隔		0-10000	100	ms
0x01E5	Pr6. 02	R/W	试运行循环次数		0-30000	1	--
0x01E7	Pr6. 03	R/W	试运行加减速		0-10000	200	--
0x01FF	Pr6. 15	R	版本信息	无需设置	0-65535	0	--
0x0201	Pr6. 16	R	版本信息	无需设置	0-65535	0	--
0x0231	Pr7. 00	R	电机类型选择	无需设置	0-100	0	--
0x0235	Pr7. 02	R	反电势系数	无需设置	0-32767	100	1ms
0x0237	Pr7. 03	R	电流环比例增益 P	无需设置	0-3000	1500	--
0x0239	Pr7. 04	R	电流环积分增益 I	无需设置	0-1500	300	--
0x023B	Pr7. 05	R	电流环增益调整比例	无需设置	0-1024	100	--
0x023D	Pr7. 06	R	电流环 Kc	无需设置	0-32767	300	--
0x0243	Pr7. 09	R	过压阀值	无需设置	0-1000	90	V

0x1003	-	R	运行状态	只读:			
				代码			
				Bit0			
				Bit1			
				Bit2			
				Bit4			
				Bit5			
0x1046 0x1047		R	实时速度反馈	0x1046: 高 16 位 0x1047: 低 16 位		-	-
0x1801	-	R/W	控制字	控制字	辅助功能	-	-
				0x1111	复位当前报警		
				0x1122	复位历史报警		
				0x2211	保存所有参数到 EEPROM		
				0x2222	参数初始化		
				0x2233	所有参数恢复到出厂值		
				0x2244	保存所有映射进 EEPROM		
				0X4001	JOG 左 (50ms 发一次)		
				0X4002	JOG 右 (50ms 发一次)		
0x1901	-	R/W	保存参数状态字	只读		-	-
				状态字	说明		
				0x5555	保存成功		
0x2203	-	R	当前报警	只读		-	-
				故障码	内容		
				0x01	过流		
				0x02	过压		
				0x40	电流采样回路故障		
				0x80	锁轴故障		
				0x200	EEPROM 故障		
				0x100	参数自整定故障		

## 2、PR 参数:

PR 参数数据类型为 16 位数据，一个参数就是一个寄存器（一个 16 位寄存器=2 个 8 位字节）。

参数	寄存器地址	参数属性	名称	说明
Pr8.00	0x6000	R/W	PR控制设置	PR 的全局控制功能: Bit0: CTRG =0: 上升沿触发 =1: 双边沿触发; Bit1: =0: 软件限位有效 =1: 软件限位有效; Bit2: =0: 上电回零无效 =1: 上电回零有效; Bit4: =0: 电平触发无效 =1: 电平触发有效; (电平触发有效情况下, Bit0的触发方式和485通讯触发都将无效)

				通过对 0x6002写入命令实现各动作的选择和启动： 写入0x01P: P段定位, (P为路径号0~15) ; 写入0x020: 回零; 写入0x021: 当前位置手动设零; 写入0x040: 急停;
Pr8. 02	0x6002	R/W	触发寄存器	读值为 0x00P, 表示定位完成, 可接收新数据; 读值为 0x10P , 表示路径运行中; 读值为 0x200, 表示指令完成等待定位。 读值为 0x020P, 表示第P定位中出现超差 ; 查询该参数可知道正在运行的路径编号。  (P为路径号0~15)
Pr8. 06	0x6006	R/W	正限位 H	软件限位正向位置高位, 回零时软件限位无效
Pr8. 07	0x6007	R/W	正限位L	软件限位正向位置低位, 回零时软件限位无效
Pr8. 08	0x6008	R/W	负限位H	软件限位反向位置高位, 回零时软件限位无效
Pr8. 09	0x6009	R/W	负限位L	软件限位反向位置低位, 回零时软件限位无效
P8. 10	0x600A	R/W	回零模式	Bit0: 回零方向 =0: 反向 =1: 正向; Bit1: 回零后是否移动到指定位置 =0: 否 =1: 是; Bit2: 回零模式 =0: 限位回零 =1: 原点回零 Bit3: =1:单圈Z回零 Bit2: =1且Bit3: =1: 力矩回零 Bit5:=1:以当前点作为原点 Bit8: =1:回零带Z信号 =0:回零不带Z信号 (注: 对地址0x6002写入0x21可以当前点设为零) 其他禁止使用
Pr8. 11	0x600B	R/W	零位位置 H	零位信号在坐标轴上的位置, 例如以正限位为回零信号, 但又以负限位为绝对位置 0, 则零位位置为正负限位的距离。
Pr8. 12	0x600C	R/W	零位位置 L	
Pr8. 13	0x600D	R/W	回零停止位置 H	回零后, 电机移动到指定位置停止。若回零模式 bit1 使能, 则回零后移动到该绝对位置。
Pr8. 14	0x600E	R/W	回零停止位置 L	
Pr8. 15	0x600F	R/W	回零高速	回零的第一段速度, 单位 rpm
Pr8. 16	0x6010	R/W	回零低速	回零的第二段速度, 单位 rpm
Pr8. 17	0x6011	R/W	回零加速时间	回零的加速度, 单位 ms/1000rpm
Pr8. 18	0x6012	R/W	回零减速时间	回零的减速度, 单位 ms/1000rpm
Pr8. 19	0x6013	R/W	力矩回零时间	力矩回零的力矩保留时间, 单位 ms
Pr8. 20	0x6014	R/W	力矩回零值	力矩回零模式的力值, 步进为设置的电流百分比, 单位%
Pr8. 21	0x6015	R/W	回零超程	回零超过距离报警距离 0 则无报警, 单位 0.1r; 设定回零超程后, 回零过程走过设定的路程长度后, 即使没有回零完成, 电机也停止。
Pr8. 22	0x6016	R/W	限位急停时间	限位后的减速时间, 单位: ms
Pr8. 23	0x6017	R/W	STOP 急停时间	急停后的减速时间, 单位: ms
Pr8. 24	0x6018	R	编码器记忆值 H	

Pr8. 25	0x6019	R	编码器记忆值 L	
Pr8. 26	0x601A	R/W	IO组合触发模式	0: 关闭 IO 组合触发 (默认) 1: 开启 IO 组合触发, 回零 OK 才有效 2: 开启IO组合触发, 不用回零 (推荐)
Pr8. 27	0x601B	R/W	IO组合滤波	单位 ms
Pr8. 28	0x601C	R	S码当前输出值	--
Pr8. 29	0x601D	R	PR警告	0: 新指令自动清零 0x100: 回零有限位故障 0x102: 回零超程报警 0x20_: 路径_有限位故障 0x300: IO触发JOG遇限位
Pr8. 38	0x6026	R/W	JOG 速度2	单位 rpm
Pr8. 39	0x6027	R/W	JOG 速度	单位 rpm
Pr8. 40	0x6028	R/W	JOG 加速时间	单位 ms/1000rpm
Pr8. 41	0x6029	R/W	JOG 减速时间	单位 ms/1000rpm
Pr8. 42	0x602A	R	命令位置H	只读, 高16位 (0-65535), 回零成功后被清零
Pr8. 43	0x602B	R	命令位置L	只读, 低16位 (0-65535), 回零成功后被清零
Pr8. 44	0x602C	R	电机位置H	只读, 高16位 (0-65535), 回零成功后被清零
Pr8. 45	0x602D	R	电机位置L	只读, 低16位 (0-65535), 回零成功后被清零
Pr8. 48	0x6030	R/W	路径0的S码输出设置	
Pr8. 49	0x6031	R/W	路径1的S码输出设置	
Pr8. 50	0x6032	R/W	路径2的S码输出设置	
Pr8. 51	0x6033	R/W	路径3的S码输出设置	
Pr8. 52	0x6034	R/W	路径4的S码输出设置	
Pr8. 53	0x6035	R/W	路径5的S码输出设置	
Pr8. 54	0x6036	R/W	路径6的S码输出设置	
Pr8. 55	0x6037	R/W	路径7的S码输出设置	
Pr8. 56	0x6038	R/W	路径8的S码输出设置	
Pr8. 57	0x6039	R/W	路径9的S码输出设置	
Pr8. 58	0x603A	R/W	路径10的S码输出设置	
Pr8. 59	0x603B	R/W	路径11的S码输出设置	
Pr8. 60	0x603C	R/W	路径12的S码输出设置	
Pr8. 61	0x603D	R/W	路径13的S码输出设置	
Pr8. 62	0x603E	R/W	路径14的S码输出设置	
Pr8. 63	0x603F	R/W	路径15的S码输出设置	

				对不同的bit位设值可选择相应的功能： Bit0-3: TYPE, =0 无动作 =1 位置定位 =2 速度运行 =3 回零； Bit4: INS, =0 不插断 =1 插断（默认插断有效）； Bit5: OVLP, =0 不重叠 =1 重叠； Bit6: =0 绝对位置 =1 相对位置 Bit7: =1 相对电机 Bit6:=1且 Bit7:=1: 相对参考值 Bit8-13: 0-15 跳转到对应路径； bit14: JUMP, =0 不跳转 =1 跳转。
Pr9. 00	0x6200	运动模式路径 0		
Pr9. 01	0x6201	位置 H	Pr9. 01为高16位，	
Pr9. 02	0x6202	位置 L	Pr9. 02为低16位。	
Pr9. 03	0x6203	运行速度	运行速度, rpm	
Pr9. 04	0x6204	加速时间	单位 ms/1000rpm	
Pr9. 05	0x6205	减速时间	单位 ms/1000rpm	
Pr9. 06	0x6206	停顿时间	指令停止后的停顿时间	
Pr9. 07	0x6207	特殊参数	路径 0 直接映射到 P8. 02, 其他保留	
Pr9. 08	0x6208	运动模式路径 1	---	
Pr9. 09	0x6209	位置 H	---	
Pr9. 10	0x620A	位置 L	---	
Pr9. 11	0x620B	运行速度	---	
Pr9. 12	0x620C	加速时间	---	
Pr9. 13	0x620D	减速时间	---	
Pr9. 14	0x620E	停顿时间	---	
Pr9. 15	0x620F	特殊参数	---	
Pr9. 16	0x6210	运动模式路径 2	---	
Pr9. 17	0x6211	位置 H	---	
Pr9. 18	0x6212	位置 L	---	
Pr9. 19	0x6213	运行速度	---	
Pr9. 20	0x6214	加速时间	---	
Pr9. 21	0x6215	减速时间	---	
Pr9. 22	0x6216	停顿时间	---	
Pr9. 23	0x6217	特殊参数	---	
Pr9. 24- Pr9. 31	以此类推	以此类推	每个路径占 8 个参数, 依此类推	
Pr9. 32- Pr9. 39	以此类推	以此类推	每个路径占 8 个参数, 依此类推	
Pr9. 40- Pr9. 47	以此类推	以此类推	每个路径占 8 个参数, 依此类推	
Pr9. 48- Pr9. 55	以此类推	以此类推	每个路径占 8 个参数, 依此类推	

Pr9. 56- Pr9. 63	以此类推		以此类推	每个路径占 8 个参数，依此类推
Pr9. 64- Pr9. 71	以此类推		以此类推	每个路径占 8 个参数，依此类推